

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PLASTIFICADORA LAMINADORA A3 PROFESIONAL *PLA30*

SERVITECH

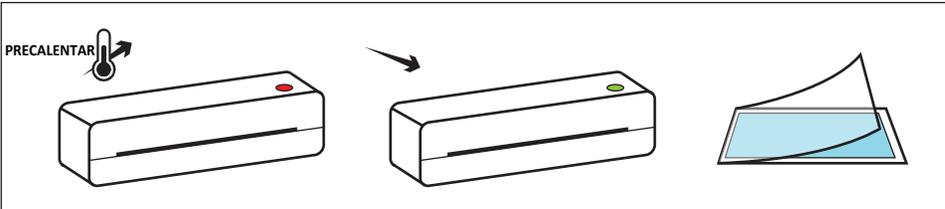
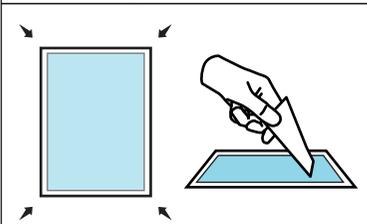
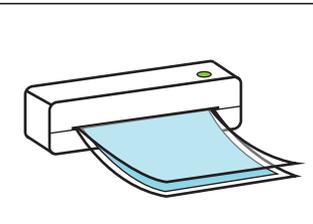
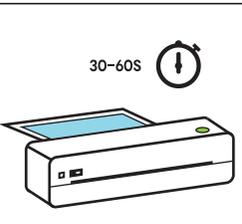
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



LIBRE011

GUÍA DE LAMINADO

		
<p>1. Precaliente la máquina plastificadora (la máquina está lista para plastificar cuando la luz roja cambia a color verde). Coloque papel / documentos fotográficos en el medio de las bolsas de laminado cerca del borde superior.</p>		
		
<p>2. Revise las bolsas de laminación en cada lado para obtener los mejores resultados de sellado y asegúrese de que estén planas (burbujas transparentes).</p>	<p>3. Asegúrese de que el papel fotográfico o los documentos estén alineados con el extremo de la abertura para evitar una superficie irregular.</p>	<p>4. Saldrá por la parte de atrás y se enfriará durante 30-60 segundos.</p>

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

<p>Problema 1: no hay energía Medidas: Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente enchufado</p>	
<p>Problema 2: el documento no avanza Medidas: Asegúrese de que el botón de liberación esté en la POSICIÓN IZQUIERDA</p>	
<p>Problema 3: atascos de documentos Medidas: Asegúrese de que el documento esté insertado uniformemente en la máquina y que el grosor de las bolsas sea el adecuado. Utilice el botón "LIBERAR" para eliminar las bolsas de atasco.</p>	

GUÍA DE SEGURIDAD

- No lo toque mientras esté funcionando para evitar quemaduras.
- No coloque nada encima de la plastificadora mientras esté en funcionamiento.
- Nunca use bolsas de laminación en frío en una laminadora en caliente.
- Nunca intente abrir y reparar la unidad. Dentro de la plastificadora no hay piezas que pueda reparar el usuario.



BOTÓN DE LIBERACIÓN DE ATASCO

Cuando se produzca un atasco de documentos, apague la máquina y presione el botón "LIBERAR" para sacar el documento.

CONSEJOS

- El botón "LIBERAR" despejará rápida y fácilmente las bolsas envueltas o atascadas cuando se produzca el atasco.
- En el proceso de laminación, la luz verde se convierte en luz roja, es normal.
- Por favor, alimente puches desde el frente.
- Apague la energía después de terminar su trabajo.
- No coloque bolsas de laminación separadas en la laminadora.

