Care by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE CORTAR PELO
CP140

CORTPE14

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Carga

- Antes de usarlo por primera vez, cárguelo por 2 horas por completo para activar las baterías recargables internas.
- No cargue si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.
- No cargue cerca de la incidencia perpendicular de la luz solar o una fuente de calor.
- El tiempo de carga estándar es de 2 horas. Para evitar dañar las baterías, no extienda el tiempo de carga.
- Cuando está completamente cargado, se puede utilizar durante más de 240 minutos. Durante la carga, la luz indicadora se iluminará en rojo.
- Presione el botón del interruptor para usar.

Identificación de piezas

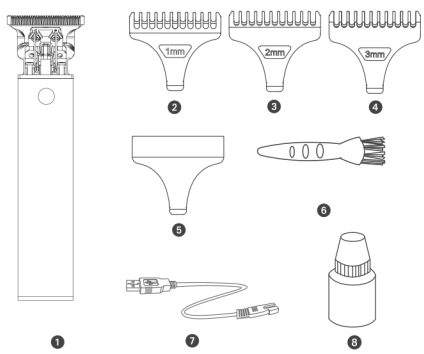

1. Cortadora de pelo
2. Peine (1 mm)
3. Peine (2 mm)
4. Peine (3 mm)
5. Tapón de protección
6. Cepillo de limpieza
7. Línea de carga USB
8. Botella de aceite

Cómo utilizar:

- Esta cortaora se puede utilizar tanto con cable como sin cable.
- Coloque el adaptador conectado con el conector del paquete de baterías que se encuentra en la parte inferior de la máquina, luego coloque las clavijas del adaptador conectadas con la alimentación.

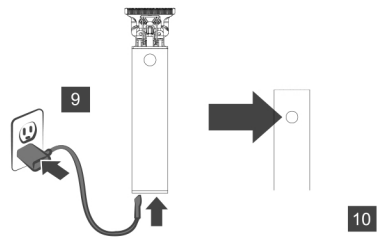

Cómo utilizar el accesorio de peine:

1. Cuando cargue y descargue la cortadora, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de APAGADO. Peines adjuntos de 1, 2,3 mm para diferentes longitudes de corte (imagen 11).
2. Presione el botón del peine cómo se enseña en la imagen 12 para cambiar el peine por otro tamaño.

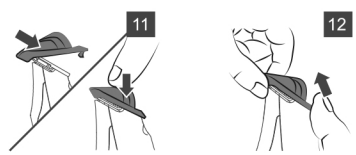

Mantenimiento de las cuchillas:

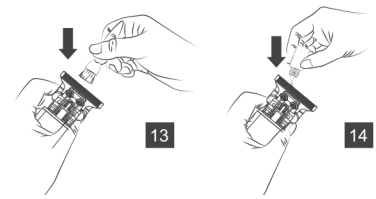

- Utilice el cepillo para limpiar la cuchilla con el fin de eliminar el pelo que pueda quedar atrapado entre las cuchillas. Lubrique el espacio entre las cuchillas fijas y móviles con 2 o 4 gotas de aceite cada pocos usos.

Limpieza

Limpie el elemento de corte y peine bajo un grifo caliente después de cada uso (Fig.15).