


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE COSER

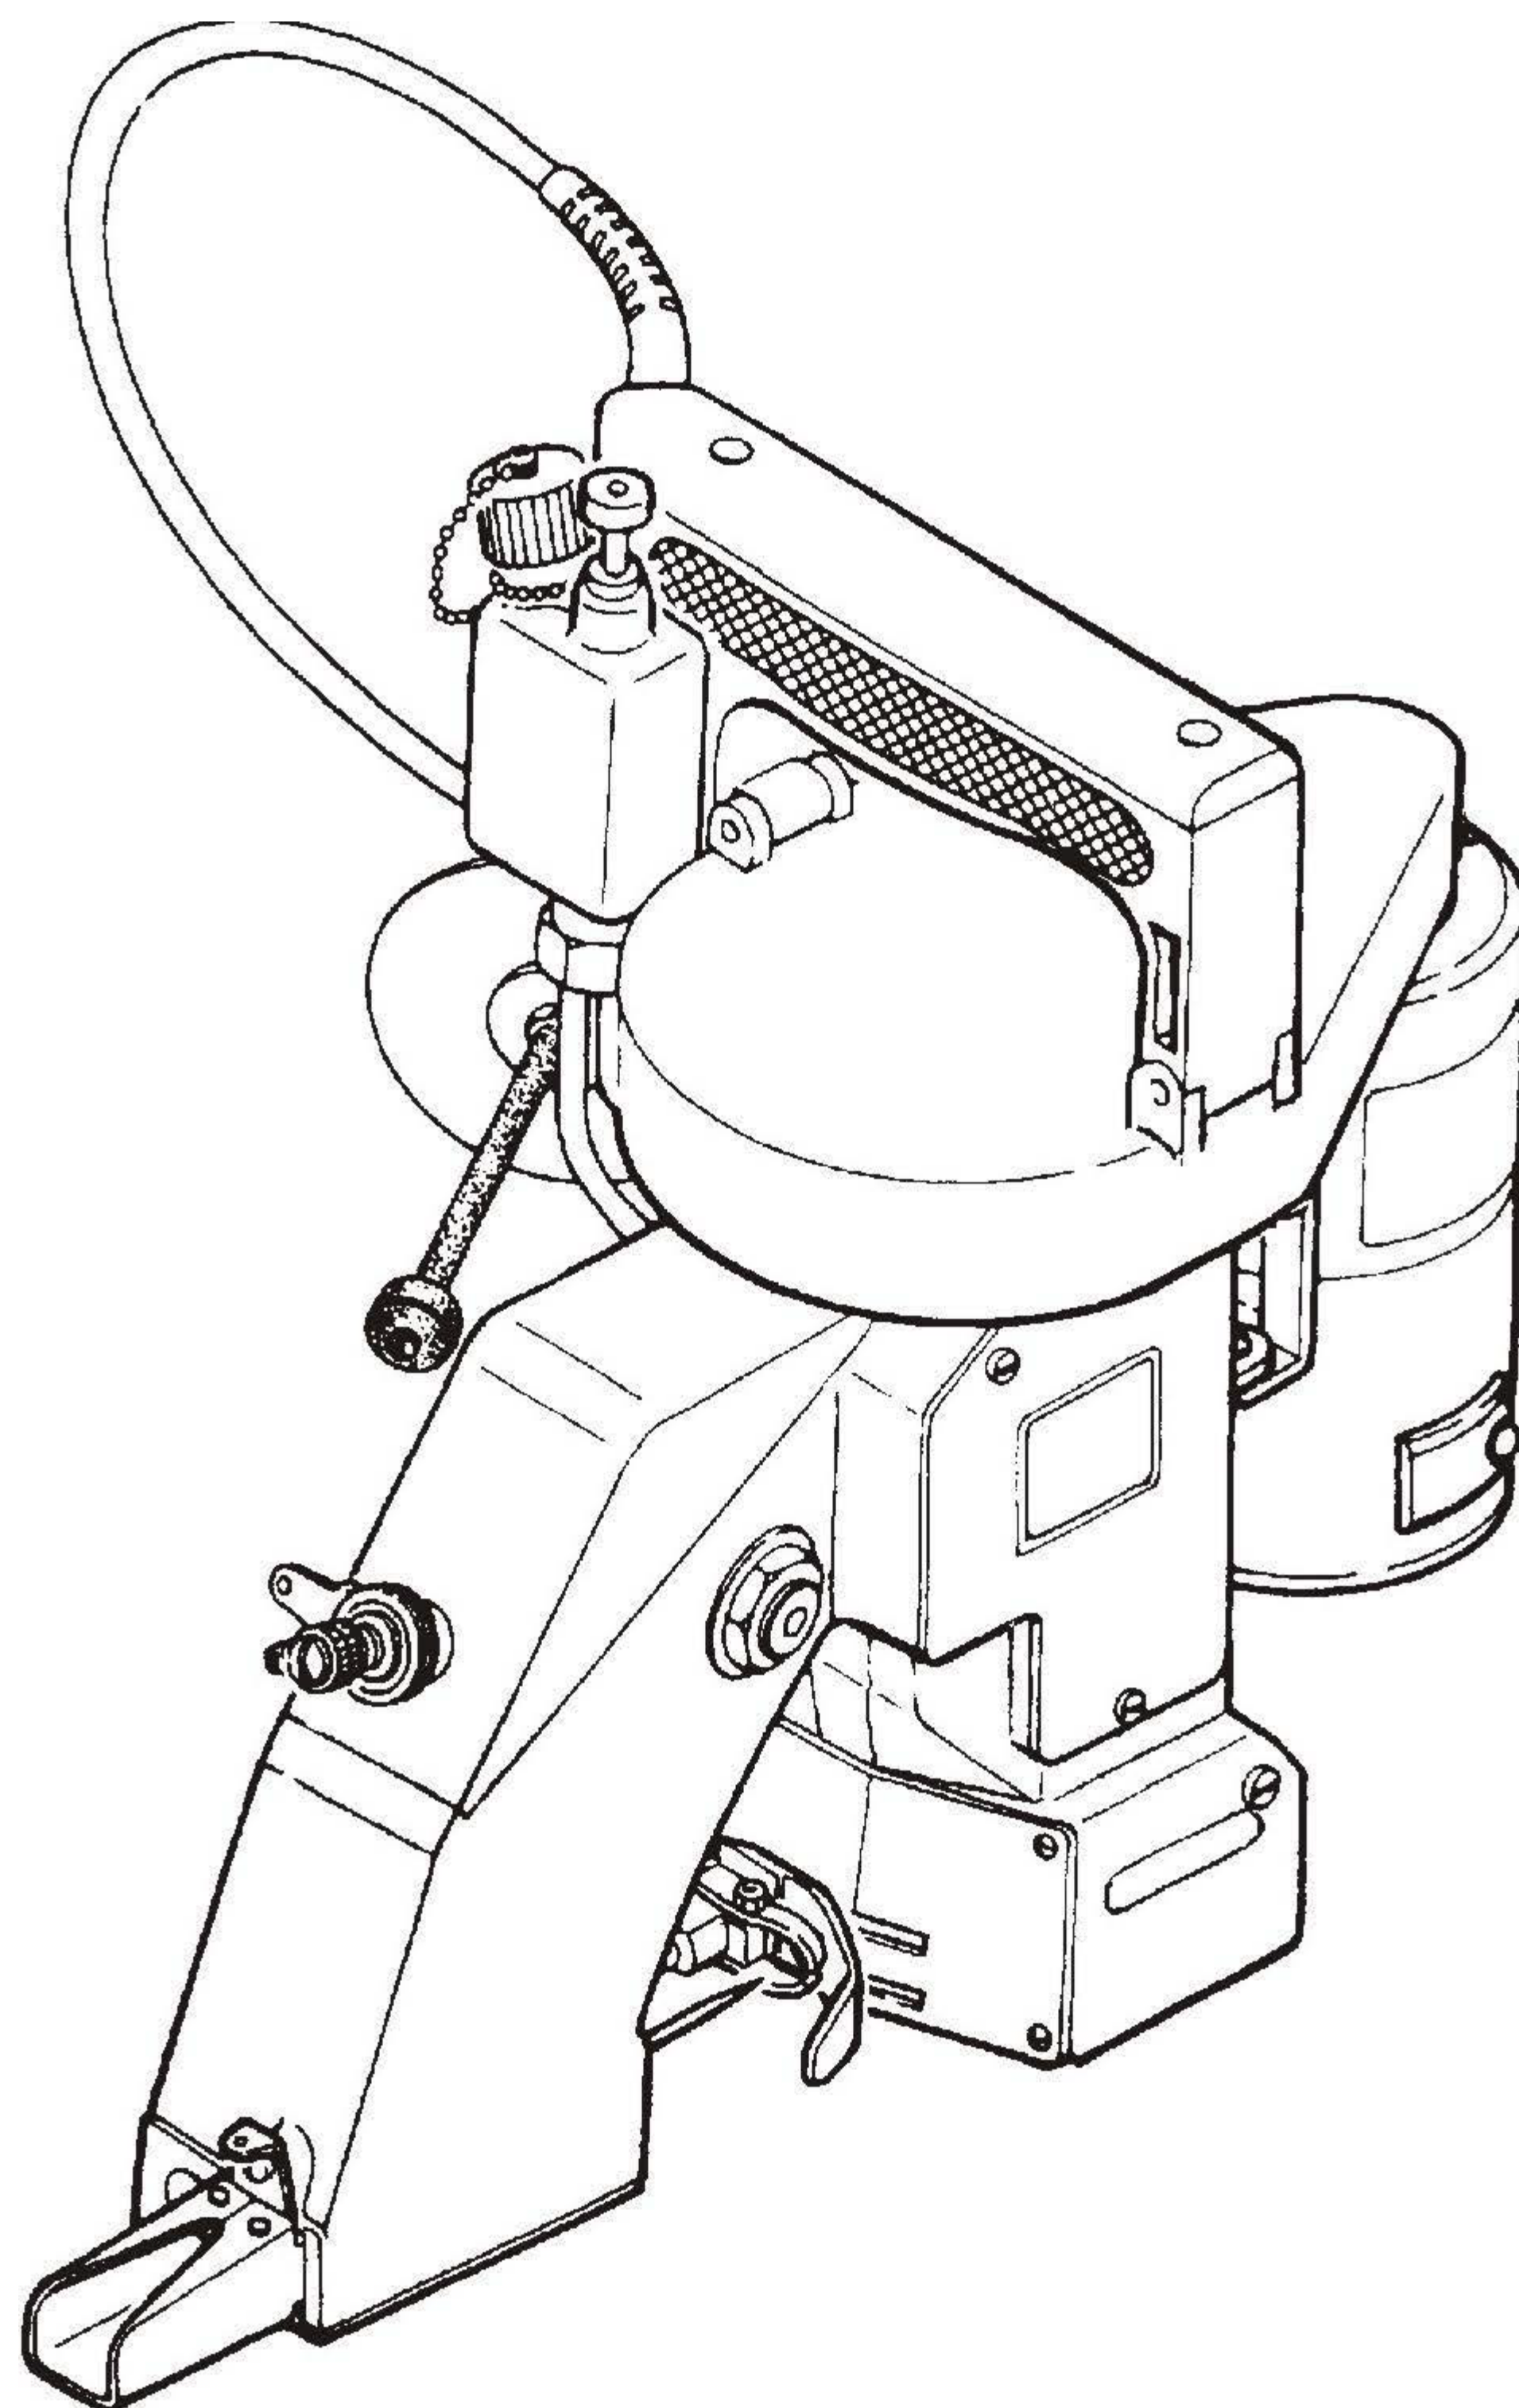

MAQCOS24

ÍNDICE

1. ESPECIFICACIONES	pág1
2. PREPARACIÓN PARA EL INICIO	pág2
1 . Engrase	pág2
2 . Ajustes necesarios	pág2
3 . Enhebrado	pág2
3. INICIO	pág3
4. AJUSTES	pág4
4 - 1. Tensión del hilo	pág4
4 - 2 . Posición de la aguja y la lanzadera	pág4
4 - 3 . Posición del alimentador	pág4
4 - 4. Presión del prensatelas	pág4
4 - 5 . Para sustituir o ajustar la barra de bolas ...	pág4
5. LUBRICADOR	pág5
6. MANTENIMIENTO	pág 6
7. PIEZAS	pág7

1 . ESPECIFICACIONES

DETALLES TÉCNICOS

1. Costura	Punto de cadeneta de un hilo
2. Rango de puntada(mm)	6,5 (fijo)
3. Revolución (rpm)	1250
4. Aguja	DNx 1# 25
5. Hilo (vinylon, sintético o cottor)	20/6
6. Material de la bolsa a cerrar	Papel kraft, pp/PE, tela tejida, algodón, yeso, yute
7. Motor de accionamiento	Potencia
8. Fuente de alimentación	220V A.C. 12V , 24V , 36V D.C. (especifique uno.) 50Hz Monofásico
9. Peso neto (Kg)	5,8kg
10. Dimensión de la máquina (mm)	
GK26 -IS, GK26 - 1A	275mm ancho, 370mm largo, 305mm alto
GK26 - 22, GK26 - 2A	320mm ancho, 370mm largo, 305mm alto


ACCESORIOS ESTÁNDAR

1. Agujas DN x # 25	5 pcs
2. Hilo de rosca Vinylon 20/6	1 rollo
3. Correa dentada	1 pcs
4. Looper	1 pcs
5. Escobillas del motor	2 pcs
6. Destornillador	1 pcs
7. Llave hexagonal	1 pcs
8. Aceite	1 pcs

2. PREPARACIÓN PARA EL INICIO


1. Engrase (Fig.1)

El engrase es imprescindible para mantener la máquina en buenas condiciones de funcionamiento. Vierta aceite en el depósito (capacidad 45 cc). Para iniciar el flujo de aceite a la máquina, pulse el botón del lubricador diez veces seguidas antes de arrancar la máquina. Esto debería dispensar suficiente aceite para un funcionamiento medio de cuatro horas en condiciones normales de funcionamiento. No haga funcionar la máquina sin aceite, ya que podría provocar un fallo o una avería de la máquina.

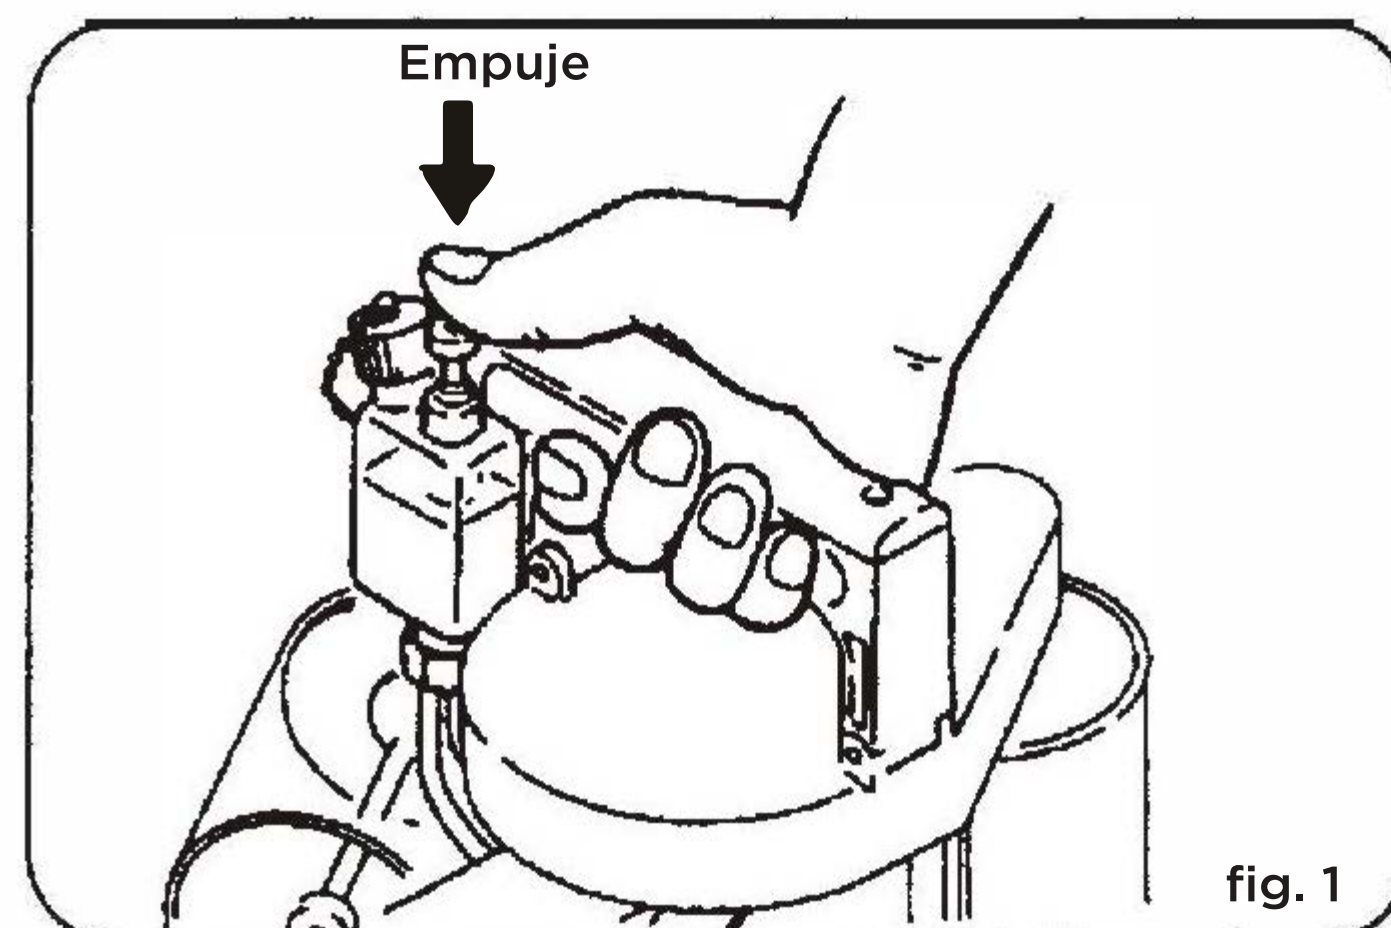

2. Ajuste de la aguja (Fig.2,3,4)

Gire la polea hasta que la barra de la aguja alcance su posición más alta. Afloje la tuerca de sujeción de la barra de agujas y coloque la aguja en la barra hasta el tope. Asegúrese de colocar la aguja con la parte cóncava orientada correctamente hacia el garfio. Fije la tuerca de sujeción firmemente, de lo contrario la aguja puede aflojarse durante el funcionamiento y romperse.



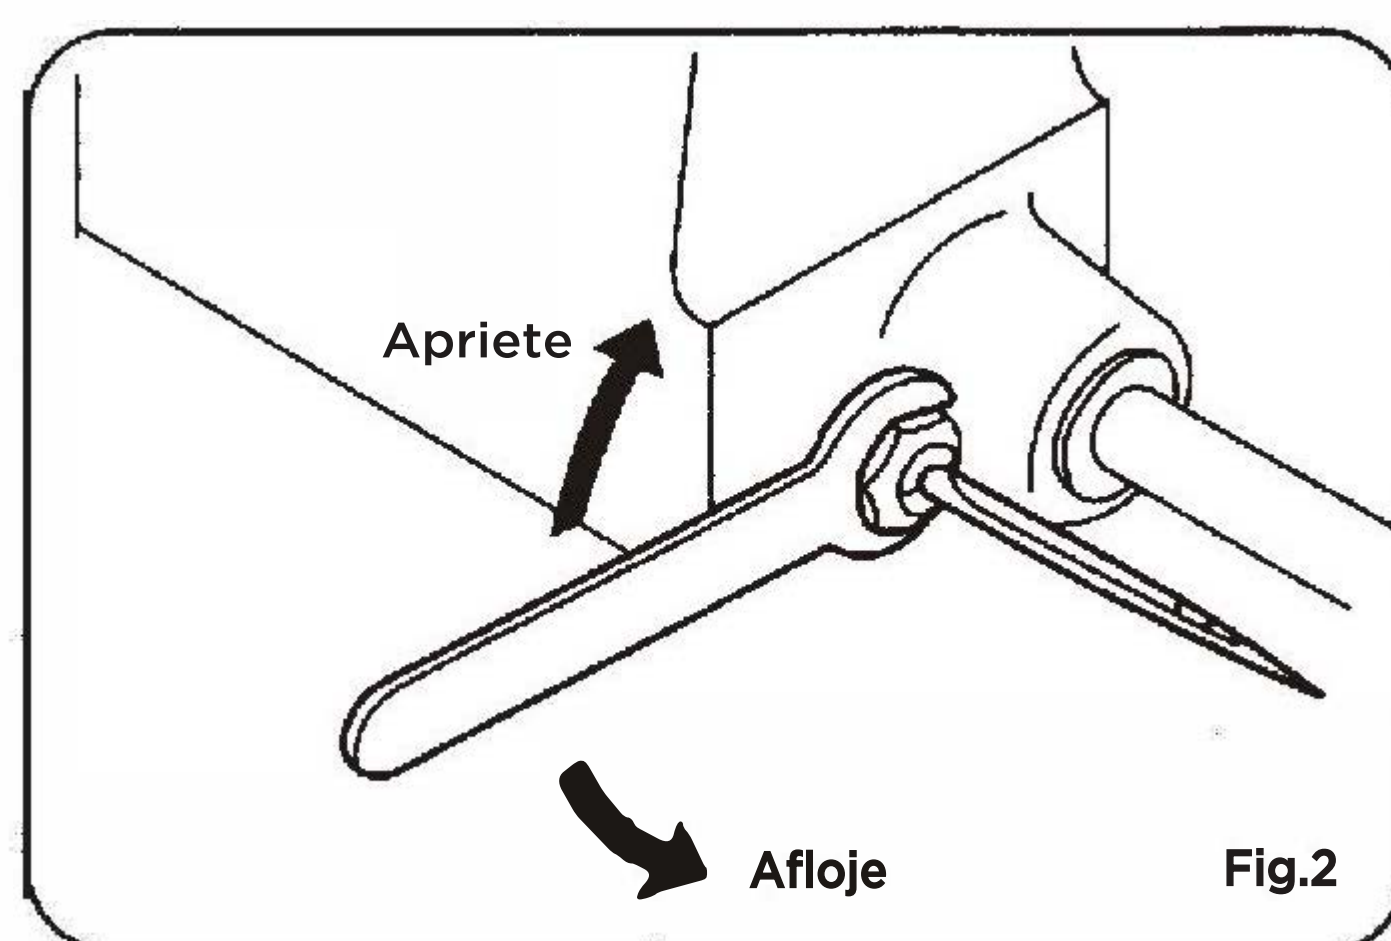


3. Enhebrado (Fig.5)

La máquina se entrega enhebrada para mostrarle el enhebrado correcto de la máquina, que se muestra en la Fig. 5, para su identificación. Siga los números de guía 1 a 7 de la Fig. 5.

- ① Ojal de rosca
- ② Disco de tensión
- ③ Ojal de rosca
- ④ Ojal de rosca

- ⑤ Barra de agujas
- ⑥ Ojal de rosca
- ⑦ Aguja

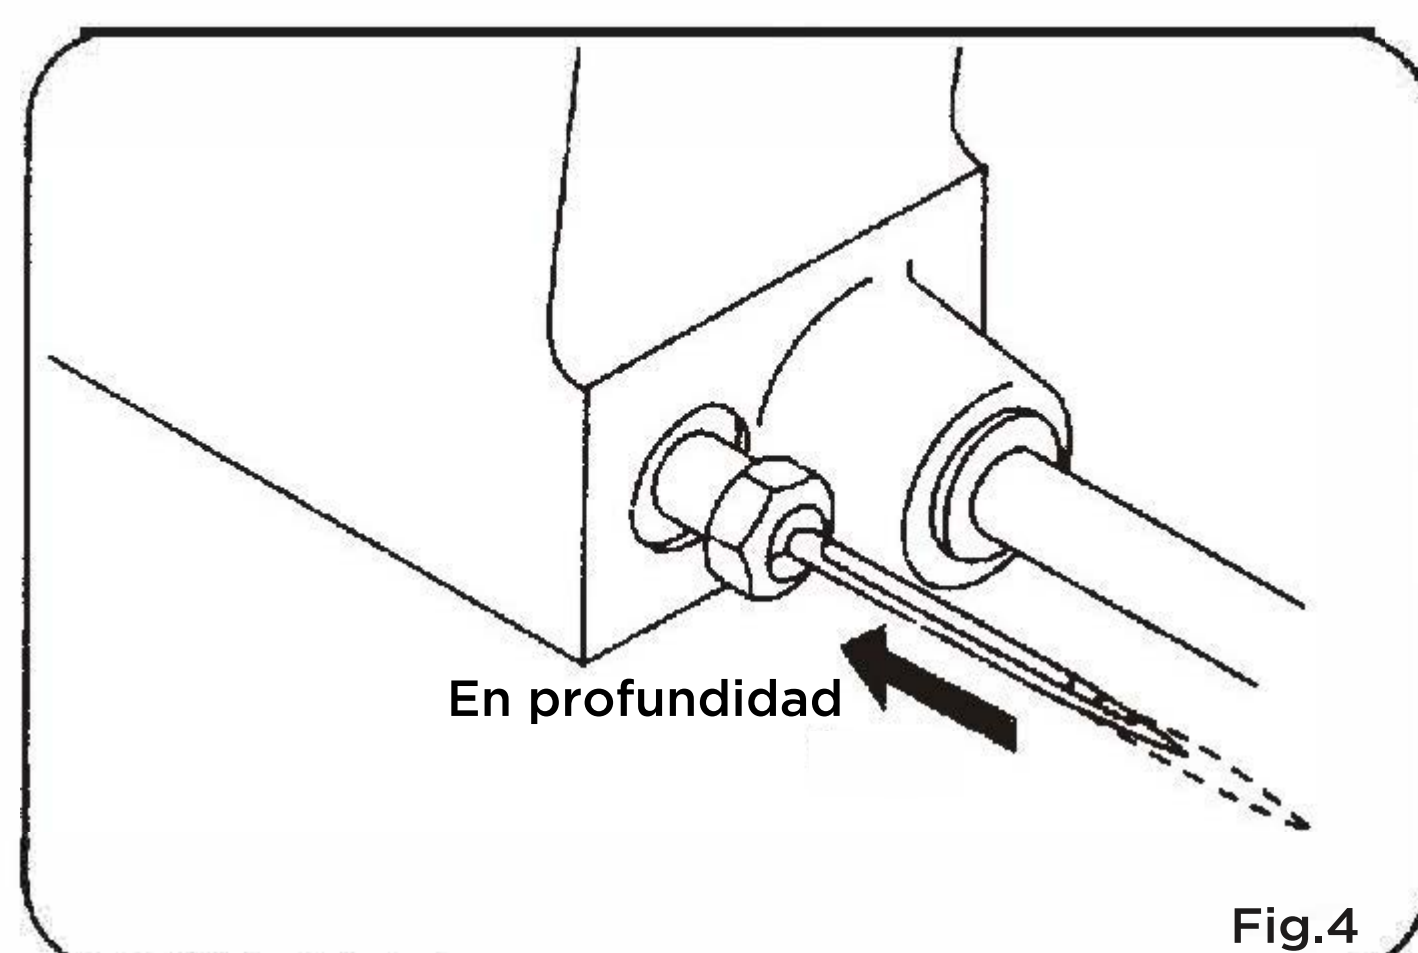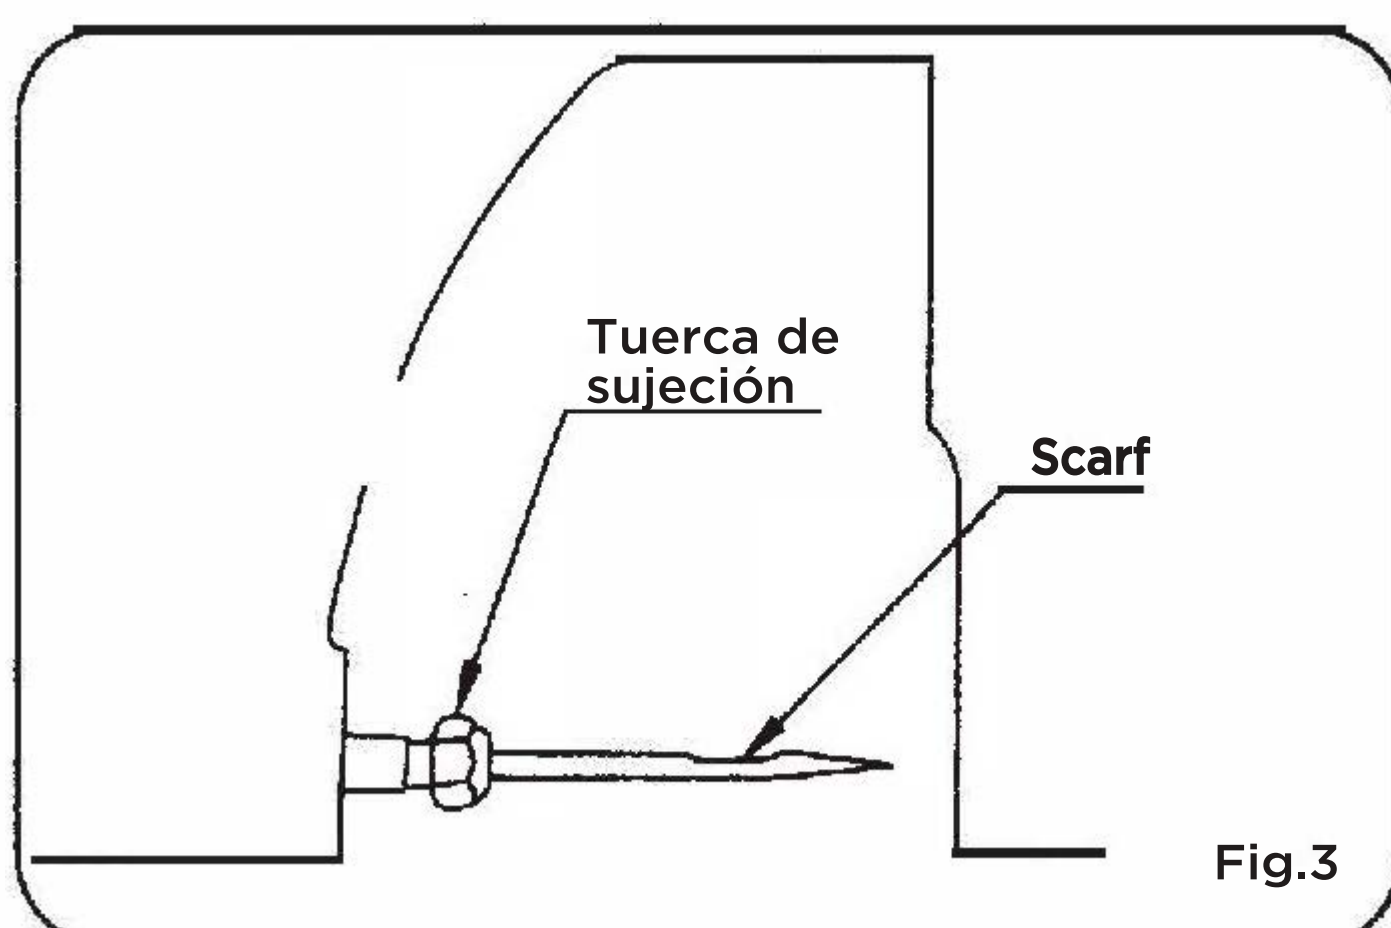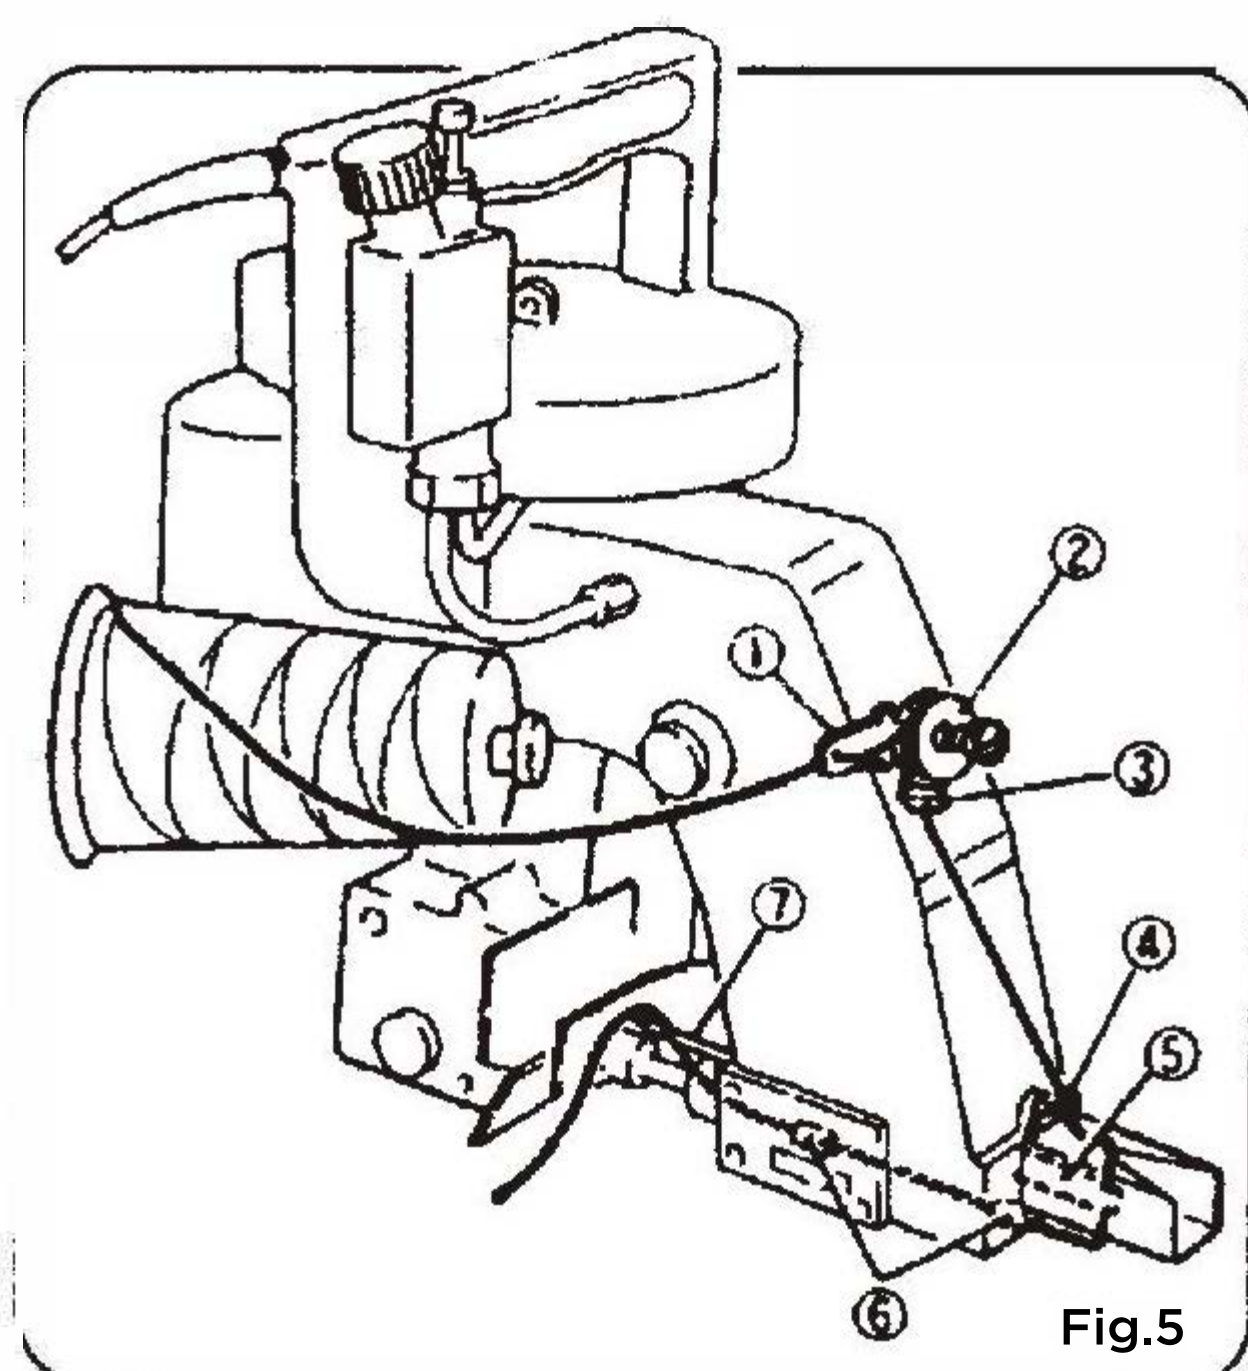

3. INICIO

Antes de arrancar, asegúrese de que la tensión de alimentación coincide con la especificación del motor. Sujete la máquina con la mano derecha y coloque el dedo índice en el botón interruptor de la empuñadura. (Fig. 6)





Sujete la bolsa con la mano izquierda e introduzca la boca de la bolsa entre el arrastre y el prensatelas. (Fig. 7)

Haga funcionar la máquina manteniendo la bolsa recta.

No tire nunca de la bolsa.

Una vez cerrada, el hilo se corta con el cortador incorporado.

Al cortar el hilo, deje al menos 3 cm de largo de cola extendida para evitar el aflojamiento involuntario de la costura. (Fig. 9)

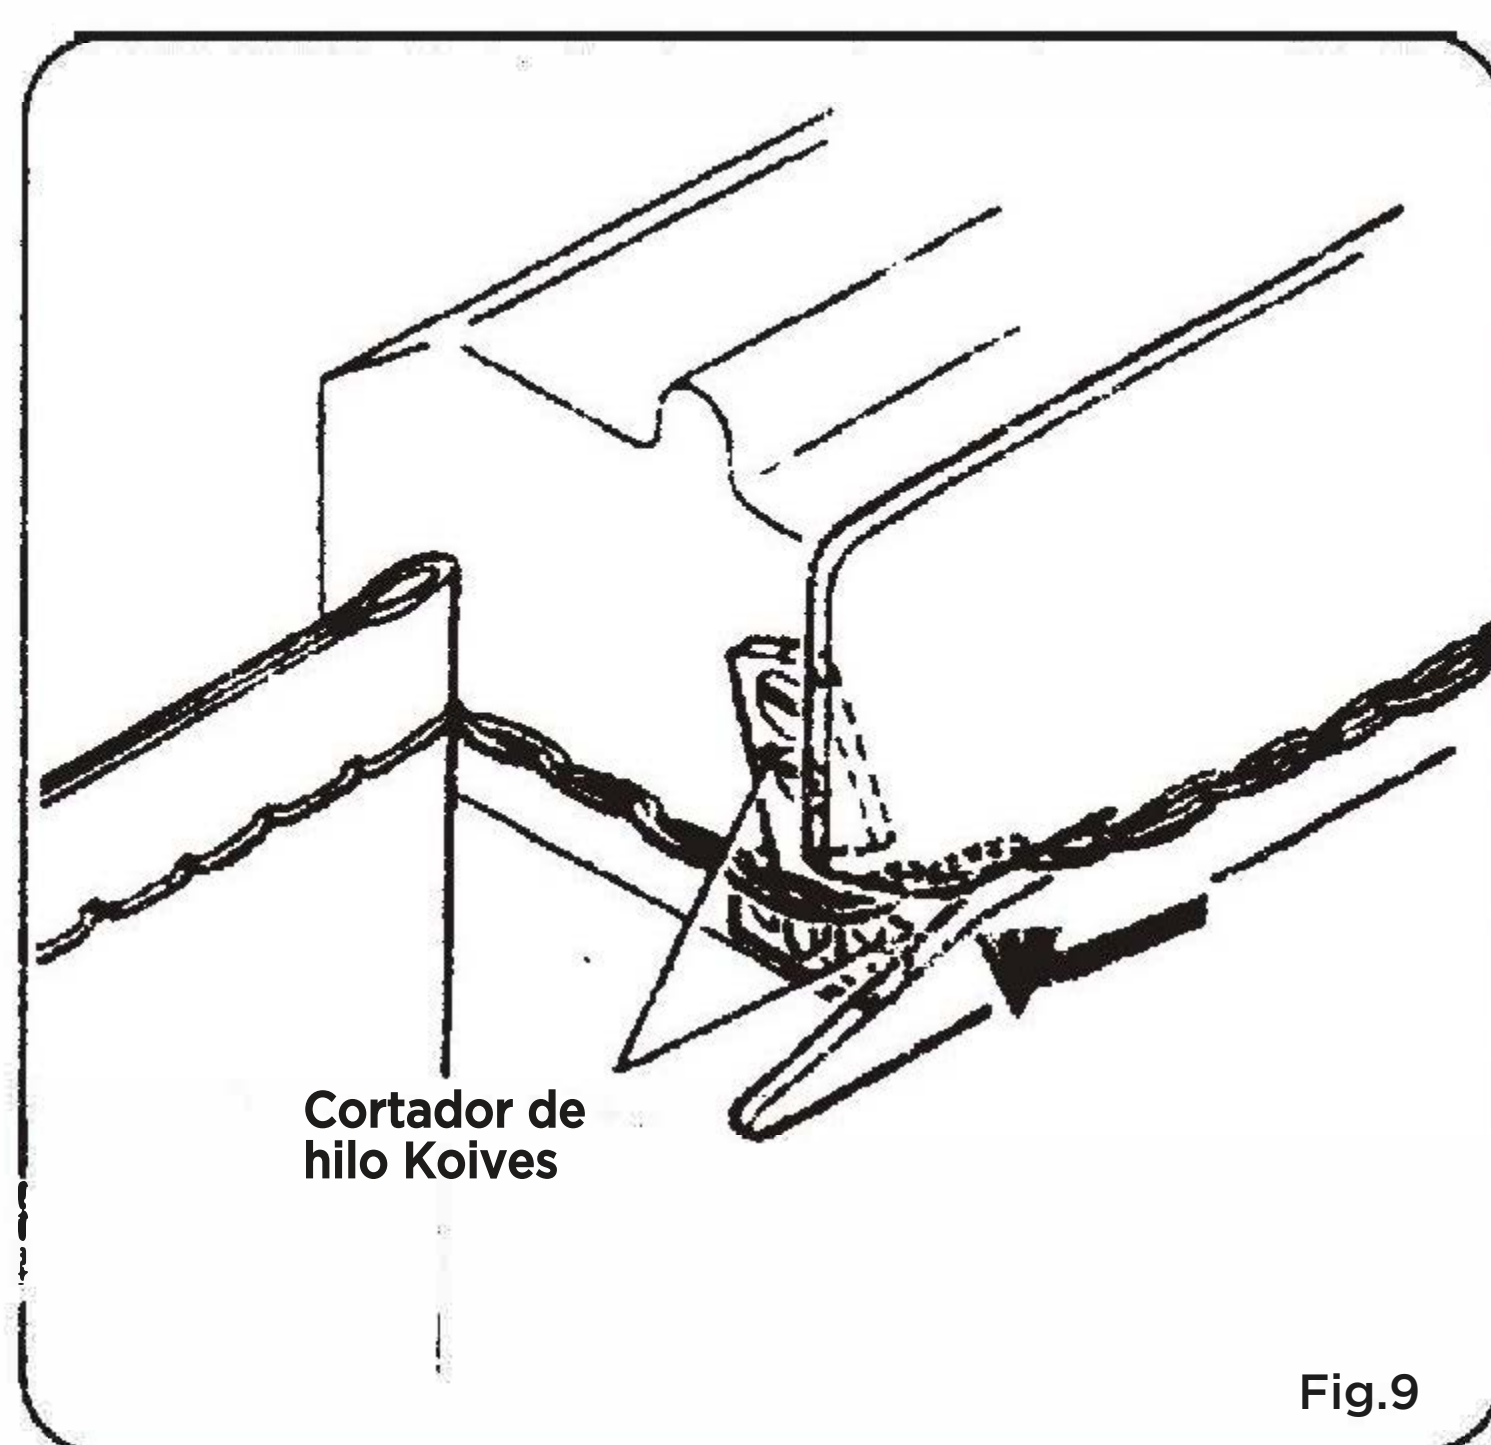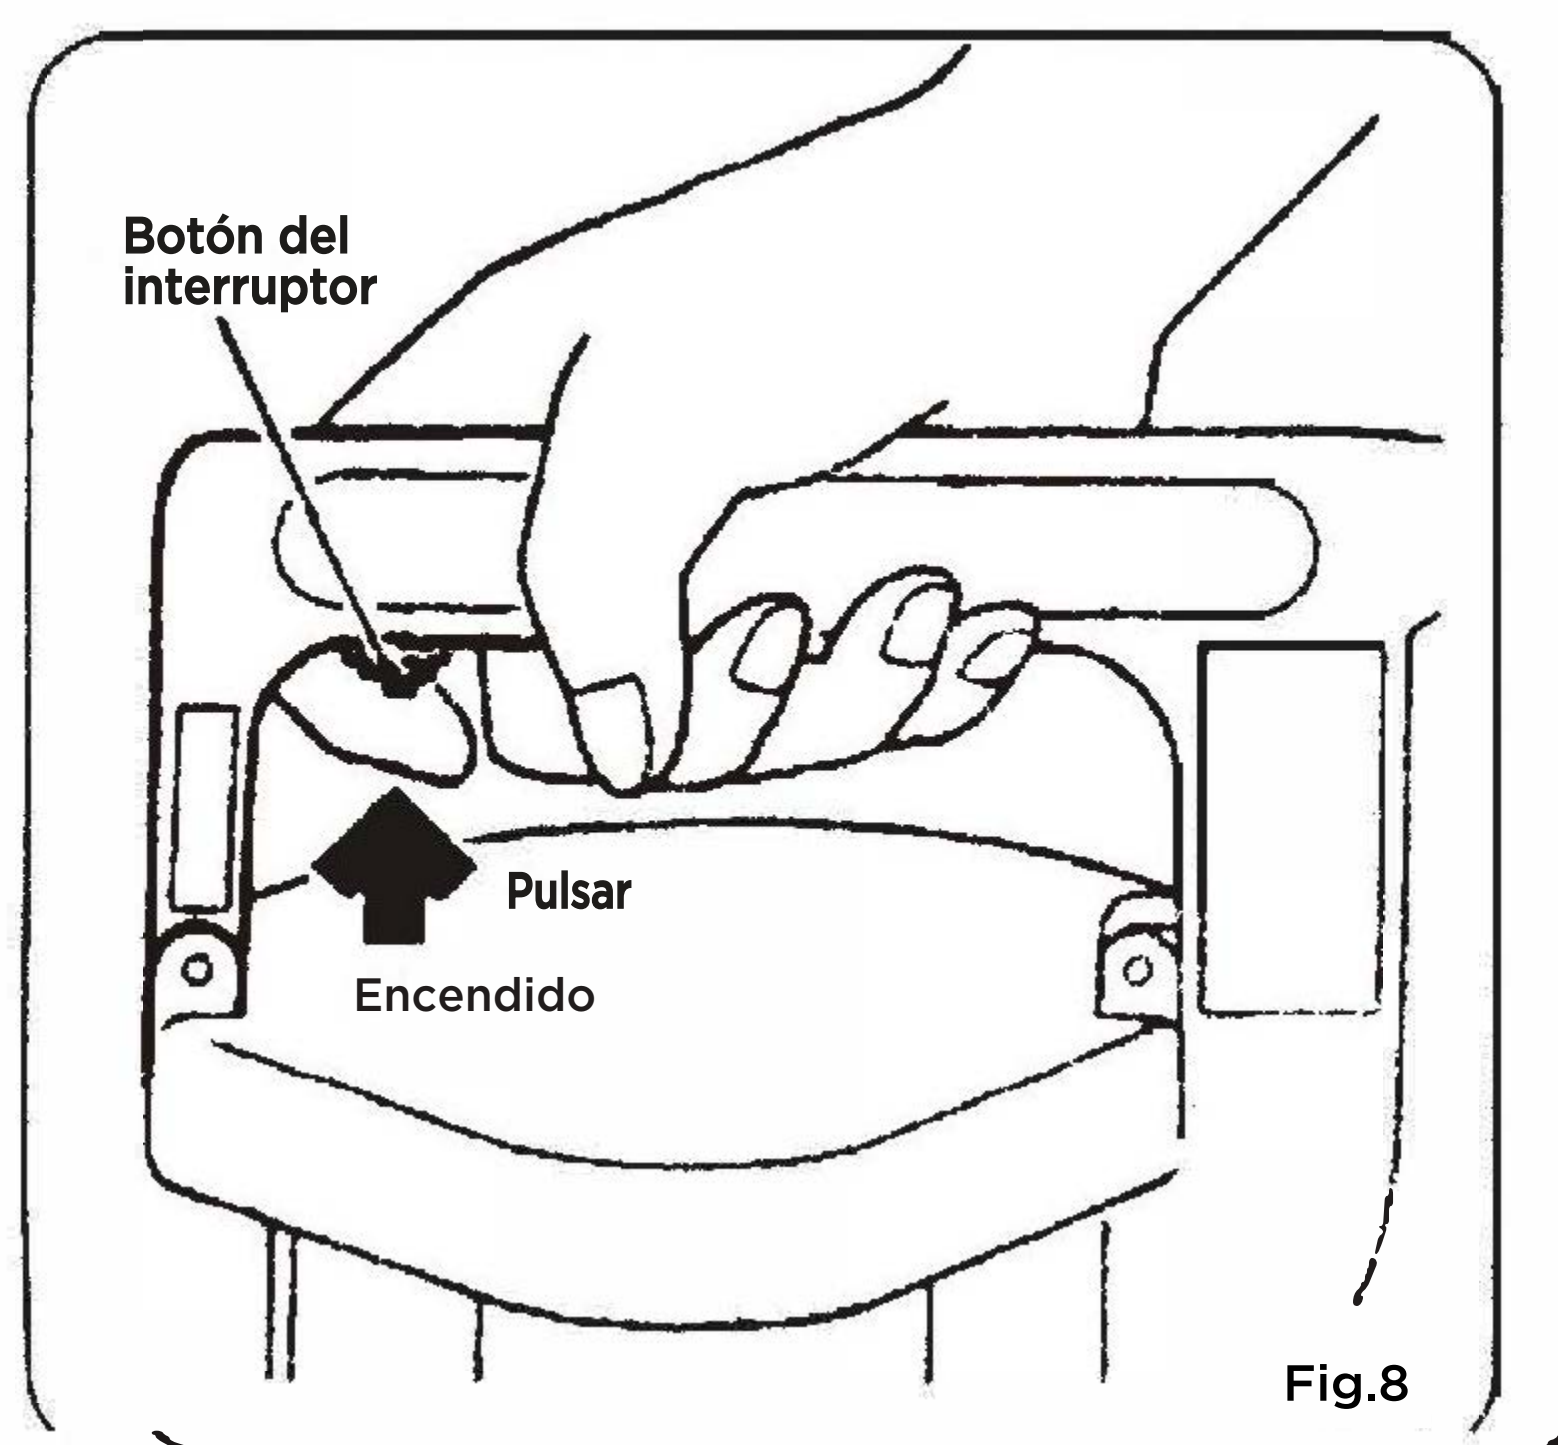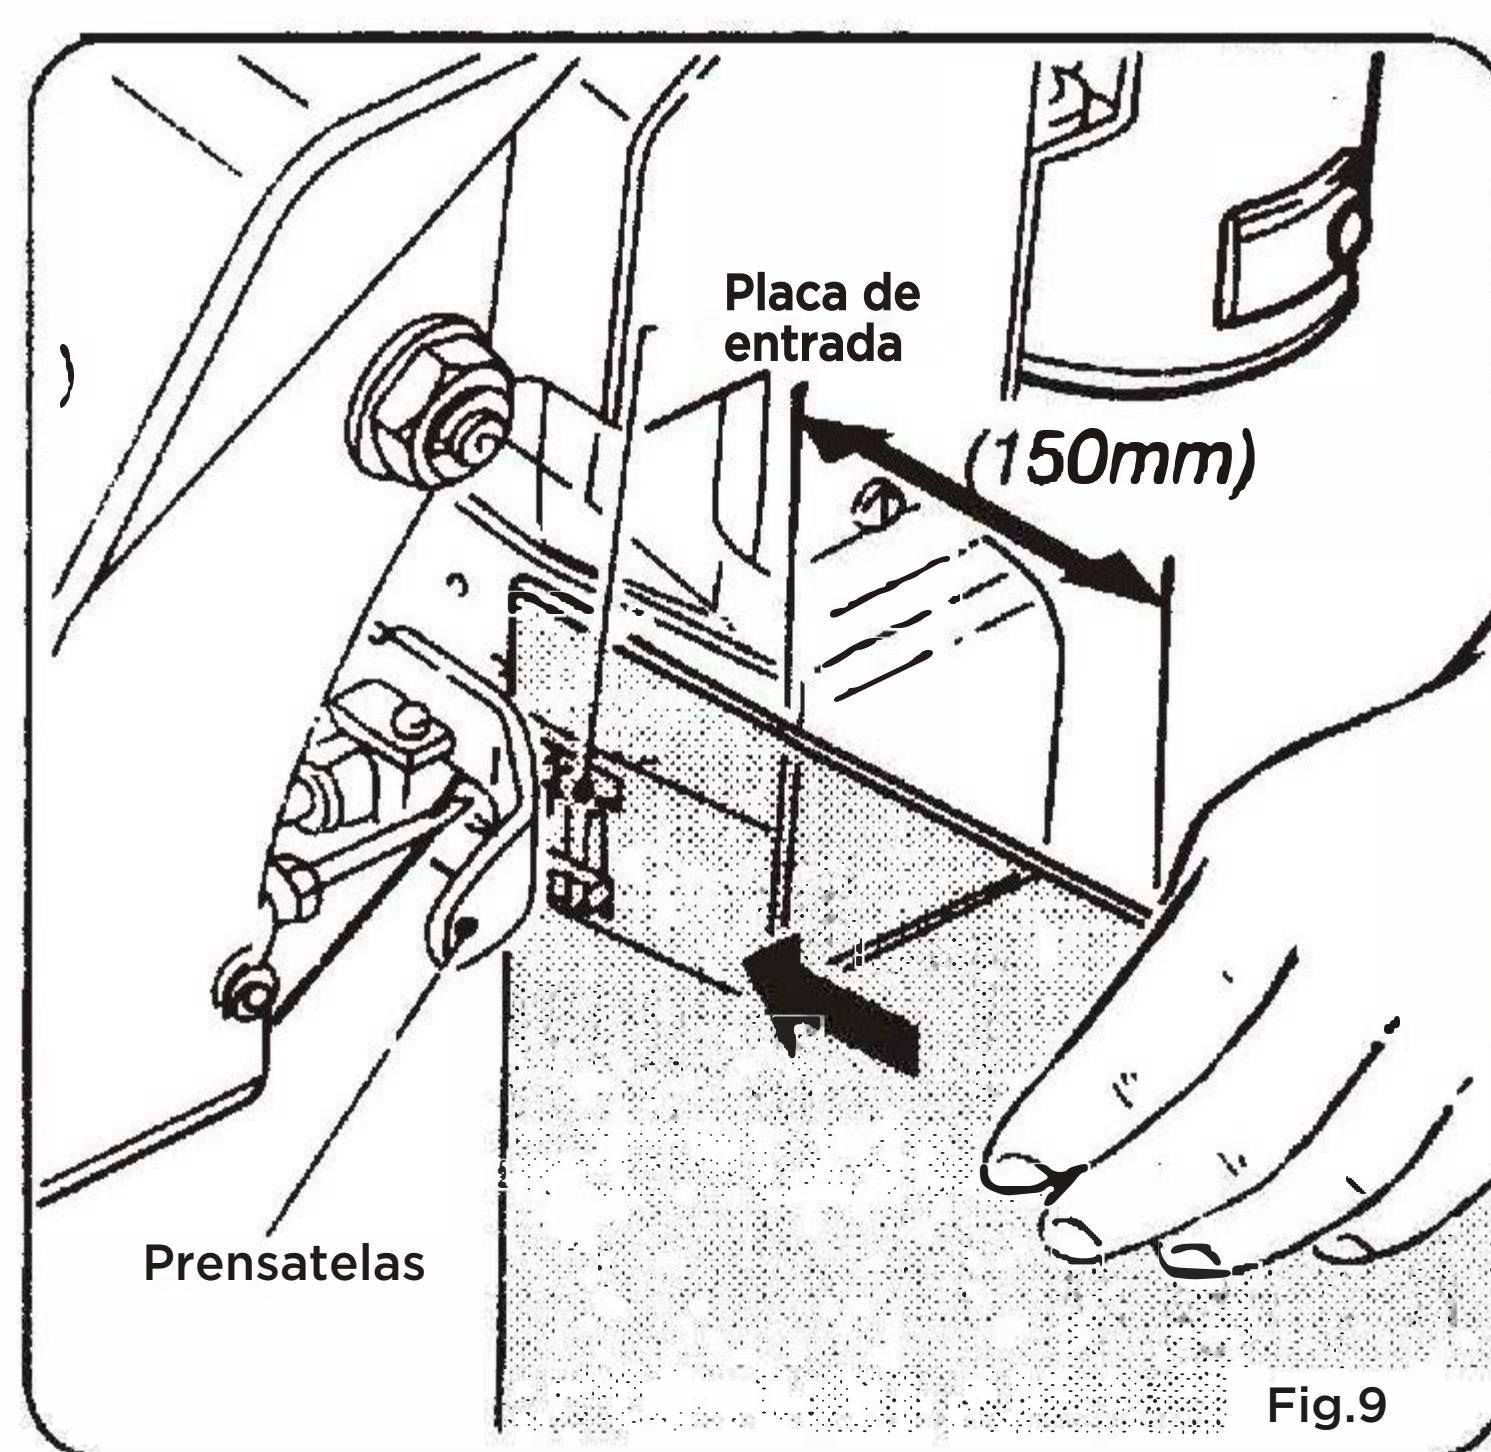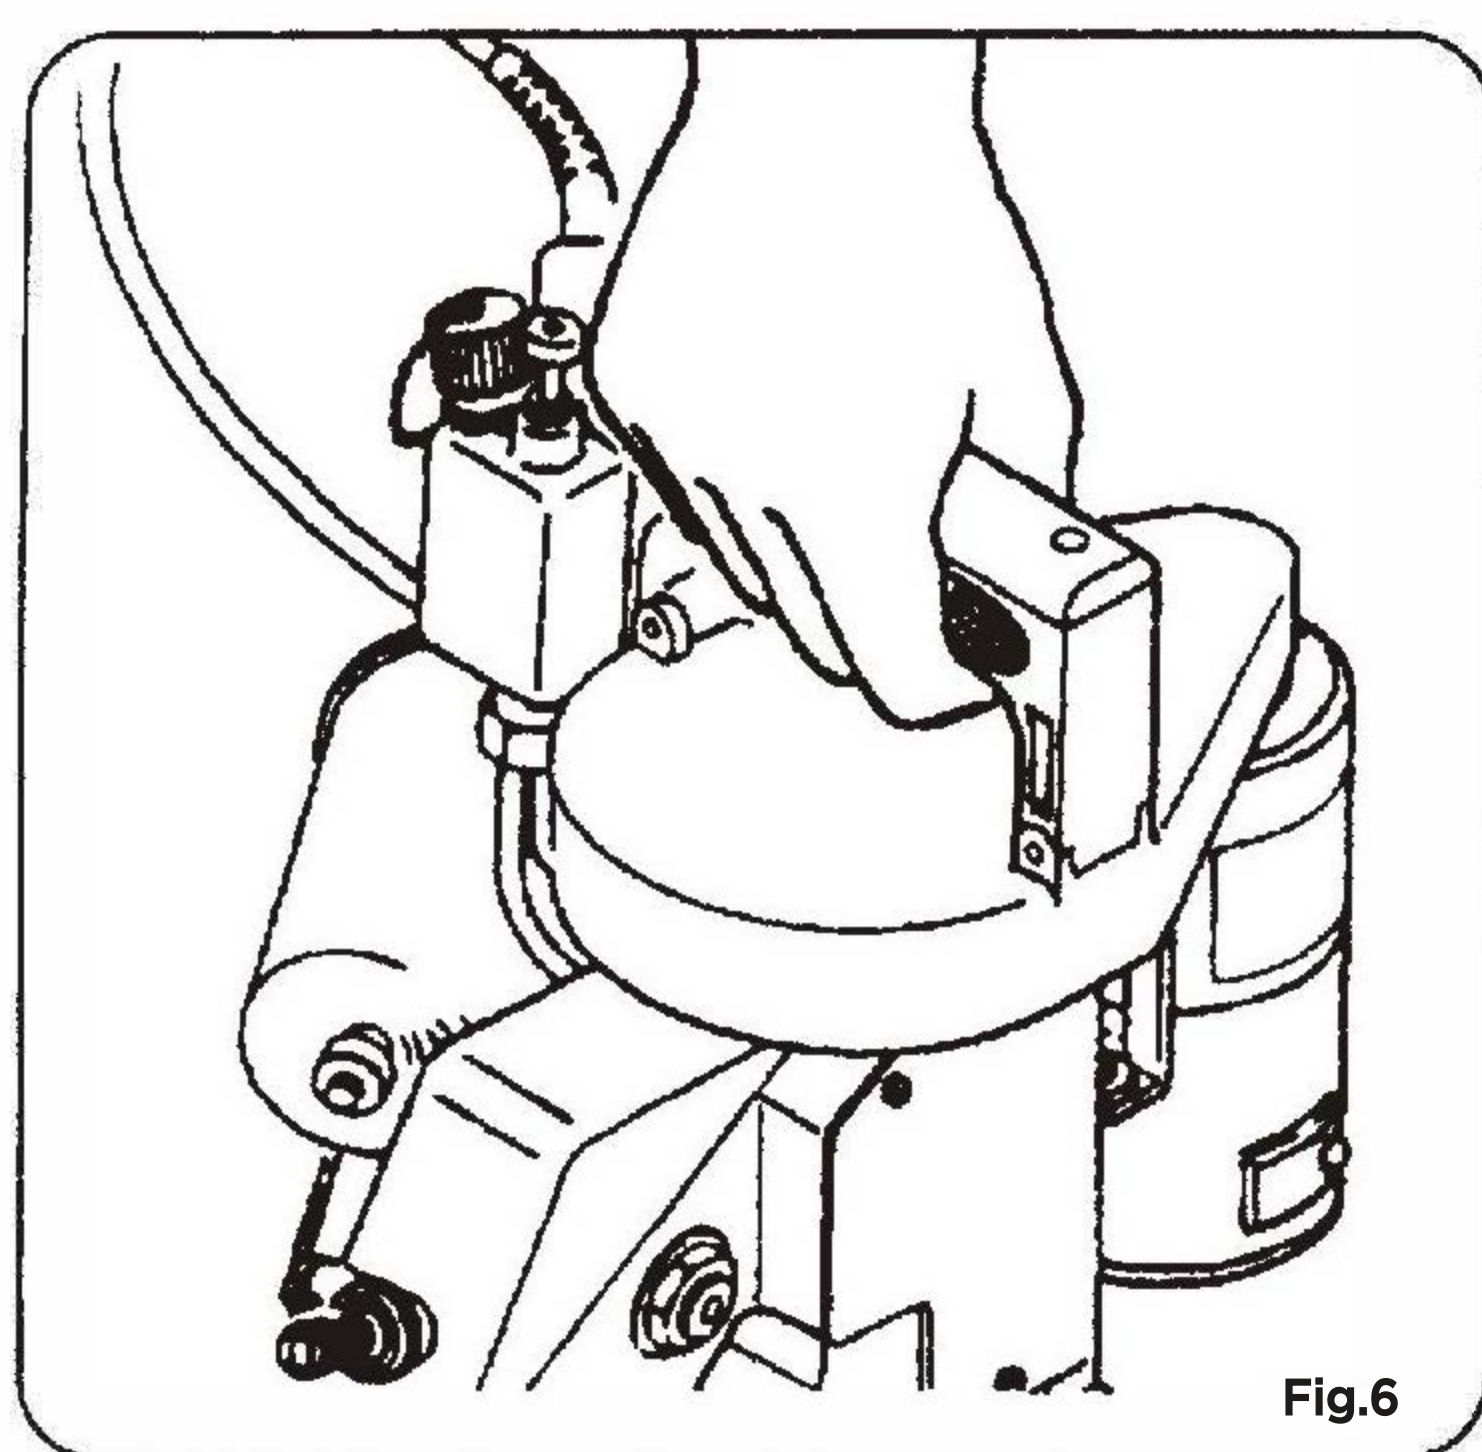

Haga funcionar la máquina con las bolsas vacías y asegúrese de que conoce bien su funcionamiento antes de empezar a trabajar.

4. AJUSTES

¡Importante!

Cuando ajuste la máquina o sustituya piezas, desconecte siempre el cable eléctrico de la fuente de alimentación. Esto es importante para la seguridad del operador y del ajustador.

4 - 1 . Tensión del hilo

La tensión de la rosca se ajusta girando la tuerca de tensión de la rosca. Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tensión y en sentido contrario para aflojarla.

4 - 2 . Posición de la aguja y del tirahilos (Fig. 10)

El garfio debe pasar por la parte cóncava de la aguja con una holgura de 0,1 mm como se muestra en la Fig. 10. El ajuste de la holgura puede hacerse después de aflojar el tornillo del balancín del garfio.

4 - 3 . Posición del transportador

Cuando instale un nuevo transportador, asegúrese de que está correctamente colocado en el bloque de soporte del transportador y apriete ligeramente el tornillo de fijación. Compruebe que los dientes del transportador estén entre 2 y 8 mm por encima de la placa de la garganta cuando el transportador esté en la posición más alta antes de apretar definitivamente el tornillo de fijación.

4 - 4 . Presión del prensatelas

Para ajustar la presión de la raíz del prensatelas, saque el protector de la barra de la aguja y afloje el tornillo de la conexión de la barra del prensatelas. Mueva la punta de la barra prensatelas para aumentar la presión y hacia abajo para disminuirla. Después del ajuste, apriete firmemente el tornillo.

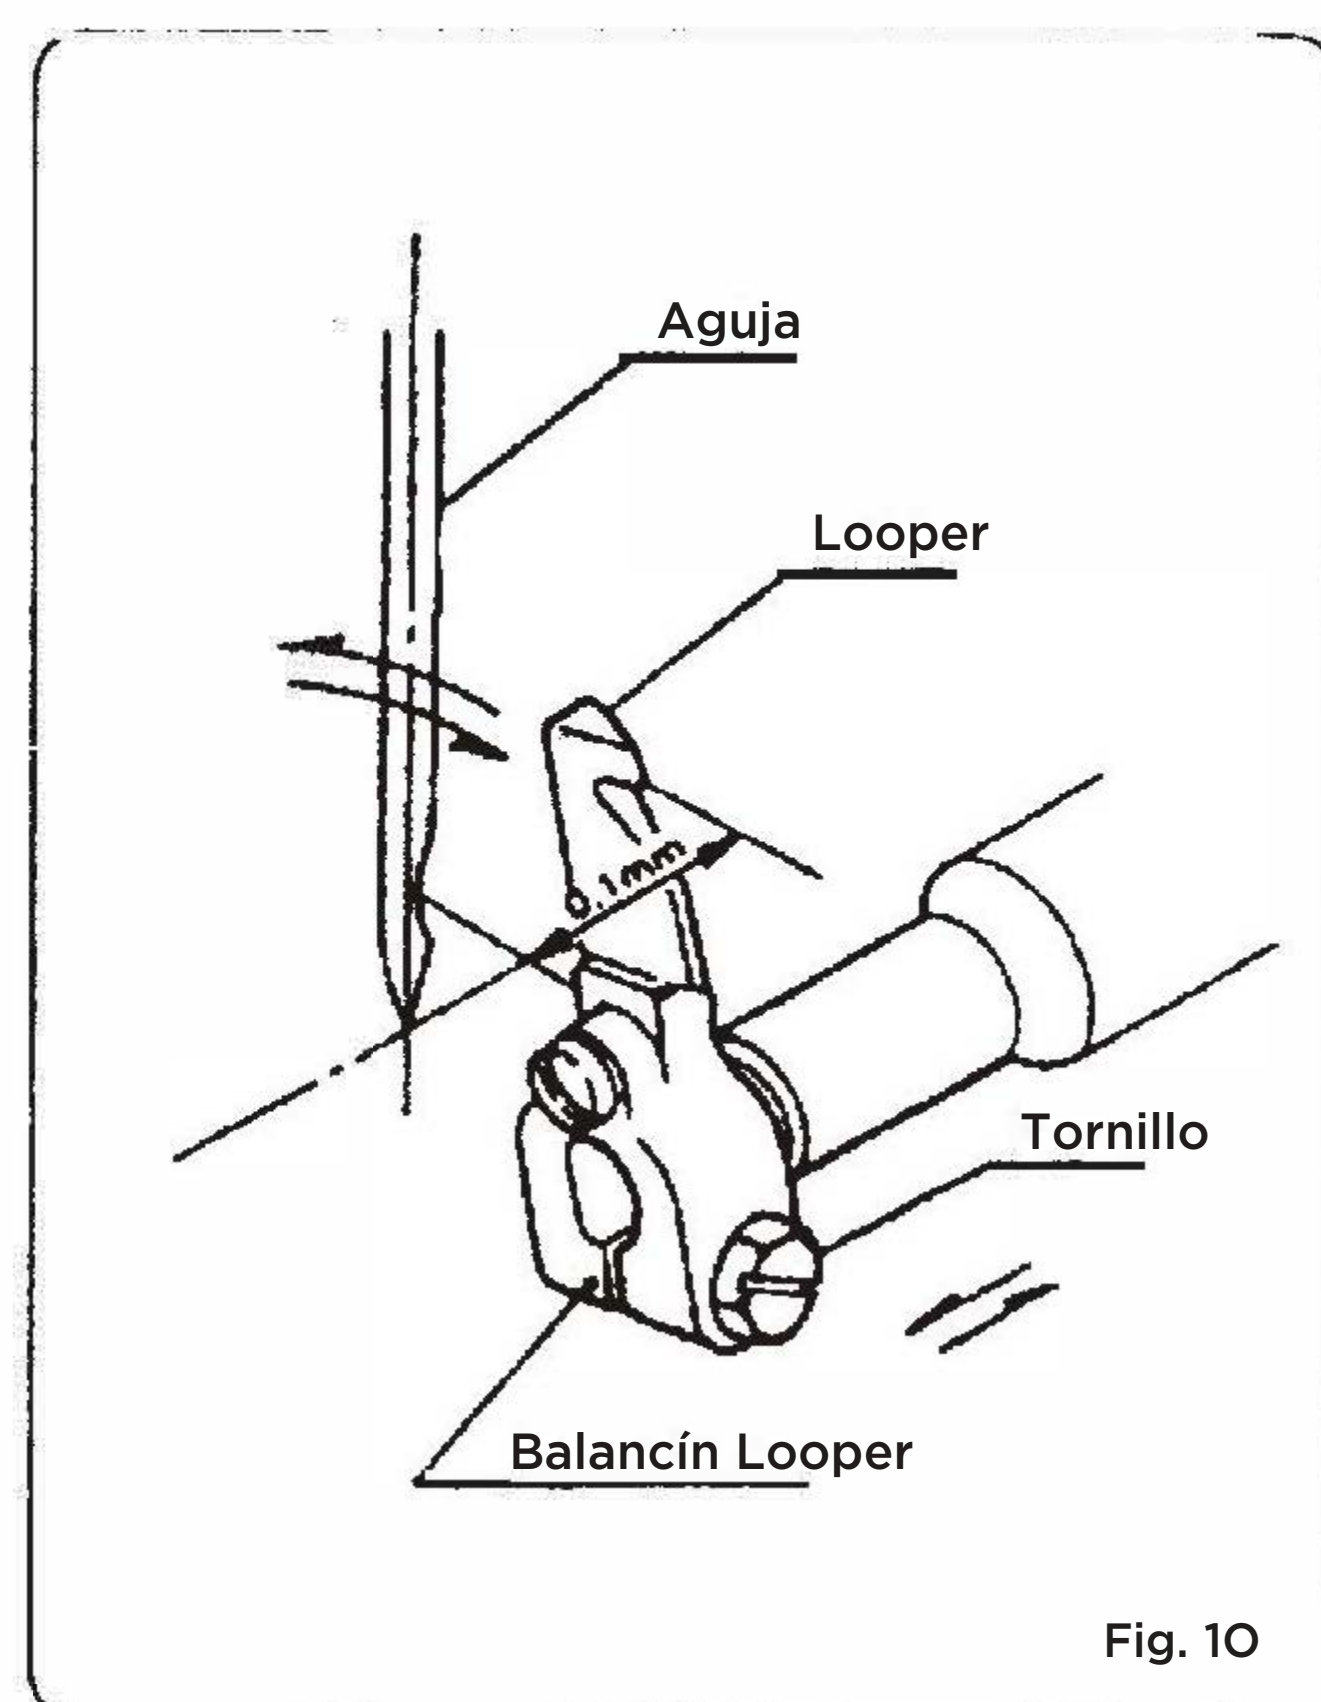


Fig. 10

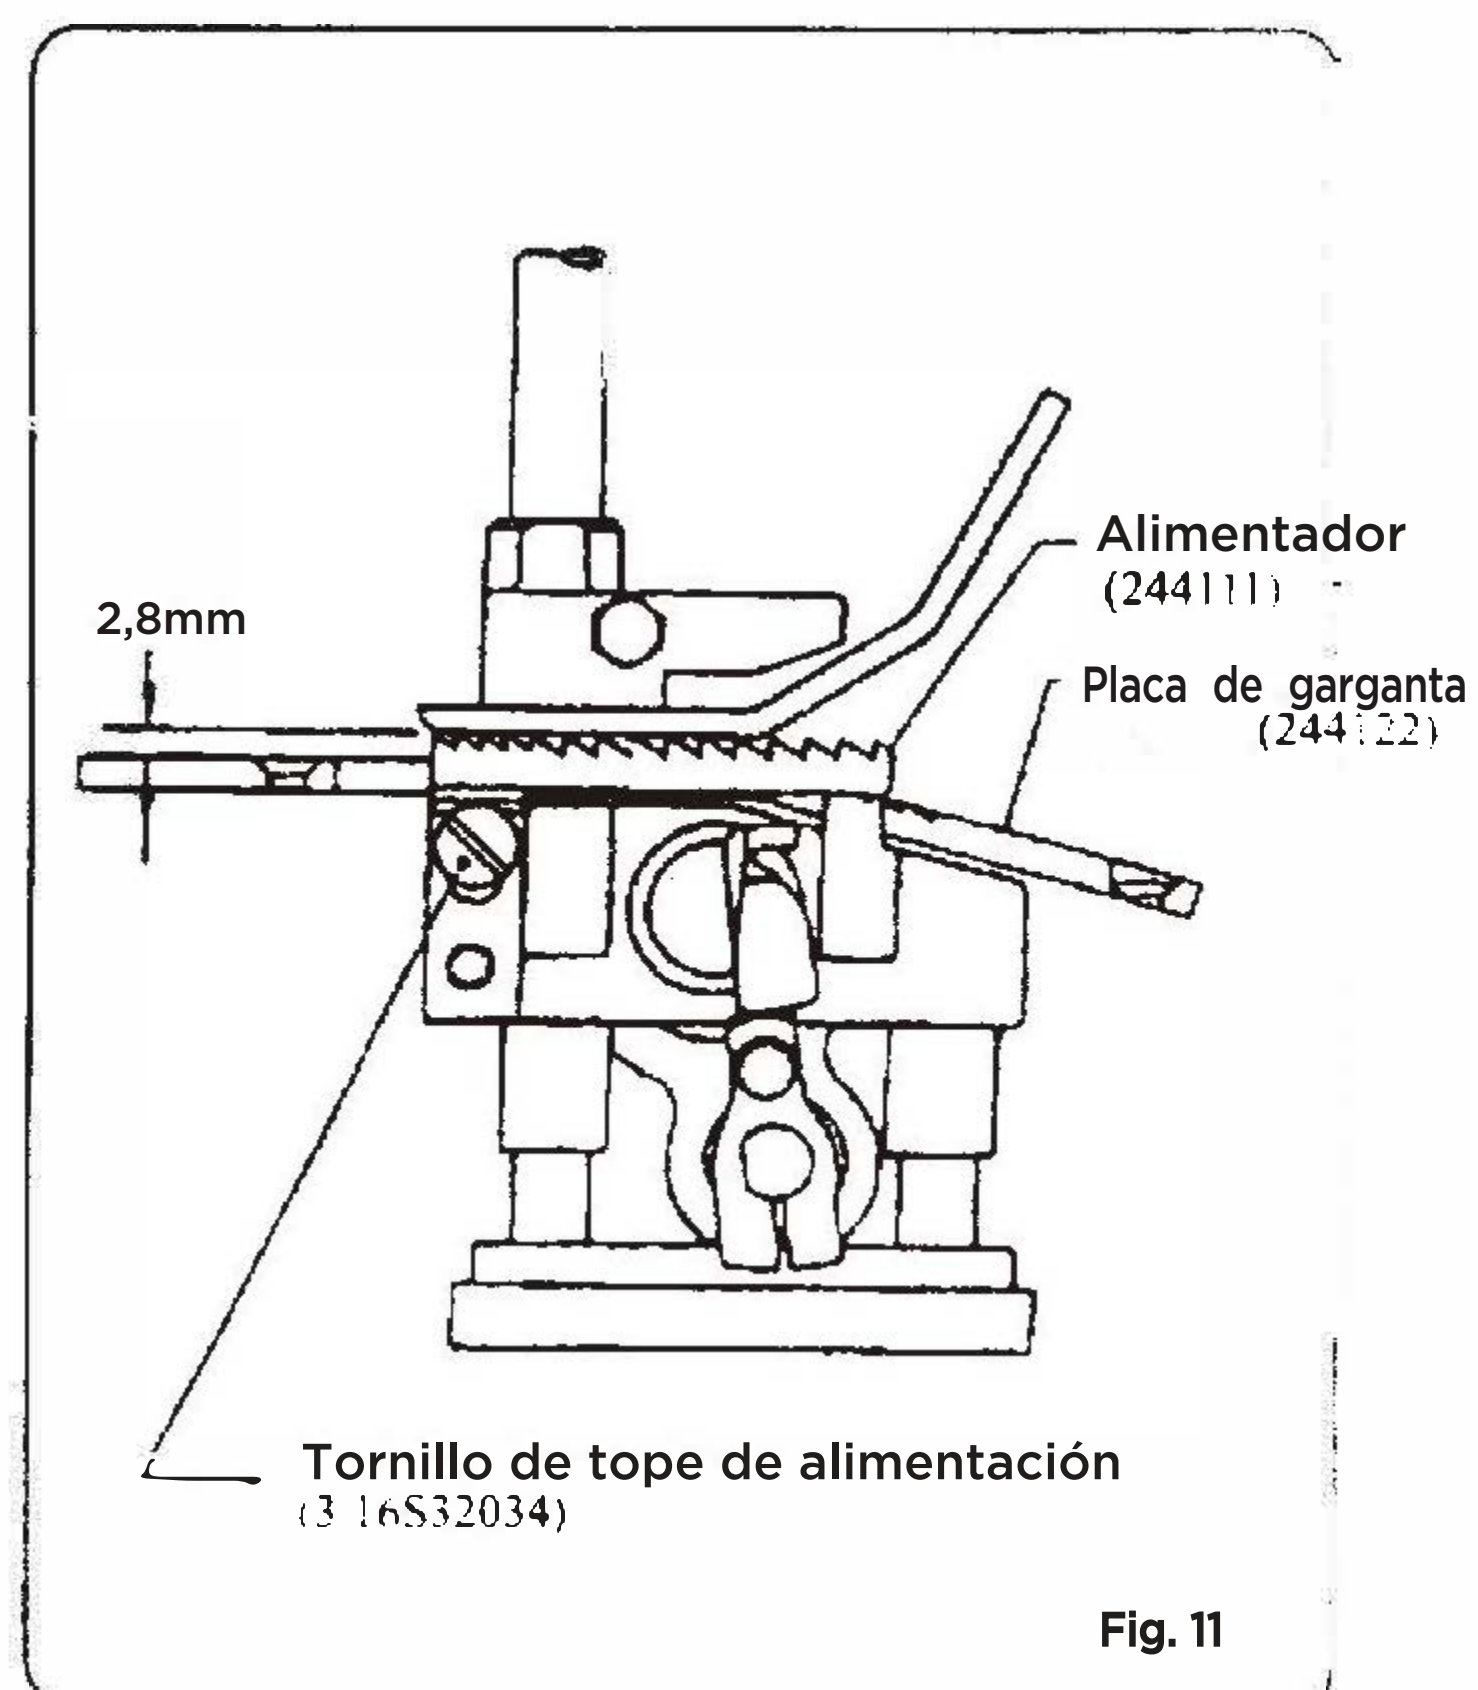


Fig. 11

4 - 5. Para sustituir o ajustar la varilla esférica, consulte la Fig. 12.

Saque el tornillo (1) y desconecte la cabeza de la varilla (2) de la palanca de la barra de agujas (3). Después de aflojar la tuerca (4), ajuste la holgura entre la biela (5) y el extremo de la biela (2), de modo que la barra de aguja se mueva en el centro de la holgura entre los casquillos superior e inferior de la barra de presión. (La carrera de la barra de aguja es de 37 mm).

Para fijar la leva excéntrica (7) en el eje principal (8), apriete los tornillos (9) y (9)' en el eje principal (8) (la leva excéntrica (7) debe entrar ligeramente en contacto con el espaciador (10)).

La posición de la aguja se ajusta de modo que la distancia entre la punta de la aguja (en su posición más alta) y la placa de la garganta sea de 13 mm, después de aflojar el tornillo del conjunto de conexión de la barra de la aguja (6) en la Fig. 12.

(1) Tornillo 11/64840089

(2) Rótula 6APOS8

(3) Palanca de la barra de agujas 242051A

(4) Tuerca 1 N8

(5) Conjunto de biela 242011A


(6) Conjunto de conexión de la barra de aguja 242101A

(7) Leva excéntrica (parte del conjunto de biela) 242011

(8) Eje principal 241101

(9)(9) Tornillo 11/64840001

(10) Espaciador 241161

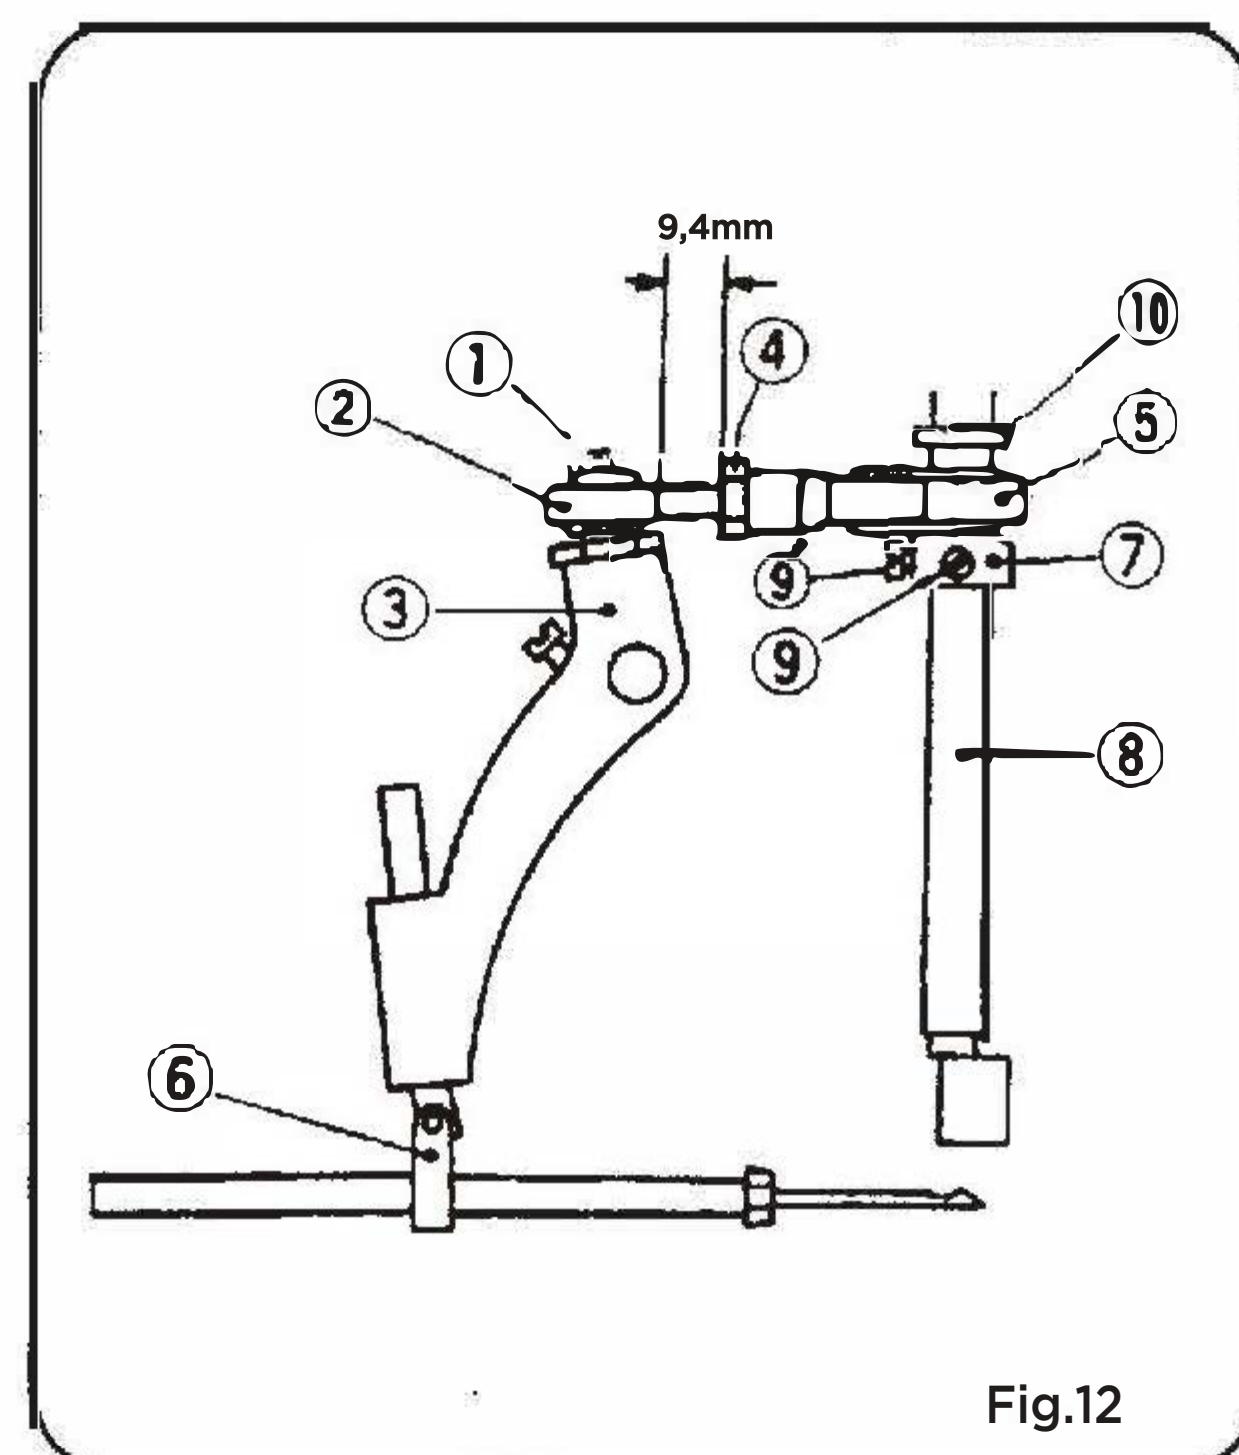

5. LUBRICADOR

1. Operación

El lubricador consta de una bomba y un depósito. El depósito contiene un máximo de 45 cc de aceite (el volumen efectivo de aceite es de 28 cc). Utilice aceite mineral 22 - 32 cSt a 40°C (Ej. aceite Tellus # 32).

Para accionar el lubricador:

1. Primero desenrosque el tapón del depósito media vuelta.
2. Empuje el botón hasta su posición más baja (carrera: 12mm).
3. Al soltarlo, el botón vuelve automáticamente a su posición original.
4. Por último, apriete el tapón para evitar fugas de aceite durante el funcionamiento.

* El trabajo repetido sobre el botón sin aflojar antes el tapón puede producir efecto negativo en el depósito, y el polvo de la atmósfera puede introducirse fácilmente en él al aflojar el tapón.

2. Mantenimiento

1. Mantenga alejados el polvo y las materias extrañas cuando llene el aceite (pueden causar el atasco del pistón y de la válvula de retención).
2. La velocidad de descarga es fija y no ajustable (0,08cc por empuje).
3. A altas temperaturas, la grasa puede correr a lo largo de los puntos (A) . Esto es normal , grasa que se utiliza cuando el lubricador fue montado en nuestra planta.
4. El depósito es de polietileno de alta densidad. Manténgalo alejado del fuego y absténgase de utilizar productos químicos orgánicos , benceno o xileno para su limpieza. Compruebe periódicamente el correcto funcionamiento de la bomba. (Repita la alimentación de aceite y observe el aceite a través del tubo de descarga).

Solución de problemas

Problemas	Causa	Solución
Aceite no alimentado. No se obtiene el movimiento de carrera completa. El botón no vuelve.	Bajo nivel de aceite. Polvo adherido en la pared interior de la cámara de bombeo.	Rellenar aceite.
Fuga de aceite de A	Polvo acumulado o rotura del muelle.	Sustituya el lubricador.
Fuga de aceite de B	Junta del anillo desgastada o desplazada.	Sustituya el lubricador.
Fuga de aceite de C	Junta de la empaquetadura desgastada o desplazada. Tapón suelto.	Sustituir lubricador. Sustituya el lubricador. Apriete el tapón o Cambie el lubricador.

LUBRICADOR PULSADOR

6 . MANTENIMIENTO

Limpie la máquina al final de la jornada de trabajo y lubrique los casquillos, ejes, etc. que no estén lubricados por un lubricador. Limpie el polvo y otras materias extrañas de los dientes de arrastre y del ojal de la placa de la garganta, donde se acumulan fácilmente. Se debe tener cuidado de mantener la máquina libre de polvo, especialmente cuando se va a dejar sin usar durante algún tiempo.

¡Importante!
El cuerpo del motor no debe abrirse para el mantenimiento.
Cuando ajuste la máquina o sustituya piezas, desconecte siempre el cable eléctrico de la fuente de alimentación.
Esto es importante para la seguridad del operador y del ajustador.

[NOTAS SOBRE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO]

- 1. Guarde la máquina en una caja de almacenamiento.
- 2. Después de utilizar la máquina, desenchúfela, limpie la suciedad, saque el hilo de la máquina y guárdela en una caja de almacenamiento.
Le sugerimos que utilice un cepillo suave para limpiar la parte trasera de la máquina.
- 3. Nunca guarde la máquina bajo la luz del sol o en condiciones húmedas.

7 . PIEZAS


La lista de piezas que muestra todas las piezas utilizadas en la máquina se incluye en este libro. Compruebe la lista y especifique claramente los números de las piezas y las cantidades necesarias. Envíe su pedido al agente o distribuidor más cercano o a una de nuestras sucursales.

- 1. La descripción de cada pieza y su número de sello se describen en esta lista de piezas. Los tornillos y tuercas de las piezas se muestran junto a las piezas correspondientes. Cuando pida piezas, describa claramente el número de sello con el nombre de la pieza.
 - 2. Las piezas que no tienen Ref. No se pueden suministrar por separado; pídalas siempre como conjunto.
 - 3. Un conjunto de piezas ensambladas se representa por el número de sello de sus piezas principales.
 - 4. La última cifra del número de sello de las piezas avanza no cada mejora de las piezas.
 - 5. El nº de pieza descrito en [] de Observaciones significa el nº de pieza antigua.
- ♦ La lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

CONTENIDO

(1) TENSION DEL HILO Y CUBIERTAS PIEZAS	8
(2) CASQUILLOS, ENGRASES Y PIEZAS DE EMPUÑADURA	10
(3) BARRA DE AGUJAS , BARRA PRENSADORA Y PIEZAS MOTRICES	12
(4) PIEZAS DE ACCIONAMIENTO DE LA LANZADERA	14
(5) PIEZAS DE ARRASTRE Y CORTAHILOS	16
(6) PIEZAS DEL MOTOR (para motores totalmente cerrados)	18
(7) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26 - 1 TIPO H	20
(8) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26-22	22
(9) PIEZAS DE CORTE Y ATADO DE CINTA CREPE (Piezas de pedido especial)	24



(1) TENSION DEL HILO Y PIEZAS DE LA CUBIERTA

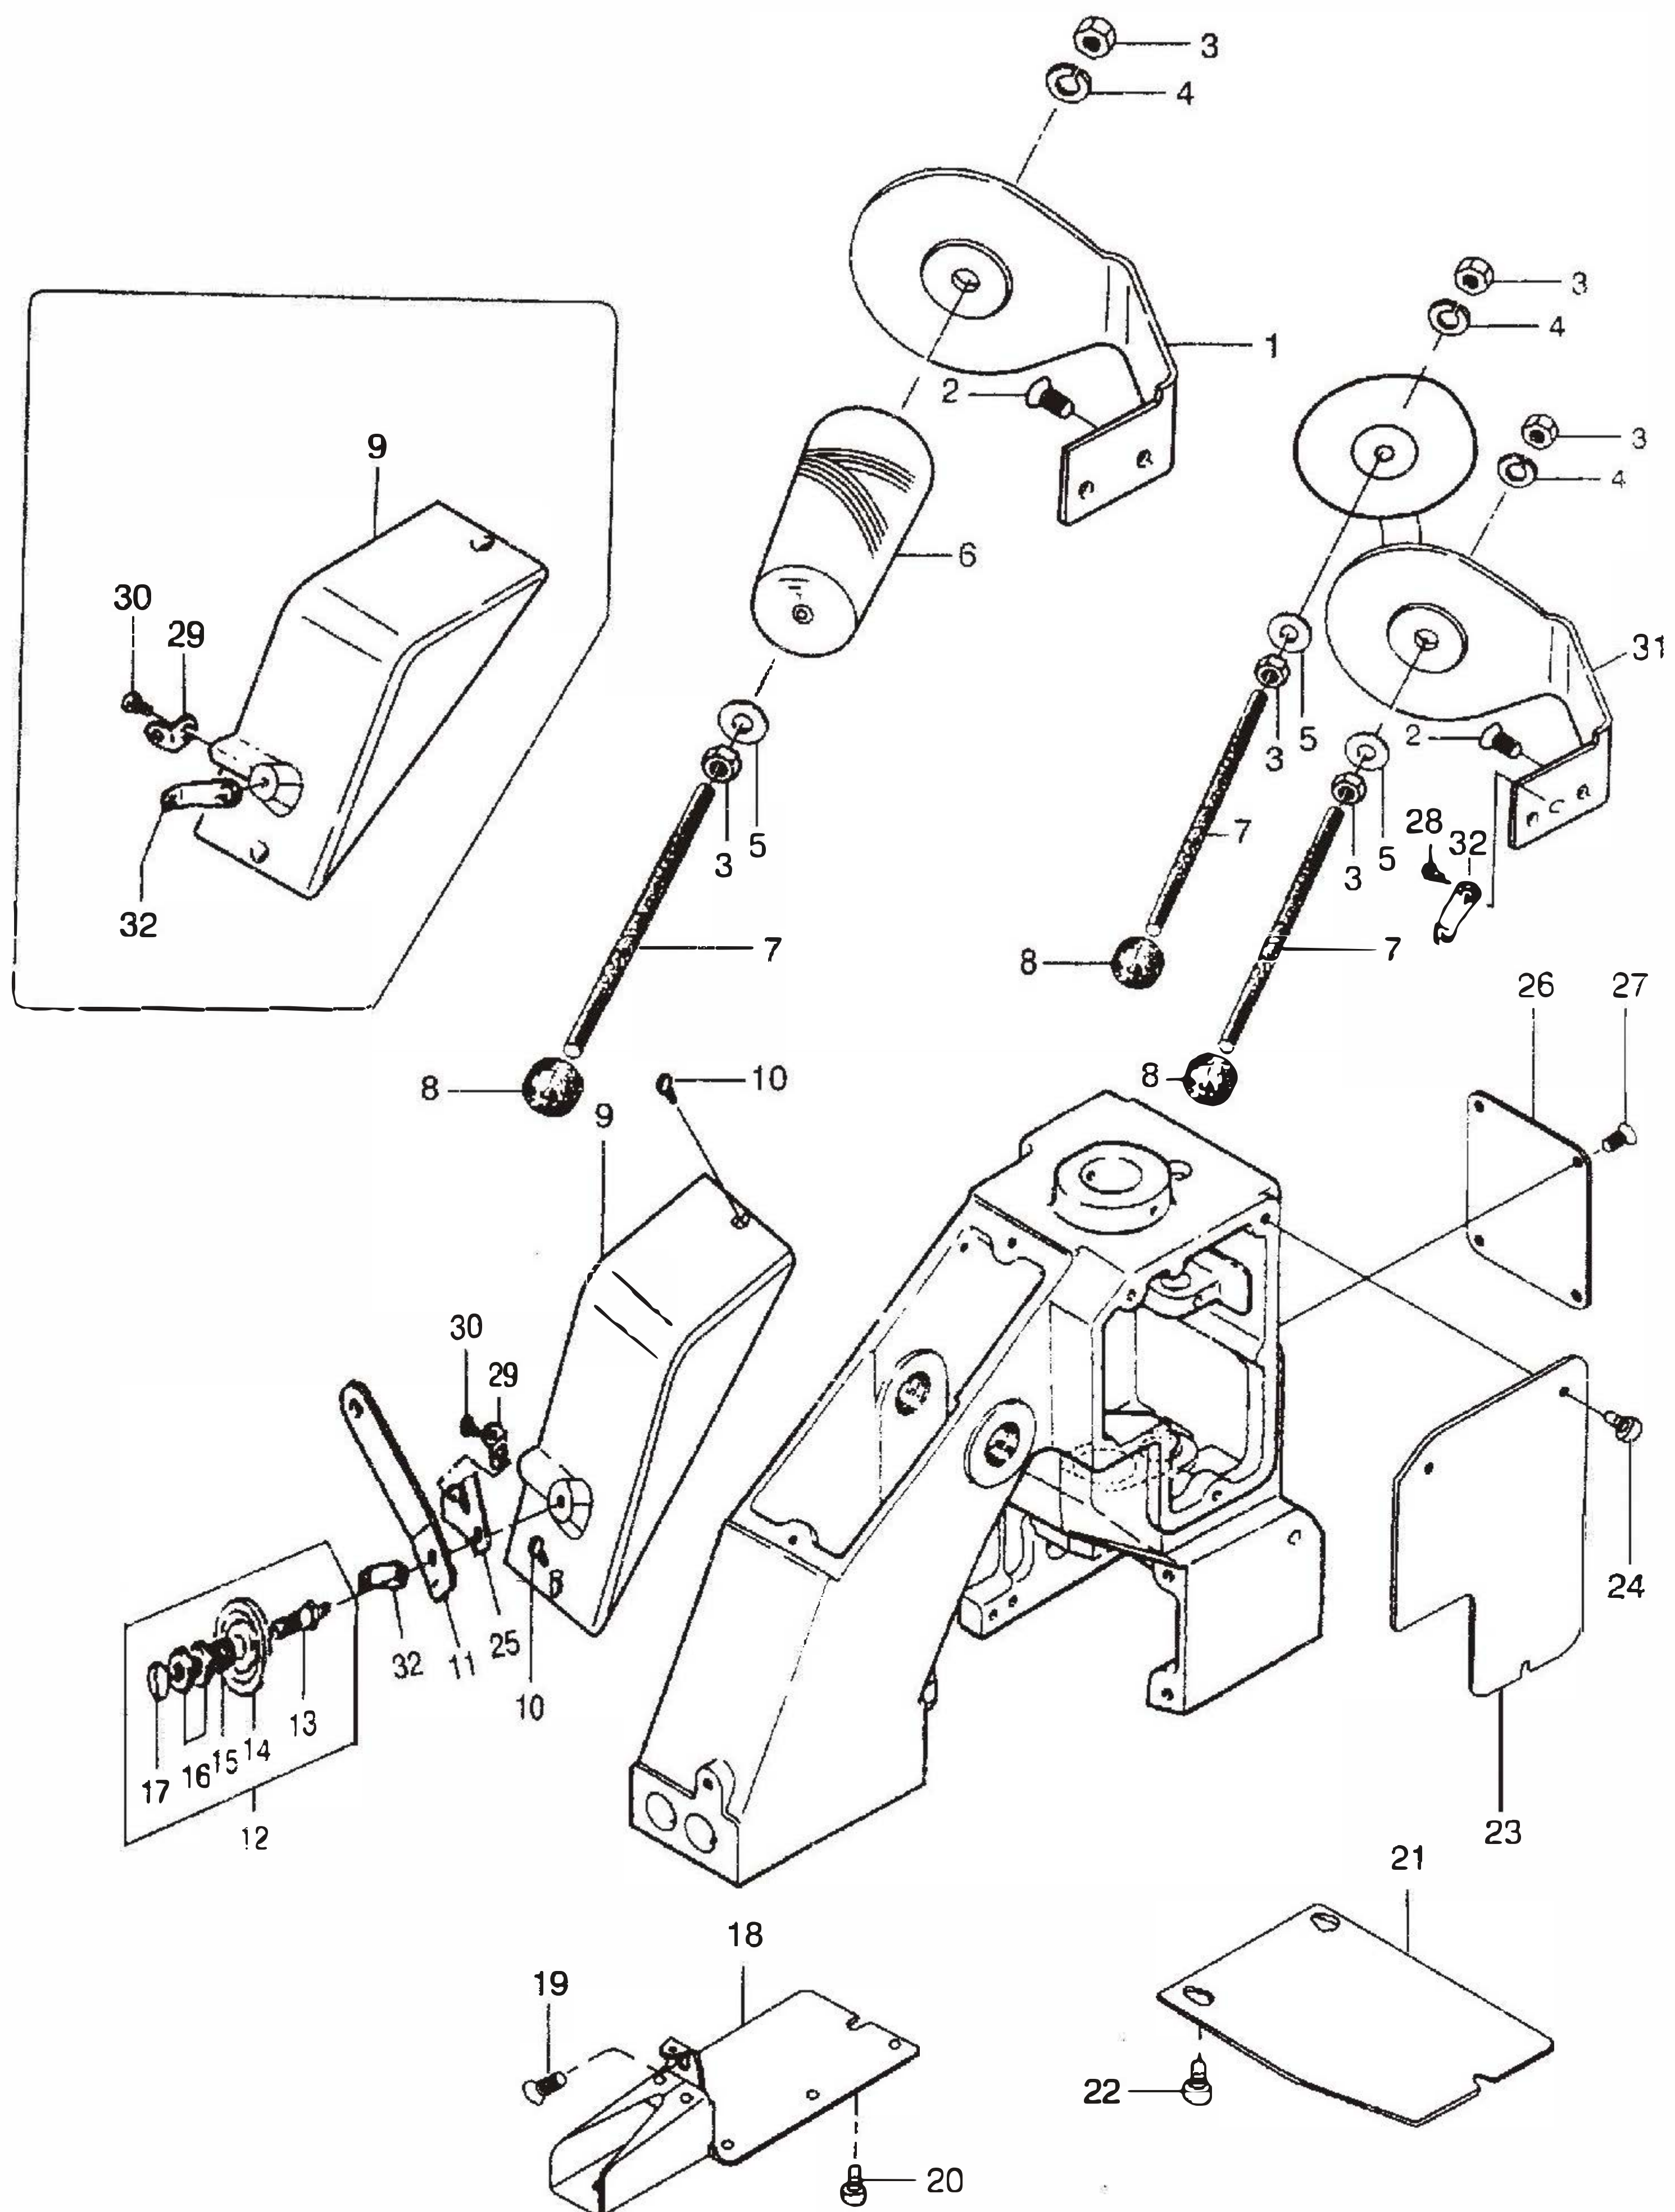

(1) TENSION DEL HILO Y PIEZAS DE LA CUBIERTA

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q'ty	Observaciones
1	1-30-3	Hilo Soporte	245042	1	
2	1-37	Tornillo, para 245042	15/64S28028	2	
3	GB6175-86	Tuerca	1N6	2	GK26 - 2A 4
4	GB859-87	Arandela elástica	3W6	1	GK26 - 2A 2
5	GB95-85	Lavadora	2W6	1	GK26 - 2A 2
6		Hilo	K01001	1	GK26 - 2A 2
7	1-30-1	Cono de rosca Varilla de sujeción	245052	1	GK26 - 2A 2
8	1-30-2	Tuerca de sujeción del cono roscado	245201	1	GK26 - 2A 2
9	1-21	Cubierta superior	245014	1	
10	S40	Tornillo para 245014	9/64S40005	2	
11	1-39	Ojal de rosca	245551	1	GK26 - 2A
12		Conjunto de tensión de rosca	245081A	1	(13 - 17)
13	1-17	Poste de tensión	245081	1	
14	R56	Disco de tensión	065261	2	
15	1-20	Muelle de tracción	245101	1	
16	1-19	Tuerca tensora	245091	2	
17	1-18	Tornillo, para 245081A	9/64S40011	1	
18	1-11	Protector de la barra de agujas	245033	1	
19	S40	Tornillo, para 245033	9/64S40065	1	
20	S40	Tornillo para 245033	9/64S40065	2	
21	1-10	Cubierta Looper	245222	1	
22	S40	Tornillo para 245222	9/64S40065	3	
23	1-12	Placa lateral	245022	1	
24	S40	Tornillo para 245022	9/64S40005	3	
25	1-40	Ojal de tensión del hilo		1	GK26 - 2A
26	1-13	Portada interior	245302	1	
27	S40	Tornillo para 245302	9/64S40005	4	
28	GS55	Tornillo	11/64S40	1	GK26 - 2A
29	1-35	Ojal de rosca	245261	1	
30	S40	Tornillo, para 245261	11/64S40006	1	
31	1-30-3A	Hilo Soporte		1	GK26 - 2A
32	1-16	Ojal de tensión del hilo	245071	1	GK26 - 2A 2


(2) CASQUILLOS, ENGRASADORES Y PIEZAS DEL MANGO

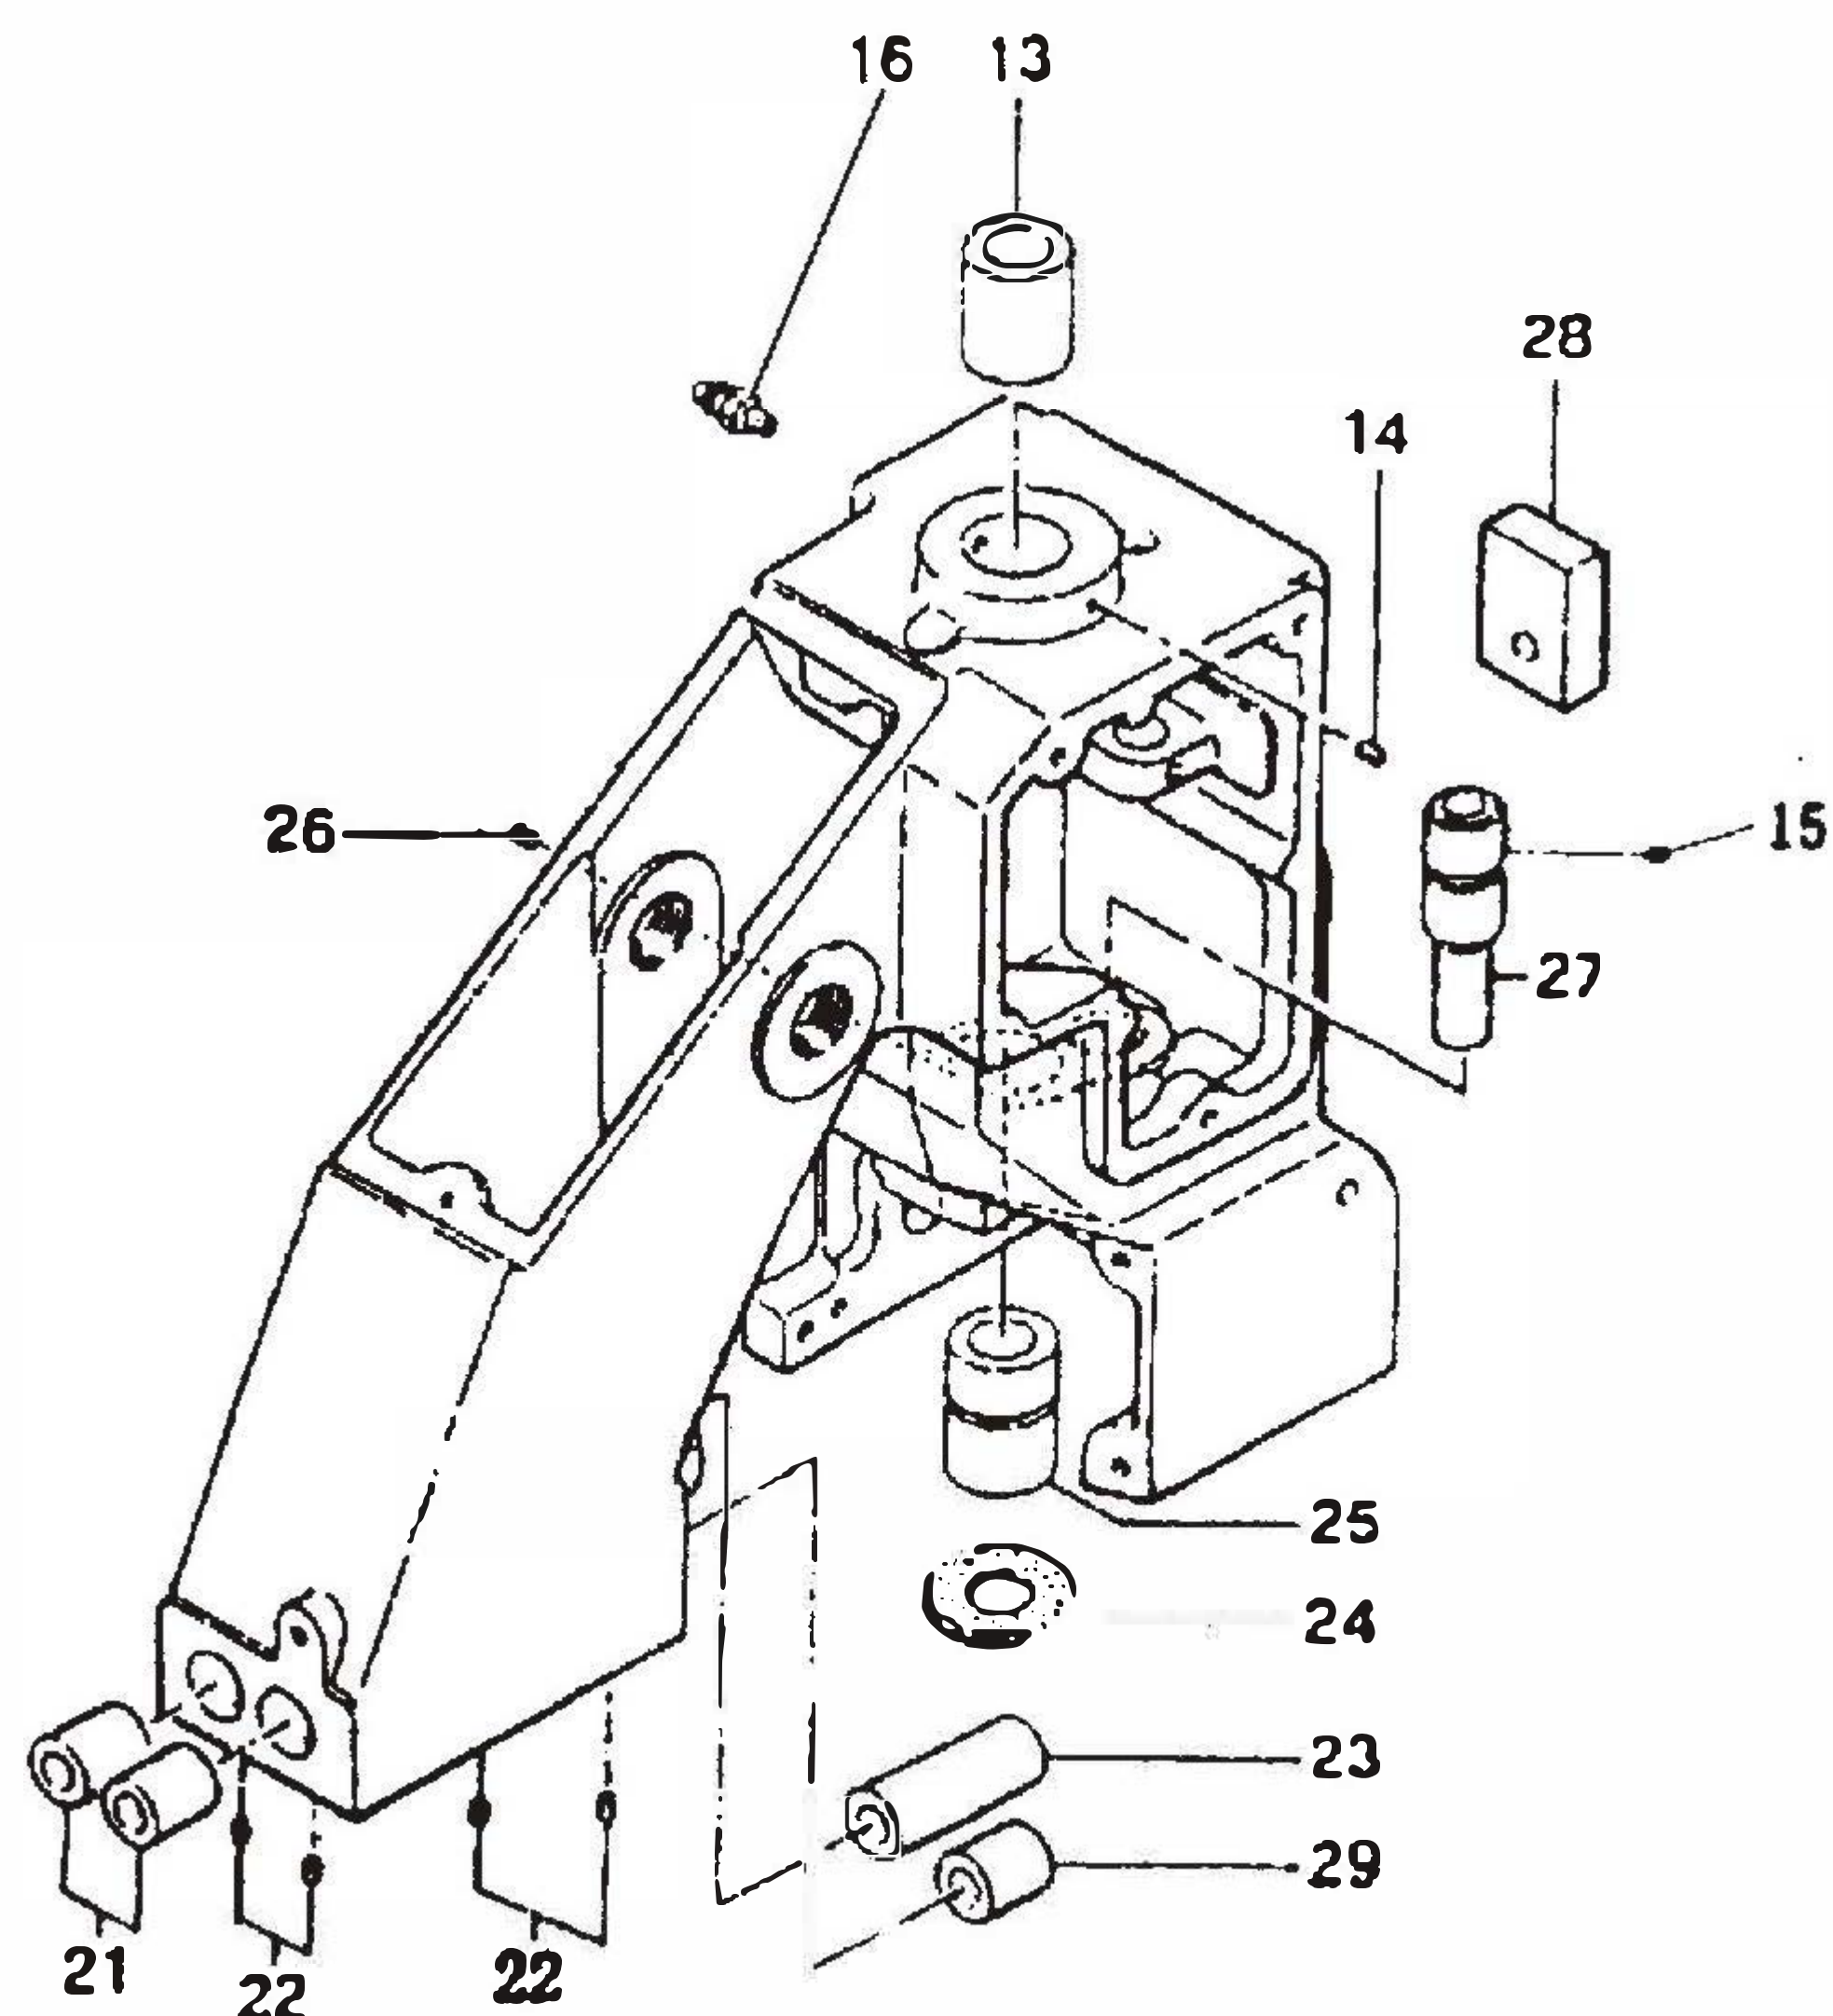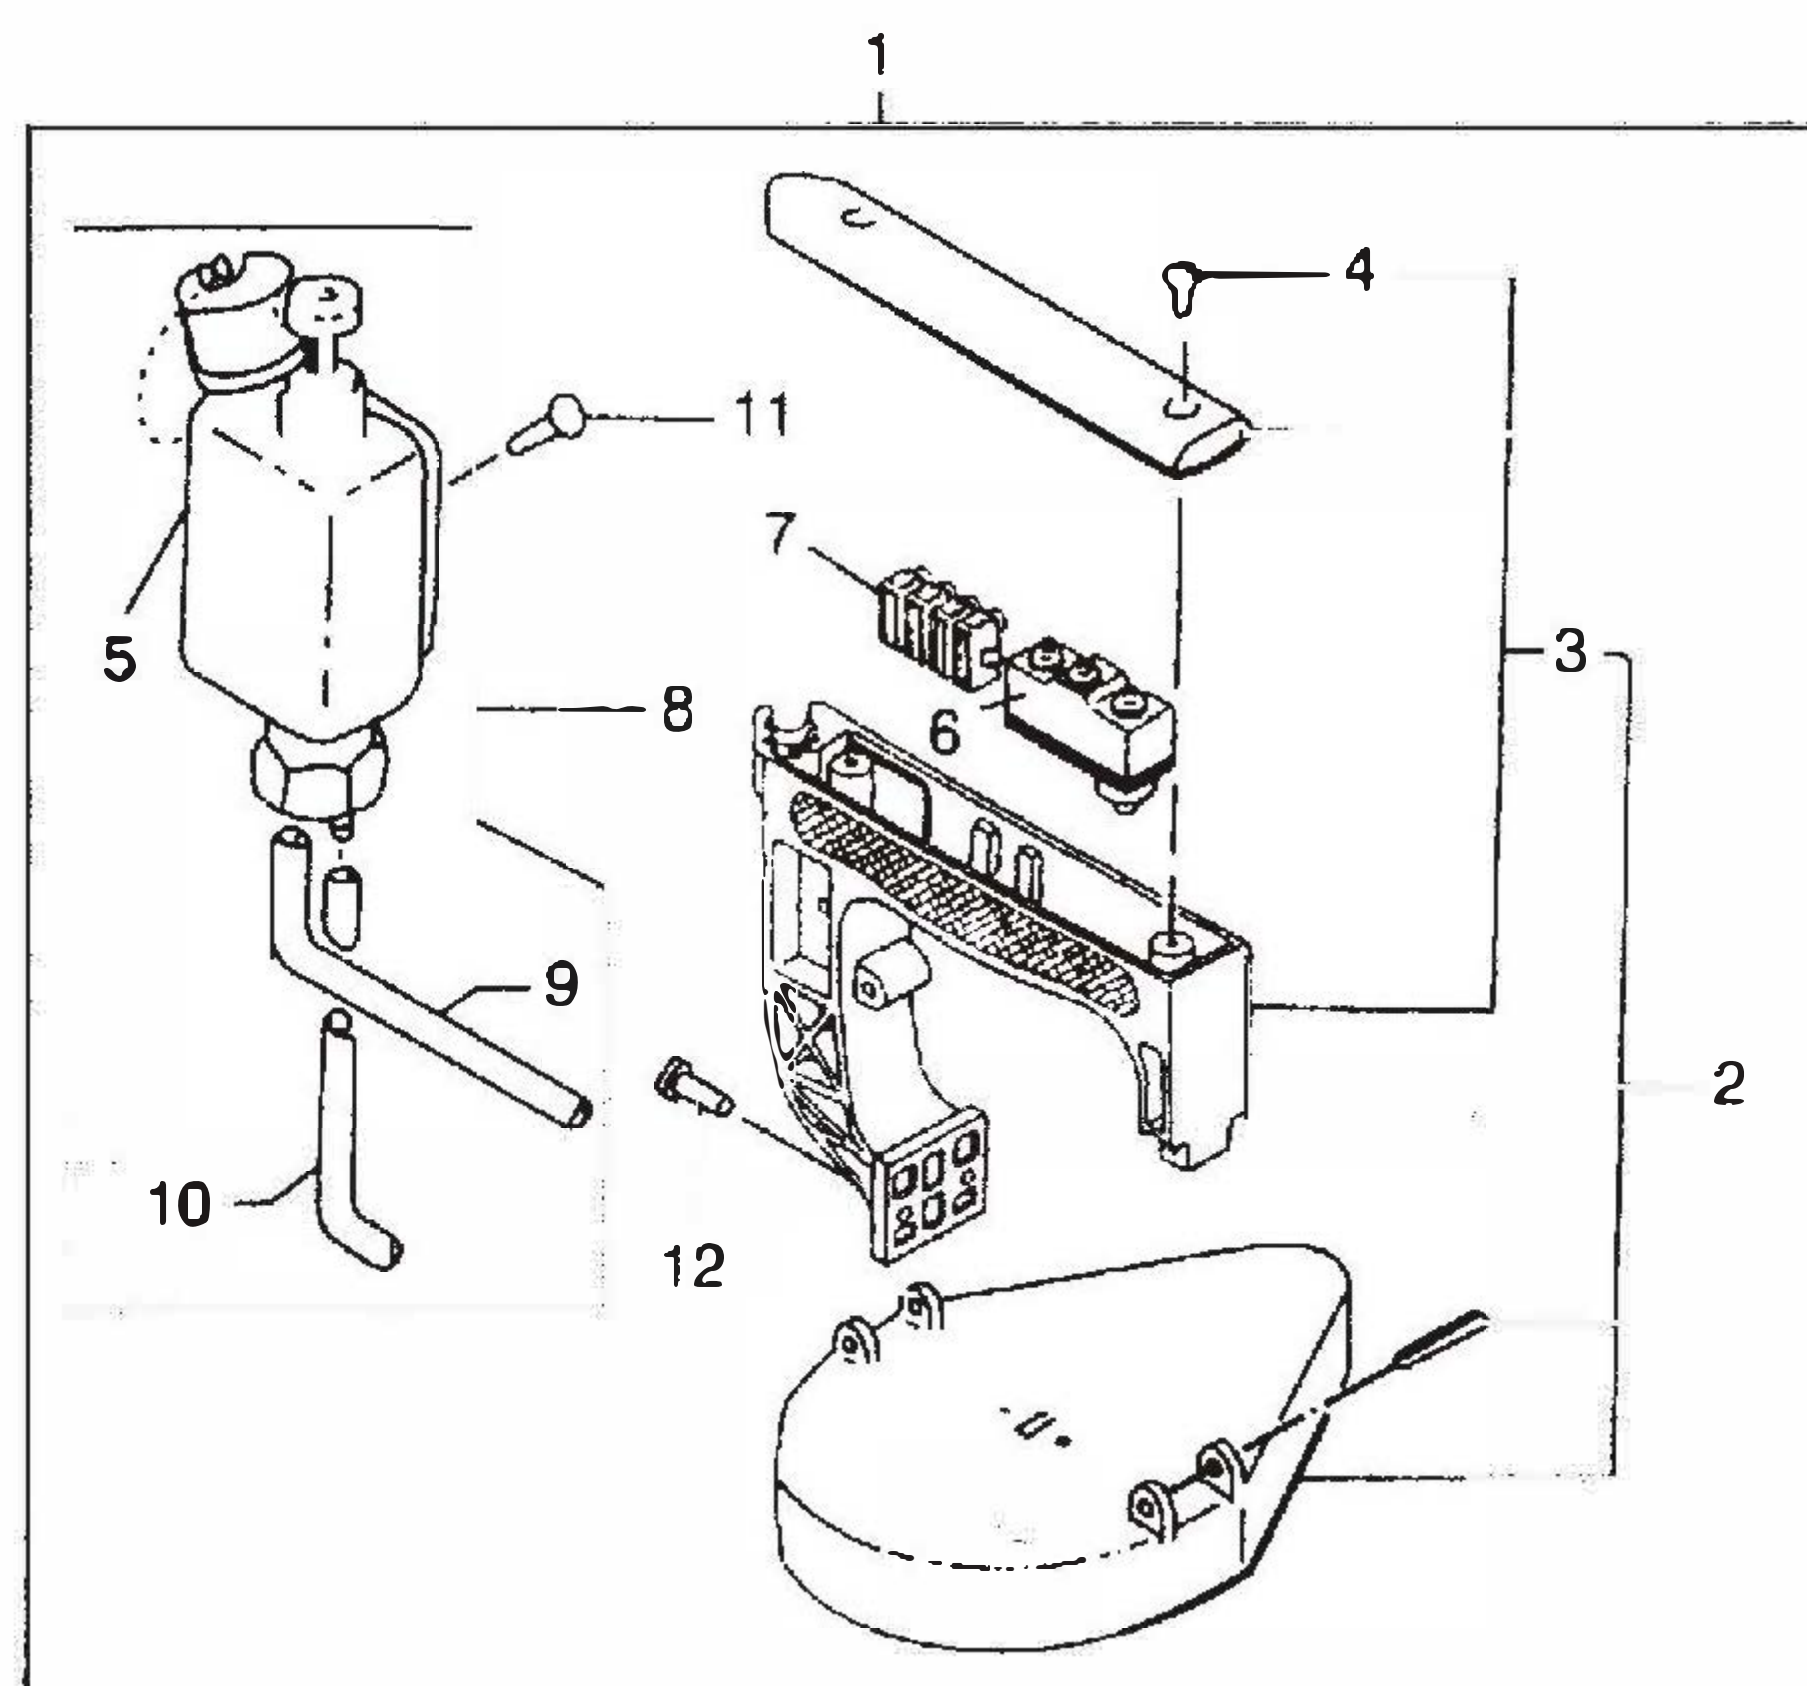

(2) CASQUILLOS , ENGRASES Y PIEZAS DEL MANGO

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1		Conjunto del asa	241024AS	1	
2		Conjunto del asa	241024A	1	(3 - 4)
3	1 - 2	Mango	241024	1	
4	1 - 18	Tornillo, para 241024A	9/64S40011	2	
5	6 - 0	Bomba		1	
6	Lx5 - 11/D	Microinterruptor(Z - 5GK655 - B)	C02001	1	
7	X ₅ C ₀ V ₁ A	Bloque de terminales flexible	C05008	1	
8		Calentador	D03003	1	
9		Tubo de aceite, con fieltro de aceite	8EU2 - 6x90F	1	
10		Tubo de aceite, con fieltro de aceite	8FU2 - 6x60F	1	
11	GB68 - 85	Tornillo, para D03003	6S5X15	1	
12	1 - 36	Tornillo, para 241024A	15/64S28021	2	
13	2 - 11	Buje del eje principal, trasero	241122	1	
14	S38	Tornillo, para 241 122	11/64S40	1	
15	S38		11/64S40	1	
16	6 - 14	Conjunto (BN - 5 - 6)	D07021	1	
21	2 - 2	Bushing for Presser Bar&Needle p	242212	2	
22	S38	Tornillo, para 242212	11/64S40	4	
23	5 - 8	Buje de la barra prensatelas, inferior	242222	1	
24	4 - 19	Oil Felt	245541	1	
25	2 - 22	Buje del eje principal, tornillo inferior,	241111	1	
26	S38	para 241111	11/64S40	1	
27	3 - 4	Looper Rocker Shaft Bushing Oil	243021	1	
28	3 - 5	Fieltro	245162	1	
29	2 - 4	Barra de agujas	242212	1	


(3) BARRA DE AGUJAS , BARRA PRENSADORA Y PIEZAS MOTRICES

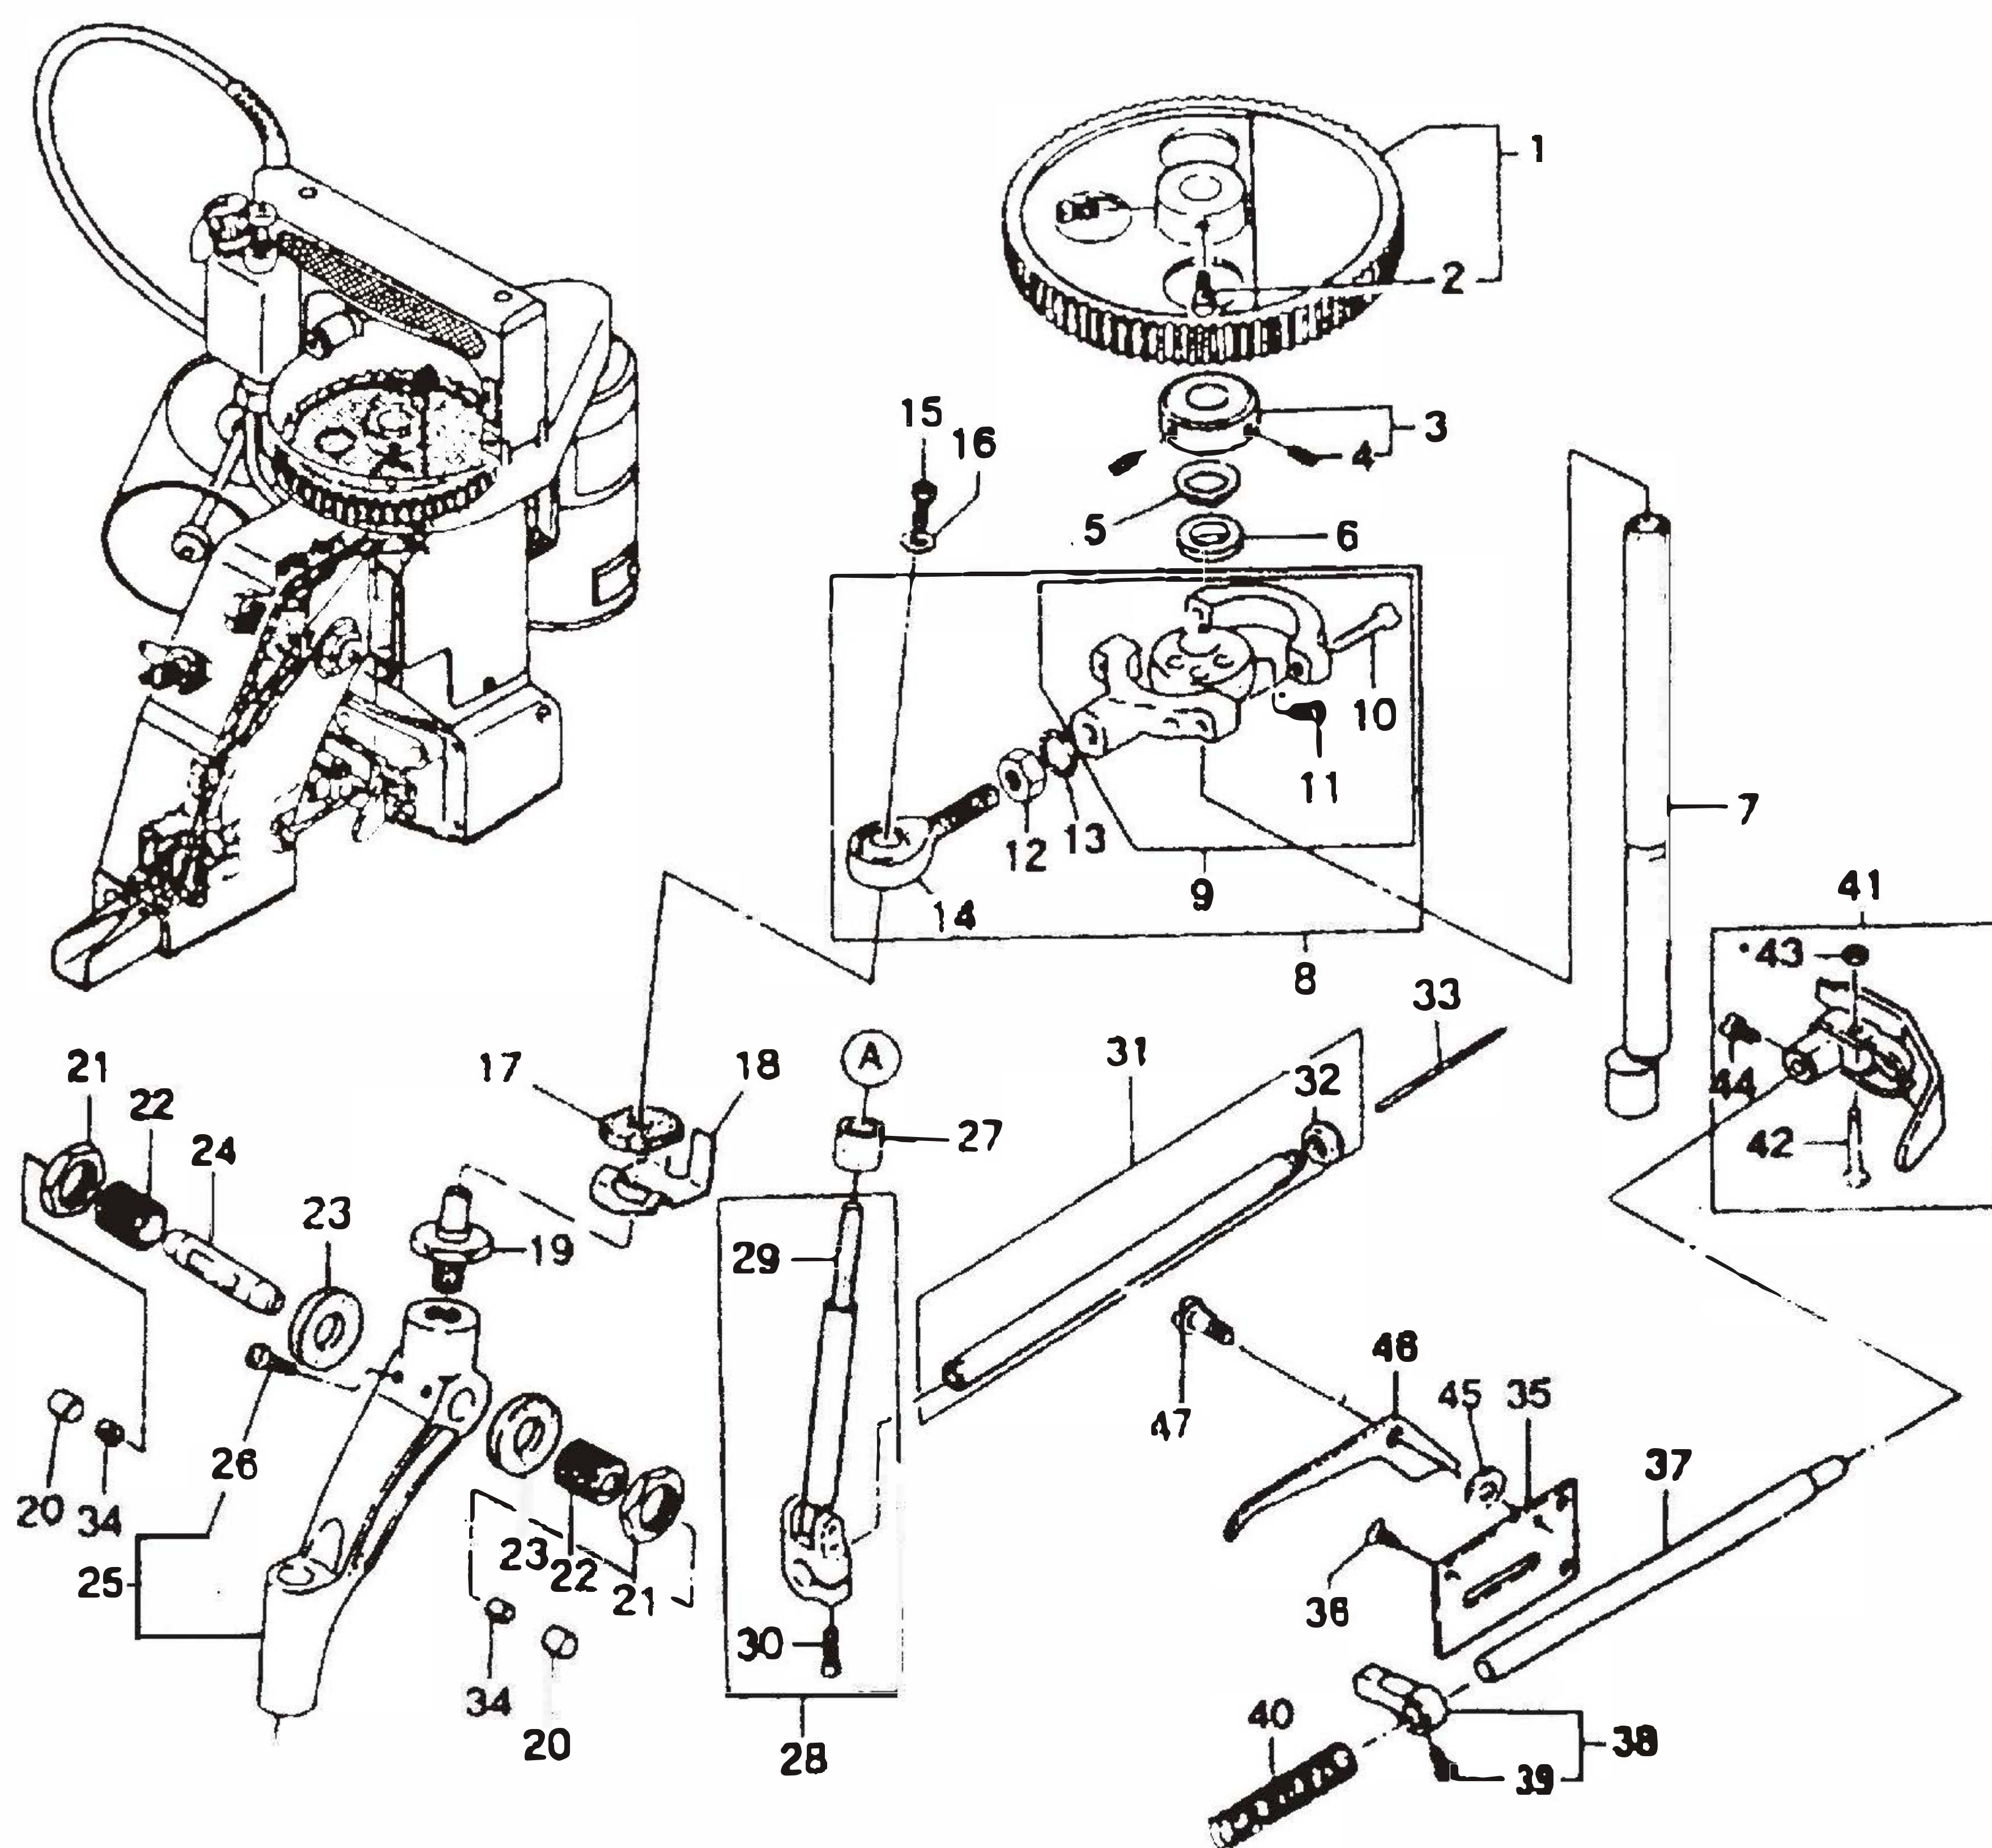

(3) BARRA DE AGUJAS, BARRA PRENSATELAS Y PIEZAS MOTRICES

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1	1 - 23	Polea Sincro	241092	1	
2	S30	Tornillo, para 241092	11/64S40	2	
3	2 - 13	Collarín de retención	241131	1	
4	GS55	Tornillo, para 241131	11/64S40502	2	
5	2 - 10	Espaciador	241161	1	
6	2 - 9	Fieltro de aceite	205131	1	
7	2 - 12	Eje principal	241102	1	
8		Conjunto de biela	242011A	1	
9	2 - 8 - 1	Biela Sub - Montaje	242011	1	
10	2 - 8 - 2	Tornillo, para tapa de biela	3/16S28029	2	
11	GS55	Tornillo, para leva excéntrica	11/64S40001	2	
12	GB6175 - 86	Tuerca, para 242011A	1N8	1	
13	GB861 • 2 - 87	Lavadora, para 242011A	5W8	1	
14	2 - 8 - 5	Cabeza de rótula (POS - 8)	6A04001	1	
15	4 - 11	Tornillo, para 242031	3/16S32	1	
16	GB95 - 85	Lavadora, para 242031	11/64W15103	1	
17	2 - 15	Fieltro de aceite	245211	1	
18	2 - 14	Muelle , resorte	242041	1	
19	2 - 16	Espárrago de la cabeza de rótula	242031	1	
20		Gorra	245491	2	
21	2 - 19	Tuerca, para 242081	5/8N18101	2	
22	2 - 18	Perno de ajuste	242081	2	
23	2 - 21	Fieltro de aceite	245231	2	
24	2 - 20	Espárrago de la palanca de la barra de agujas	242071	1	
25	2 - 7	Conjunto de palanca de barra de aguja	242051A	1	
26	S30	Tornillo, para 242051A	11/64S40004	2	
27	2 - 3 - 3	Fieltro de aceite	245371	1	
28	2 - 3 - 1 2 - 3 - 2 2 - 3 - 4	Conjunto de conexión de la barra de agujas	242101A	1	
29	2 - 3 - 5	Fieltro de aceite	205171	1	
30	GS55	Tornillo para 242101A	11/64S40003	1	
31	2 - 1	Barra de agujas con tuerca	242121A	1	
32	2 - 5	Tuerca de sujeción de la aguja	242131	1	
33	2 - 6	Aguja (DNx1#25)	B01002	1	
34		Fieltro de aceite	055561	2	
35	5 - 5	Prensateles Base elevadora	242172	1	
36	S47	Tornillo, para 242172	11/64S40002	3	
37	5 - 9	Barra prensateles	242201	1	
38	5 - 7	Conexión de barra prensateles	242181	1	
39	GS55	Tornillo, para 242181	11/64S40003	1	
40	5 - 6	Muelle prensador	242191	1	
41		Montaje del prensateles	242231A	1	
42	5 - 2	Tornillo	9/64S40055	1	
43	5 - 1	Tuerca	9/64N40101	1	
44	GS55	Tornillo, para 242231A, 242233A	11/64S40005	1	
45	5 - 13	Arandela		1	
46	5 - 12	Elevador de prensateles	242161	1	
47	5 - 14	Tornillo para 242161		1	


(4) PIEZAS DE ACCIONAMIENTO DE LA LANZADERA

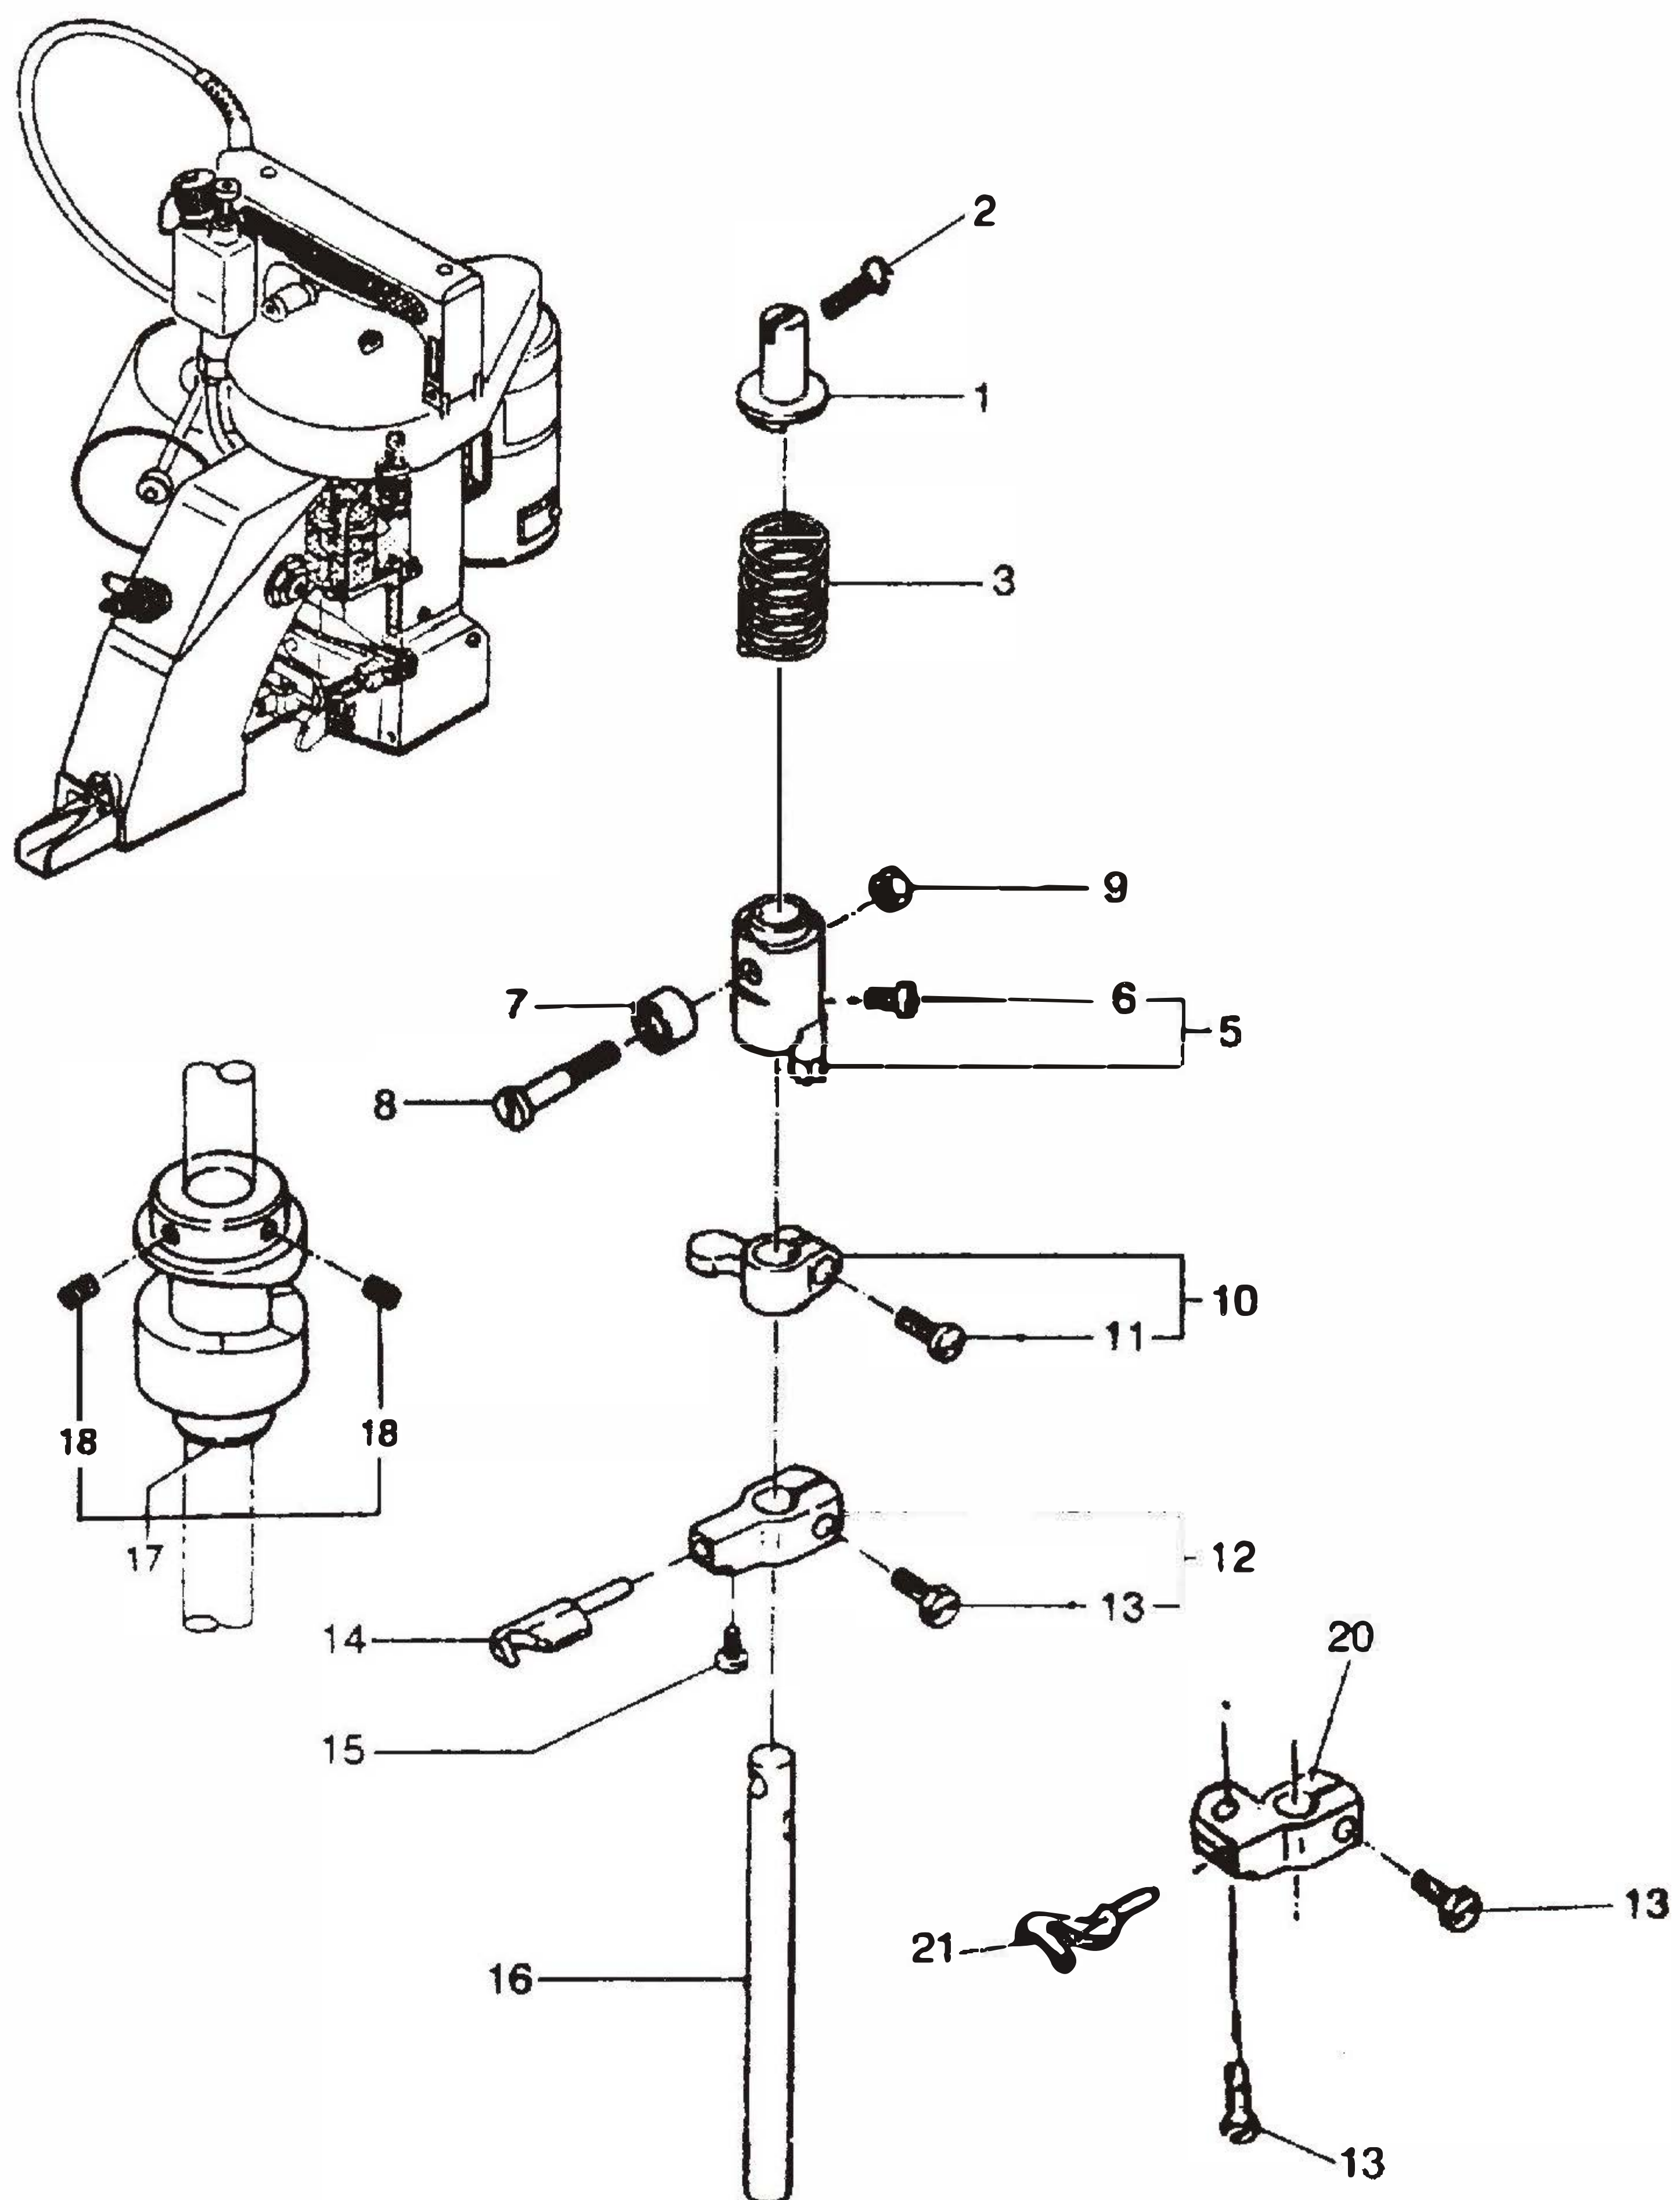

(4) PIEZAS DE ACCIONAMIENTO DE LA LANZADERA

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1	3 - 14	Soporte de muelles	243121	1	
2	S30	Tornillo	11/64S40	1	
3	3 - 12	Muelle	243131	1	
5	3 - 8	Eje de balancín Looper (A)	243071	1	
6	GS55	Tornillo, para 243071	11/64S40	1	
7	3 - 11	Rodillo	243041	1	
8	3 - 9	Perno de rodillo Tornillo	243061	1	
9	3 - 10	Tuerca, para 243061	11/64N40201	1	
10	3 - 7	Eje de balancín Looper (B)	243081	1	
11	GS55	Tornillo, para 243081	11/64S40	1	
12	3 - 2	Balancín Looper	243092	1	
13	3 - 15	Tornillo, para 243092	11/64S40089	1	GK26-2 2
14	3 - 1	Looper	243102	1	
15	S40	Tornillo, para 243102	9/64S40001	1	
16	3 - 3	Eje de balancín Looper	243032	1	
17	3 - 6	Cámara Looper Drive	243012	1	
18	S2	Tornillo, para 243012	15/64S28524	2	
20	3 - 2A	Balancín Looper		1	GK26-2
21	3 - 1A	Looper		1	GK26-2


(5) PIEZAS DE ARRASTRE Y DE CORTE DEL HILO

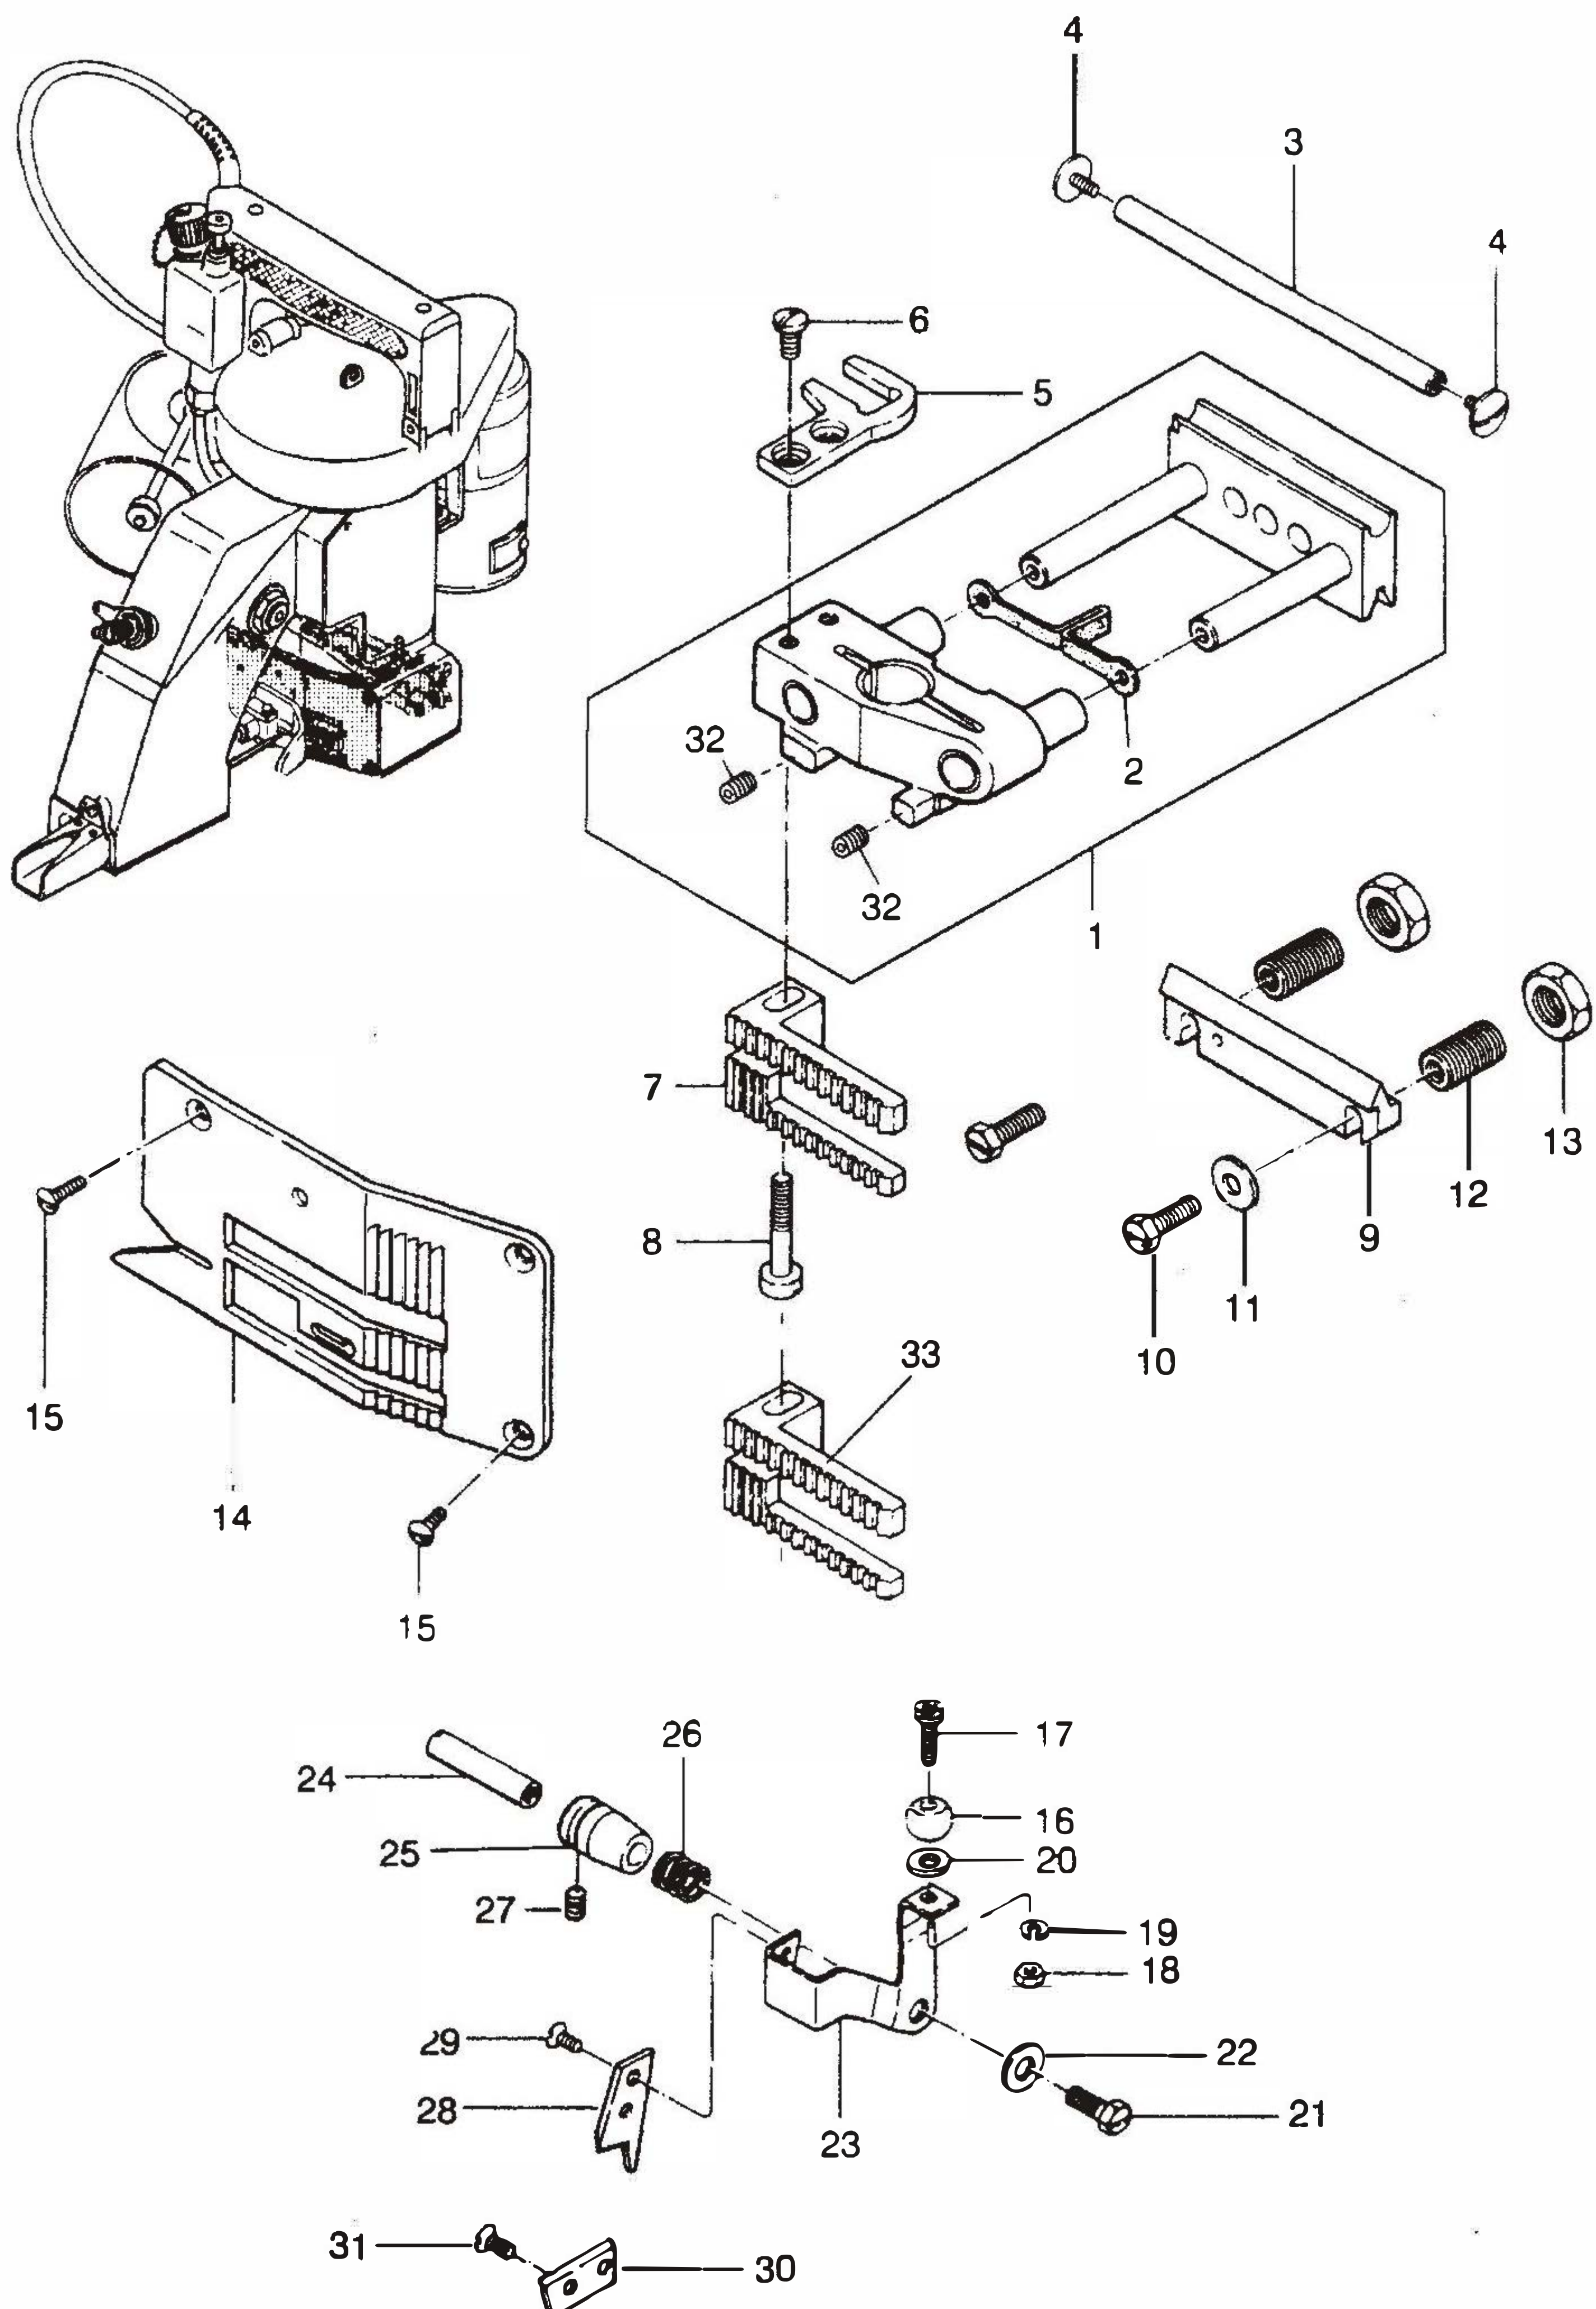

(5) PIEZAS DE ARRASTRE Y DE CORTE DEL HILO

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1	4 - 18	Feed Dog Carrier Blocd Assembly	244011A		
2	4 - 21	Filtro de aceite	245391	1	
3	4 - 25	Perno guía del bloque deslizante	244102	1	
4	1 - 18	Tornillo para 244102	9/64S40011	2	
5	4 - 15	Extensión de la pinza para cuchillos	246011	1	
6	4 - 11	Tornillo para 246011	3/16S32031	2	
7	4 - 14	Alimentar al perro	244111	1	
8	4 - 12	Tornillo para 244111	3/16S32034	1	
9	4 - 24	Ajuste del bloque deslizante	244081	1	
10	4 - 23	Perno de bloqueo para 244091	3/16S32025	2	
11	2 - 24	Lavadora para 244091	11/64W15103	2	GK26 - 2A 1
12	4 - 2	Soporte de ajuste del bloque deslizante	244091	2	
13	4 - 1	Contratuerca para 244091	3/8N24201	2	
14	4 - 13	Placa de cuello	244122	1	
15	4 - 10	Tornillo para 244122	9/64S40043	3	
16	4 - 9 - 2	Bola	246081	1	
17	GB5783 - 86	Perno para 246081 (M3 x 0.5 x 121)	4B x 12	1	
18	GB6175 - 86	Tuerca para 246081 (M3 x 0.5)	1N3	1	
19	GB859 - 87	Arandela de seguridad (M3)	3W3	1	
20	GB95 - 85	Lavadora para 246081 (M3)	1W3	1	
21	GS55	Tornillo para 246021	11/64S40049	1	
22	GB95 - 85	Lavadora para 246021	11/64W15103	1	
23	4 - 9 - 1	Soporte para cuchillos	246021	1	
24	4 - 5	Pasador del soporte de la cuchilla	246032	1	
25	4 - 4	Casquillo para 246032	246042	1	
26	4 - 6	Muelle de tensión del cuchillo	246051	1	
27	S38	Tornillo para 246042	11/64S40	1	
28	4 - 9 - 3	Movimiento de cuchillos	246061	1	
29	4 - 7	Tornillo para 246061	1/8S40003	2	
30	4 - 8	Cuchillo Estacionario	246071	1	
31	4 - 7	Tornillo, para 246071	1/8S40003	2	
32	4 - 17	Tornillo		2	
33	4 - 14A	Alimentar al perro		1	GK26 - 2A


(6) MOTOR, PIEZAS (Para motor de tipo totalmente cerrado)

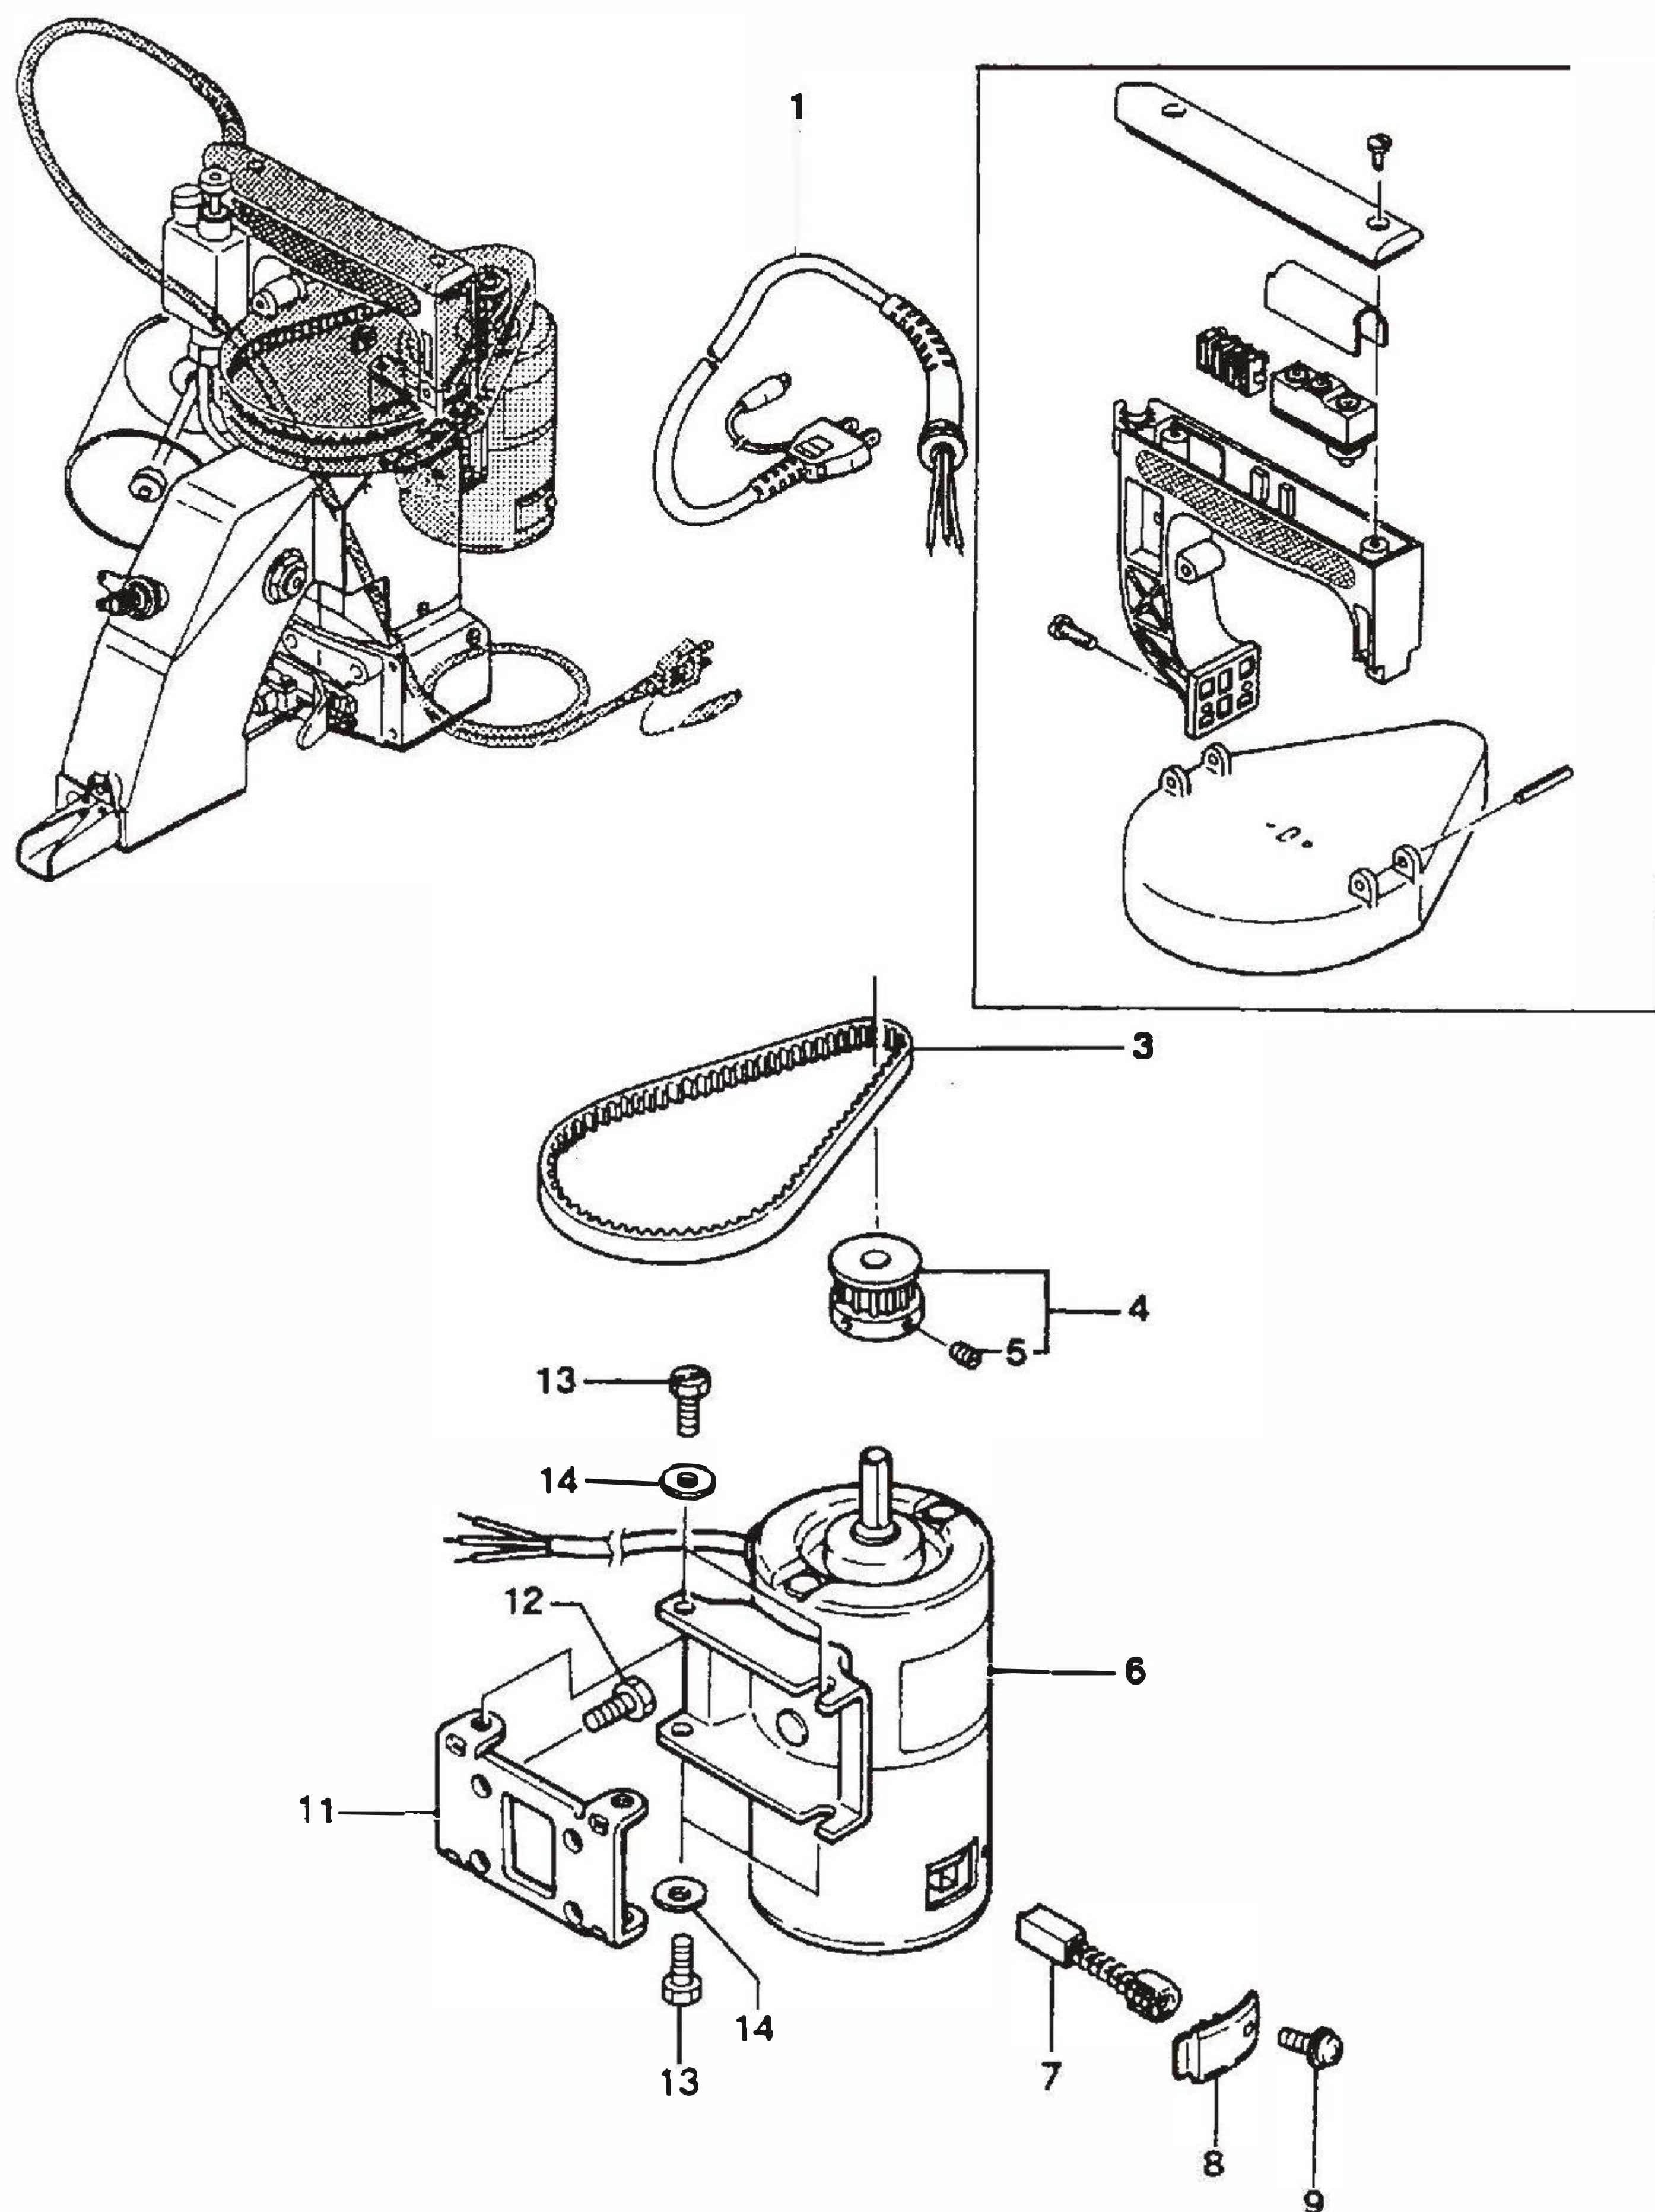

(6) MOTOR, PIEZAS (Para motores totalmente cerrados)

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1	1 - 9	Cable con enchufe (tipo estándar)	C04001	1	
		Cable Cabtyer, Con Enchufe (Tipo Americano)	C04003	1	
		Cable Cabtyer, Word, Con Enchufe (Tipo Británico)	C04004	1	
		-Cable Cabtyer, Con Enchufe (Tipo Ger - man)	C04005	1	
		Cable Cabtyer, Con Enchufe (Tipo Francés)	C04006	1	
		Cable con enchufe (tipo australiano)	C404007	1	
		Cabtyer Gord, Con Plig - (Tipo Sudáfrica)	C04012	1	
3	1 - 22	Correa dentada	F01001	1	
4	1 - 29	Polea del motor	241083	1	
5	S38	Tornillo para 241083		2	
6		Motor universal(220V - 90W)	C01028	1	
		Motor universal (240V - 90W)	C01029	1	
		Motor universal (110V - 90W)	C01030	1	
7		Cepillo de carbono	C08004	2	
8		Gorra	C07003	2	
9	GB818 - 85	Tornillo	4S3 x 6 - W	2	
11	1 - 27	Motor Base B	241073	1	
12	1 - 32	Tornillo, para 241073	15/64S28004	4	


(7) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26 - 1 H

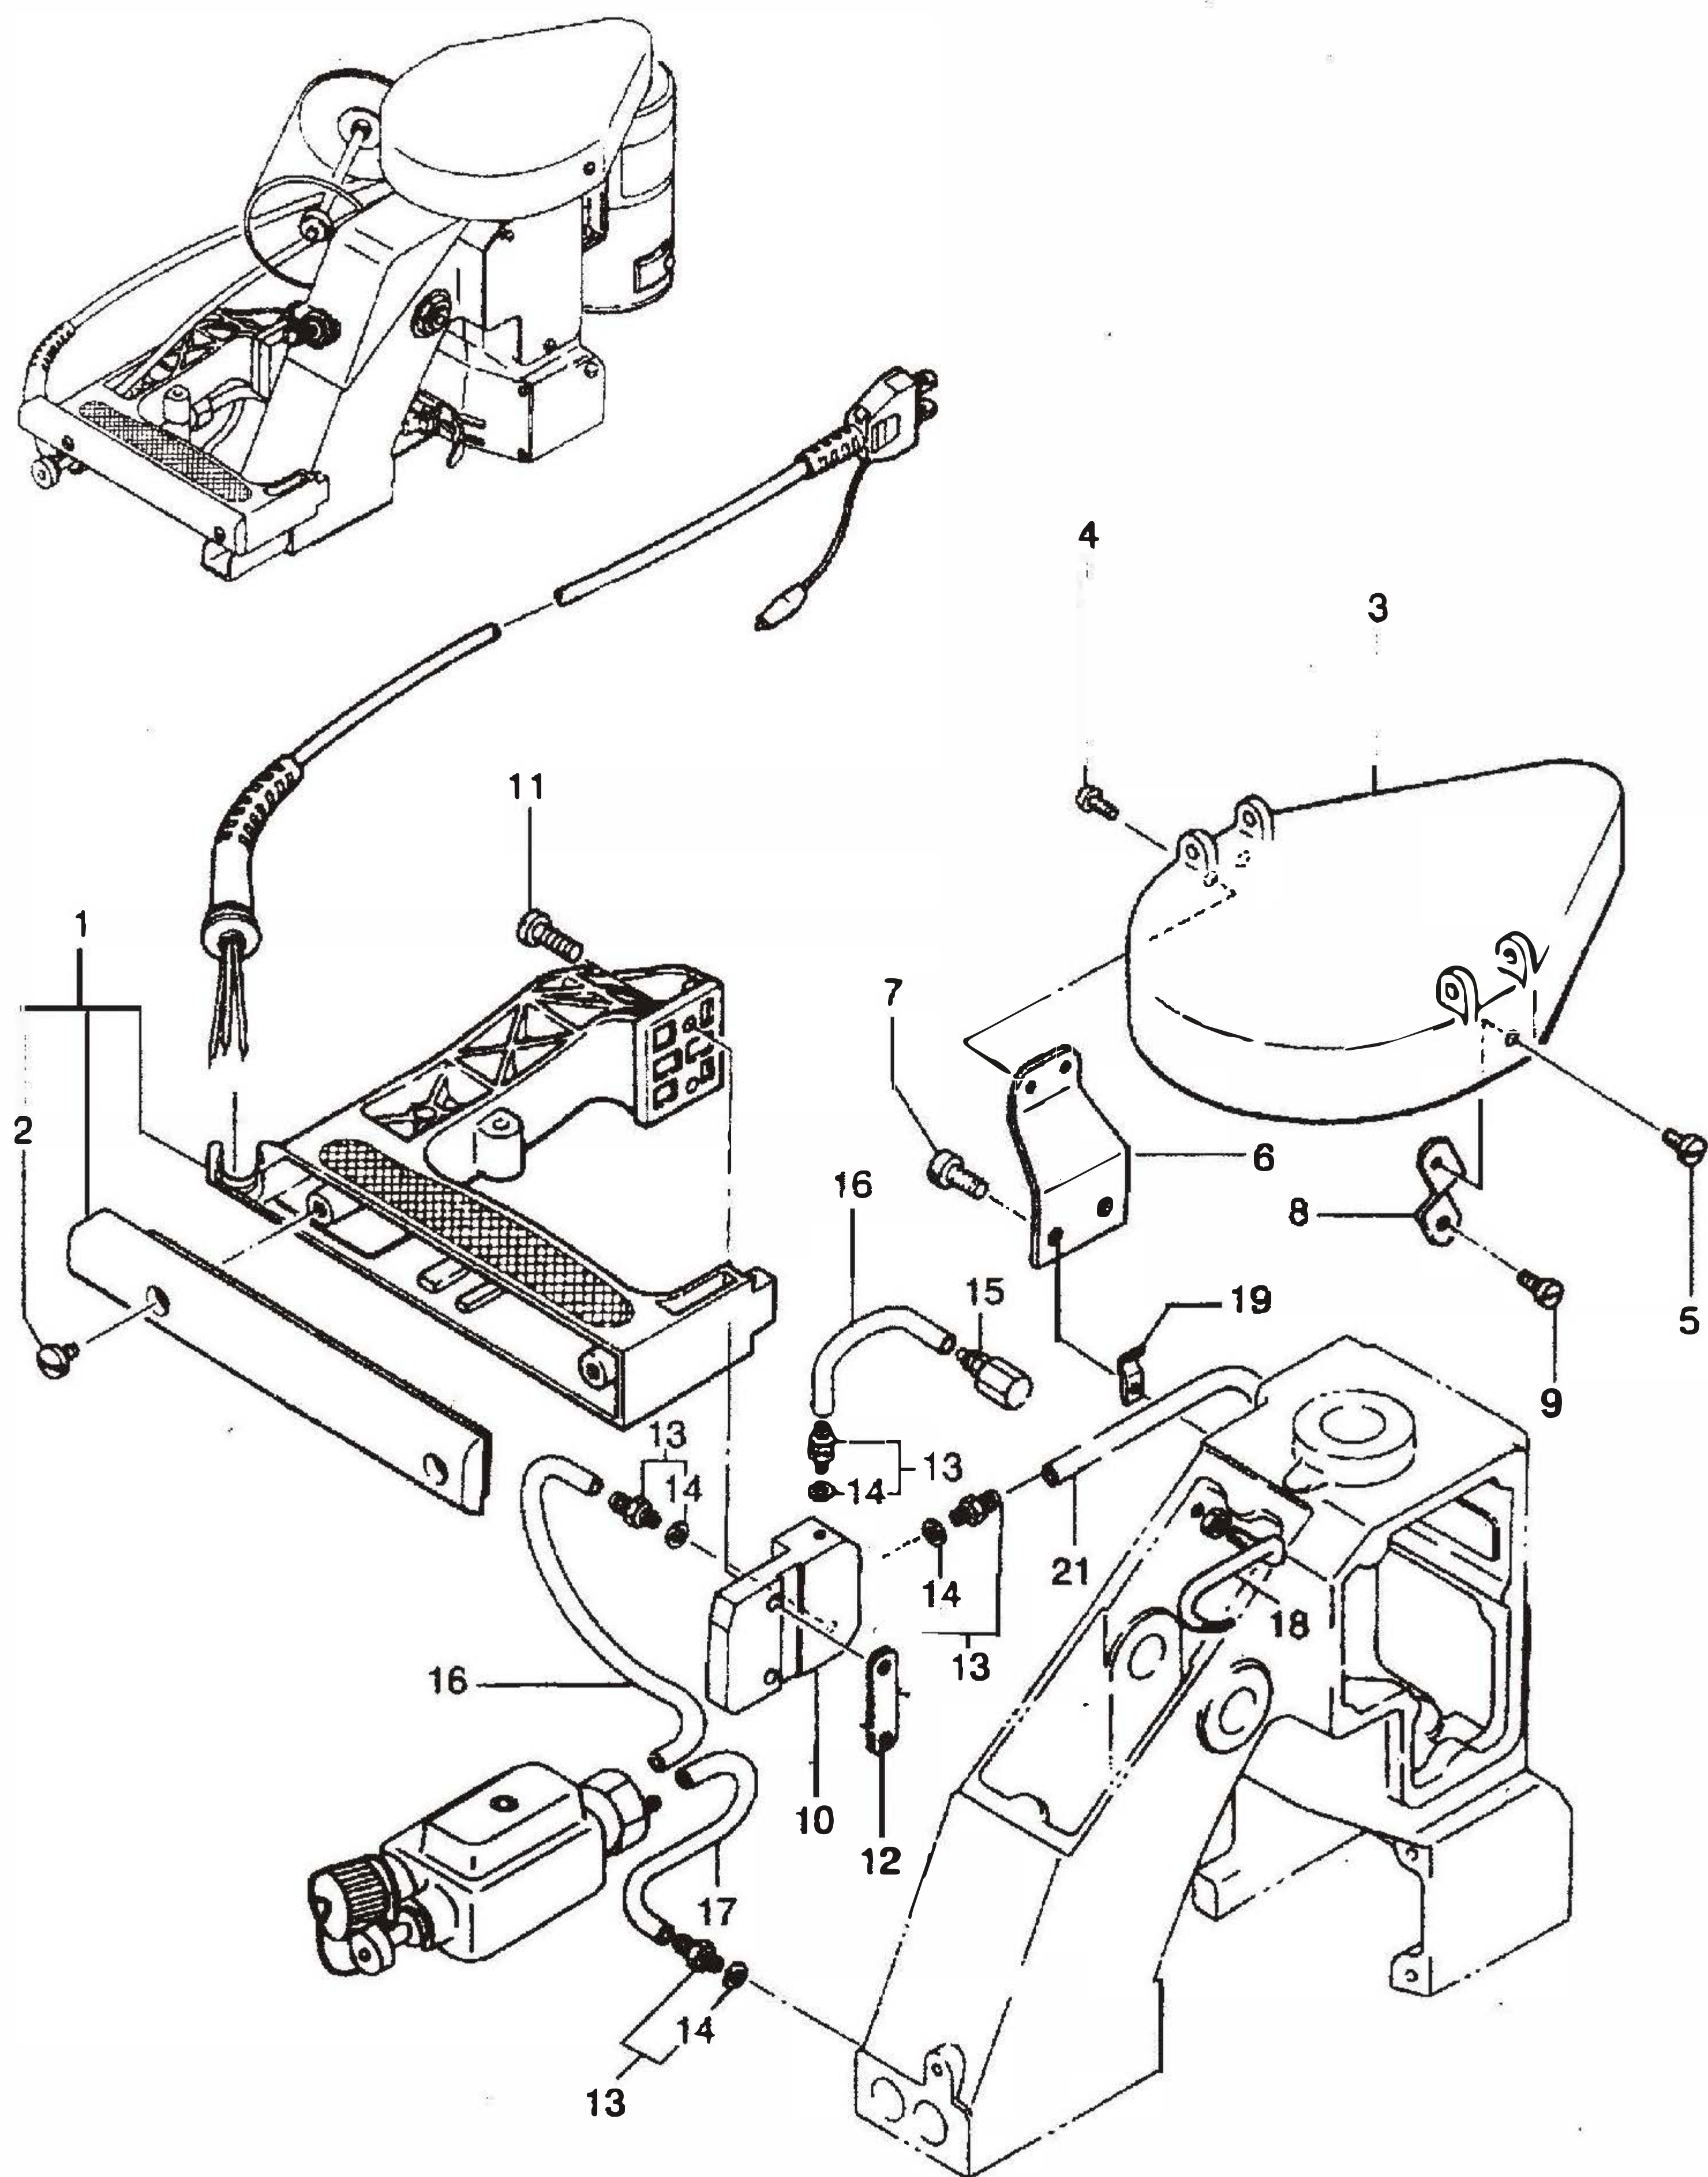

(7) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26 - 1 H

Ref No.	Part No.	Descripción	Part No. NP - 7	Q' ty	Observaciones
1	1 - 2 - 1	Mango	241024	1	GK26 - 1 H
2	1 - 18	Tornillo	9/64S40011	2	
3	1 - 2 - 2	Cubierta de polea	241212	1	GK26 - 1 H
4	GB65 - 85	Tornillo , para 241053	9/64S40004	2	GK26 - 1 H
5	GB65 - 85	Tornillo , para 241053	9/64S40052	1	GK26 - 1 H
6	7 - 1	Soporte de la cubierta de la polea A	241242	1	GK26 - 1 H
7	1 - 32	Tornillo , para 241242	15/64S28004	2	
8	7 - 2	Cubrepolea Soporte B	241231	1	GK26 - 1 H
9	S40	Tornillo , para 241231	9/64S40005	1	
10	7 - 3	Base del asa	241223	1	GK26 - 1 H
11	GB70 - 85	Tornillo , para 241253	15/64S28032	2	
12	7 - 4	Soporte de la base del asa	241253	1	GK26 - 1 H
13	7 - 5	Conjunta (BN - 5 -6)	D07021	4	GK26 - 1 H
14	7 - 7	Arandela	E03014	3	
15	6 - 15	Conjunta		1	
16		Tubo de aceite (ø6 x 95l) , Con fieltro de aceite	8FU2 - 6 x 95F	2	
17		Tubo de aceite (ø6 x 95l) , Con fieltro de aceite	8FU2 - 6 x 70F	1	
18	6 - 17	Tubería de aceite	245462	1	
19	7 - 6	Tubo Dlip	D07009		


(8) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26-22

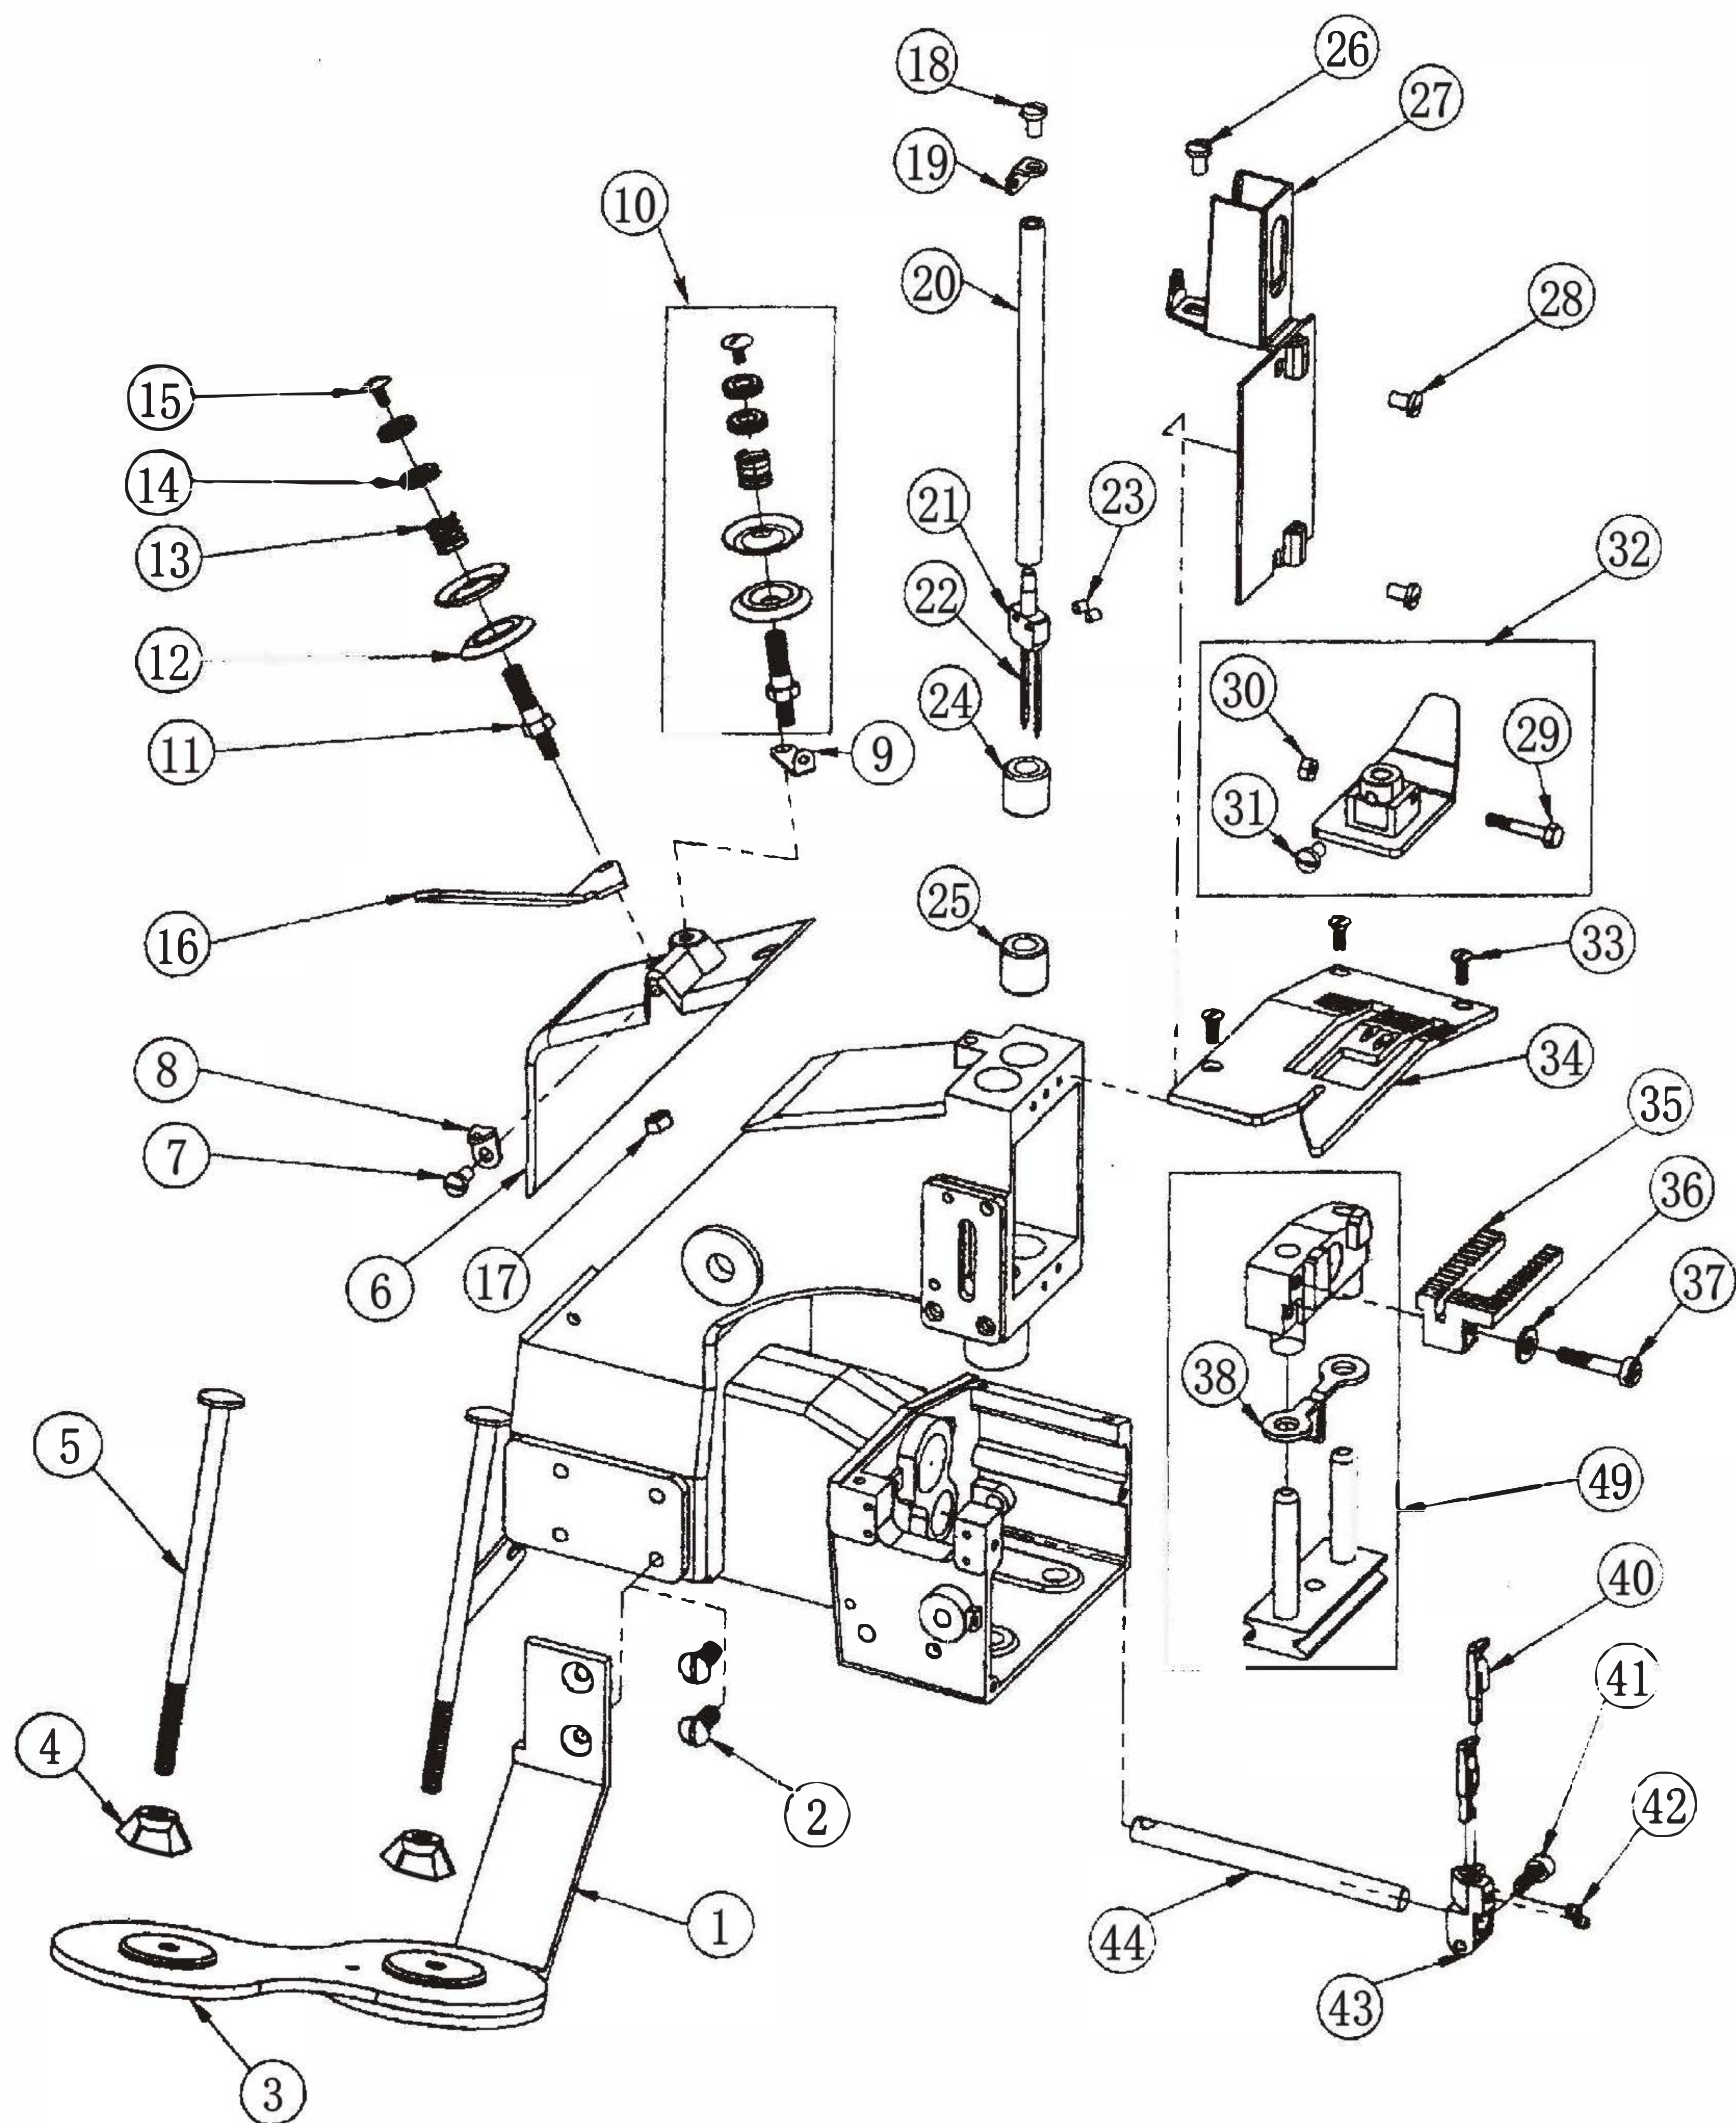

(8) PIEZAS ESPECIALES PARA GK26-22

Ítem No.	Part No.	Descripción	Q'ty	Observaciones
1	245042-2	Soporte de hilo	1	
2	15/64S28028	Tornillo	2	
3	345042	Soporte de rosca	1	
4	1N6	Tuerca	2	
5	245052	Cono de rosca Varilla de sujeción	2	
6	245014-2	Tapa superior	1	
7	11/64S40006	Tornillo	1	
8	245261	Ojal de rosca	1	
9	245071	Ojal de tensión de rosca	1	
10	245081A	Conjunto de tensión de rosca	2	
11	245081	Poste de tensión	2	
12	065261	Disco de tensión	4	
13	245101	Muelle de tensión	2	
14	245091	Tuerca de tensión	4	
15	9/64S40011	Tornillo	2	
16	345045	Rosca Placa guía	1	
17	3/16N28205	Tuerca	1	
18	11/64S40005	Tornillo	1	
19	345046	Ojal de rosca	1	
20	242121A-2	Barra de aguja	1	
21	345047	Portaagujas	1	
22	B01002-2	Aguja (BC*5 #25)	2	
23	9/64S40502	Tornillo	2	
24	242212	Casquillo para barra de agujas	1	
25	242212-2	Casquillo para barra de agujas	1	
26	11/64S40005	Tornillo	1	
27	245033-2	Protector de la barra de agujas	1	
28	9/64S40065	Tornillo	2	
29	9/64S40055	Tornillo	1	
30	9/64N40101	Tuerca	1	
31	11/64S40005	Tornillo	1	
32	242231A-2	Conjunto de prensatelas	1	
33	9/64S40043	Tornillo	3	
34	244122-2	Placa lbroat	1	
35	244111-2	Perro de alimentación	1	
36	11/64W15103	Arandela	1	
37	3/16S32034	Tornillo	1	
38	245391	Filtro de aceite	1	
39	244011A-2	Ensamblaje del bloque del alimentador	1	
40	243102-2	Gancho	2	
41	11/64S40089	Tornillo	1	
42	9/64S40502	Tornillo	2	
43	243092-2	Balancín	1	
44	243032-2	Eje de balancín	1	

(9) PIEZAS DE CORTE Y ENCUADERNADORAS DE CINTA DE CREPE (Piezas de pedido especial)

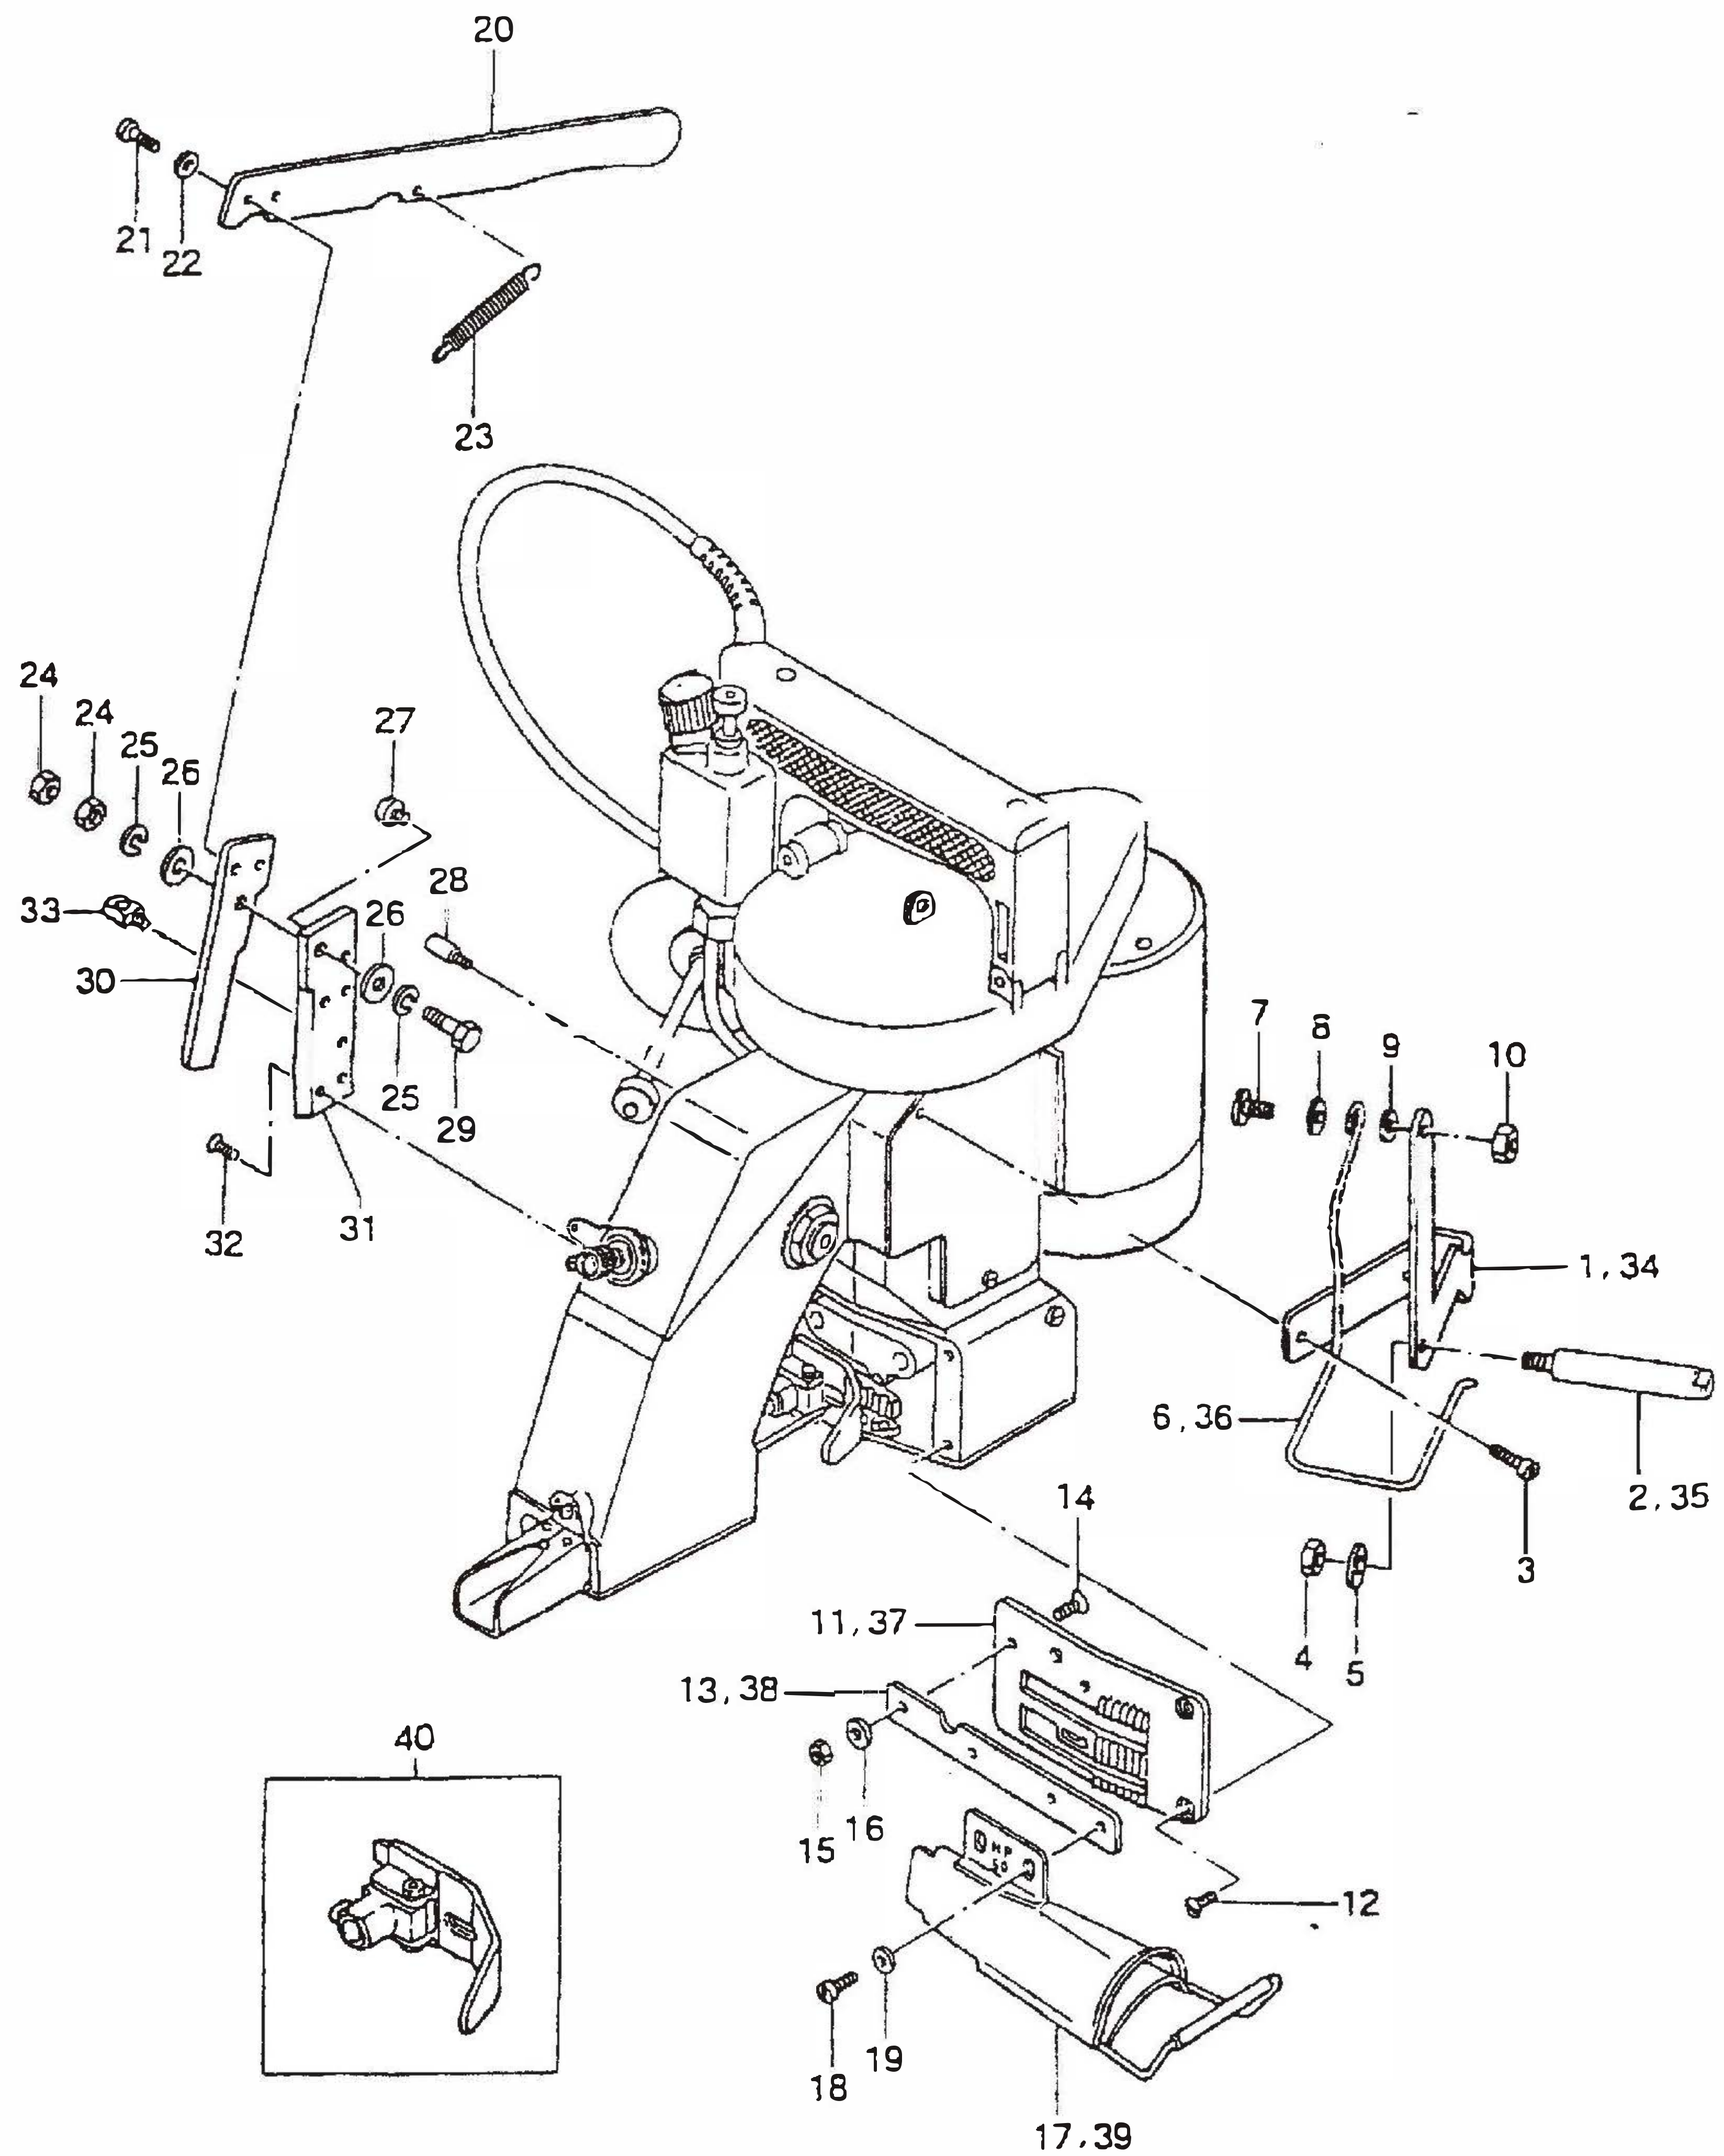

(9) PIEZAS DE CORTE Y ATADO DE CINTA DE CREPE (Piezas de pedido especial)

Key No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	247071	Soporte de cinta crepé	1	
2	247091	Percha de cinta de crepé	1	
3	9/64S40035	Tornillo, para 247071	2	
4	1N6	Tuerca, para 247091 (M6)	1	
5	2W6	Arandela, para 247091 (M6)	1	
6	247081	Soporte de cinta crepé	1	
7	11/64S40015	Tornillo, para 247071	1	
8	1/4W03205	Arandela elástica, para 247071	1	
9	1/4W15105	Arandela, para 247071	1	
10	11/64N40203	Tuerca, para 247071	1	
11	244132	Placa de la garganta	1	
12	9/64S40043	Tornillo, para 244132	3	
13	247051	Soporte para carpeta de cinta crepé	1	
14	9/64S40043	Tornillo, para 247051	2	
15	9/64N40101	Tuerca, para 247051	2	
16	2W4	Arandela, para 247051 (M4)	2	
17	247061	Encuadernadora de cinta crepé	1	
18	9/64S40054	Tornillo, para 247061	2	
19	2W4	Arandela, para 247061 (M4)	2	
20	247031	Palanca de corte	1	
21	11/64S40046	Tornillo, para 247011	2	
22	11/64W10101	Arandela, para 247011	2	
23	247041	Tornillo, para 247031	1	
24	15/64N28206	Tuerca, para 247021	2	
25	3W6	Arandela de seguridad para 247021, (M6)	2	
26	2W6	Arandela, para 247021, (M6)	2	
27	11/64S40029	Tornillo de tope, para 247011	1	
28	3/16S32026	Tornillo de tope, para 247031	1	
29	247021	Pasador de bisagra	1	
30	247011	Cuchillo	1	
31	247001	Cuchillo, fijo	1	
32	1/8S40003	Tornillo, para 247001	4	
33	183261	Gancho Spring	1	
34	247073	Soporte de cinta crepé	(1)	para cinta crepé anchura 70 mm
35	247092	Crepé Tape Hanger Stud	(1)	
36	247082	Soporte de cinta crepé	(1)	
37	244133	Placa de garganta	(1)	
38	247052	Soporte, para carpeta de cinta crepé	(1)	
39	247063	Cinta crepé Encuadernadora	(1)	
40	242261A	Conjunto de prensatelas	(1)	



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar